

CURSURI UNIVERSITARE

CU



Mihai Voicu

Claudia Borda

Ionel Grecu

Dan Nitoi

Al. Dumitrache-Rujinski

Marinela Marinescu

Antoanela Strănutu

Marius Dumitraș

Angela Mincă

Ionelia Tonoiu

TEHNOLOGIA MATERIALELOR

Îndrumar de laborator



Mihai Voicu
coordonatorul lucrării

Claudia Borda
Alexandru Dumitrache-Rujinski
Marius Dumitraș
Ionel Grecu
Marinela Marinescu

Angela Mincă
Dan Nițoi
Antoanela Strănutu
Ionelia Tonoiu

TEHNOLOGIA MATERIALELOR

ÎNDRUMAR DE LABORATOR

Editura BREN,
București
1999

Copyright © BREN, 1998
Toate drepturile sunt rezervate editurii

Adresa: BREN
Str. Lucăcești nr. 12, sector 6
București
Tel/Fax: 223.43.47
637.21.55

Bun de tipar: 1-02-1999
ISBN 973-9427-20-0
Tipar: BREN PROD
IMPRIMAT ÎN ROMÂNIA

Îndemn pentru studenții din anul I.

Un grup de tinere cadre didactice a întocmit acest îndrumar pentru a vă ajuta să înțelegeți mai ușor tehnologia, insistând mai mult asupra noțiunilor de bază folosite în acest domeniu.

Știm că ingineria este mult mai dificilă decât alte domenii în care, poate, se pregătesc sau nu, prietenii voștri. Va trebui, deci, să munciți mai mult decât ei și, pentru a vă face mai ușoară munca, noi vă recomandăm să luați aminte la spusele bătrânului Confucius:

Spuneți-mi și o să uit!

Arătați-mi și o să-mi amintesc!

Implicați-mă și o să înțeleg!

Așadar, implicați-vă și timpul va trece cu folos. Dacă nu veți proceda astfel, vă va fi aparent mai ușor, dar trebuie să fiți conștienți că într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, veți fi singurii care veți plăti.

Cât despre noi, noi vom rămâne cu gândul trist că, în drum spre o luptă dură, ați trecut pe la noi și nu v-ați luat armele pe care vi le-am oferit!

Autorii

Lucrarea

Materiale metalice utilizate în construcția de mașini

Scopul lucrării: Cunoașterea principalelor materiale folosite în construcția de mașini, a destinației acestora, precum și a simbolurilor cu care ele sunt indicate pe desenul de execuție al pieselor la confecționarea cărora sunt folosite.

1. Noțiuni generale.

1.1. Definiții. Terminologie.

- Material metalic** - material sub forma de metal tehnic pur sau aliaj metalic.
- Aliaj metalic** - combinație chimică sau amestec obținut, de regulă, prin topirea împreună a două sau mai multe elemente, dintre care cel puțin unul este metal.
- Component de bază** - element al unui aliaj ce predomină cantitativ în compoziția acestuia.
- Component de aliere** - element al unui aliaj ce este introdus în scopul de a îmbunătăți proprietățile fizico-chimice, mecanice și tehnologice ale acestuia.
- Elemente însoțitoare** - elemente prezente ocazional în compoziția unui aliaj metalic mai ales în procesul de elaborare al acestuia.
- Material metalic feros** - fierul tehnic pur sau aliajul metalic al cărui component de bază este fierul, componentele de aliere fiind dintre cele mai diverse.
- Oțel-carbon (nealiat)** - aliaj metalic al cărui component de bază este fierul, componentul de aliere principal fiind carbonul în proporție de până la 2,11%, celelalte componente de aliere încadrându-se între anumite limite. Conține elemente însoțitoare ca: Si, Mn, S și P. Pot fi livrate cu garantarea caracteristicilor mecanice și/sau compoziției chimice.
- Oțel slab aliat** - oțel-carbon în a cărui compoziție chimică au fost introduse în mod voit componente de aliere a căror procent total nu depășește valoarea de 5%, iar fiecare component de aliere în parte este conținut în anumite procente.
- Oțel mediu aliat** - oțel-carbon în a cărui compoziție chimică au fost introdu-se în mod voit componente de aliere a căror procent total variază între 5% și 10%, iar fiecare component de aliere în parte este conținut în anumite procente.

Oțel înalt aliat	- oțel-carbon în a cărui compoziție chimică au fost introduse în mod voit componente de aliere a căror procent total depășește valoarea de 10%, iar fiecare component de aliere în parte este conținut în anumite procente.
Oțel-carbon de calitate	- oțel-carbon (nealiat) folosit numai cu aplicarea tratamentului termic sau termochimic și cărora le sunt garantate atât compoziția chimică cât și proprietățile mecanice corespunzătoare tratamentului respectiv sau oțel-carbon ce corespunde obligatoriu unor condiții suplimentare mai severe pentru verificarea calității decât acelea prescrise oțelului carbon obișnuit. Piese realizate din oțel carbon de calitate sunt supuse fie cementării dacă conținutul de carbon este de până la 0,25%, fie îmbunătățirii dacă conținutul de carbon este peste 0,25%.
Cementare	- tratament termochimic ce constă în îmbogățirea în carbon a stratului superficial al pieselor din oțel prin încălzirea și menținerea lor la o anumită temperatură (800...900°C) într-un mediu carburant solid, lichid sau gazos. După aplicarea acestui tratament termochimic, prin călirea și revenirea joasă a pieselor, stratul superficial devine dur în timp ce miezul rămâne tenace.
Îmbunătățire	- tratament termic aplicat pieselor din oțel cu scopul îmbunătățirii proprietăților mecanice ce constă dintr-o călire urmată de revenire înaltă.
Călire	- tratament termic aplicat pieselor din oțel ce constă într-o încălzire și menținere la o anumită temperatură (700...900°C) urmată de răcirea bruscă în băi de apă sau ulei prin care se urmărește obținerea unor anumite proprietăți fizico-mecanice ale pieselor călite.
Revenire	- tratamentul termic aplicat pieselor călite prin încălzirea la o anumită temperatură, menținerea la această temperatură o anumită perioadă de timp, urmată de răcirea cu viteză adecvată în anumite medii și care urmărește eliminarea sau reducerea tensiunilor interne dezvoltate în piese la călire odată cu reducerea fragilității și mărirea tenacității acestora.
Revenire joasă	- revenirea la care temperatura de încălzire are valori de 180...250°C, iar răcirea se face lent.
Revenire înaltă	- revenirea la care temperatura de încălzire are valori de 500...700°C, iar răcirea se poate face lent sau accelerat.
Oțel pentru automate	- oțel destinat pentru prelucrarea pieselor pe mașini automate, prelucrabilitatea prin așchiere și călibilitatea constituind proprietățile tehnologice cele mai importante ale acestuia.


Oțel carbon pentru scule	- oțel cu conținut ridicat de carbon (cca. 0.7%) destinat realizării sculelor așchietoare utilizate în procesul tehnologic de prelucrare mecanică a diverselor piese.
Oțel aliat pentru scule	- oțel aliat cu Cr, V, W, Si, Mn și Mo, componente de aliere care împreună cu carbonul formează carburi dure cu consecințe de creștere a durității acestuia.
Oțel rapid pentru scule	- oțel înalt aliat cu Co, Mo sau W cu proprietatea că își păstrează duritatea până la temperaturi înalte, ceea ce permite sculelor așchietoare realizate din acest material să lucreze în regimuri intensive de prelucrare.
Fontă	- aliaj metalic al cărui component de bază este fierul, componentul de aliere principal fiind carbonul în proporție de (2,11...6,67%). Conține elemente însoțitoare ca: Si, Mn, S și P.
Fontă de primă fuziune (brută)	- fonta obținută în furnal din materia primă compusă din minereu de fier și de mangan, cărbune și fondanți.
Fontă de afinare	- fonta brută destinată pentru obținerea oțelului.
Fontă pentru turnătorie	- fonta brută destinată pentru retopire și turnare în piese; se mai numește și fontă de a doua fuziune.
Fontă cenușie	- fonta în structura căreia carbonul se găsește liber sub formă de grafit și care dă acesteia culoarea cenușie, de la care îi vine și numele.
Fontă albă	- fonta în structura căreia carbonul se găsește liber sub formă de grafit și care dă acesteia culoarea alburie.
Fontă maleabilă	- fonta care se obține prin tratamentul termic de maleabilizare a fontei albe, ceea ce produce descompunerea cementitei și separarea grafitului. Deosebim fonta maleabilă neagră, fonta maleabilă perlitică și respectiv fonta maleabilă albă.
Fontă cu grafit nodular	- fonta aliată cu Cr, Si și Al, cu rezistență mecanică ridicată la temperaturi înalte.
Fontă antifricțiune	- fonta cenușie, fonta cu grafit nodular sau fonta maleabilă cu proprietăți de rezistență ridicată la uzura prin frecare.
Fontă turnată în piese pentru mașini-unelte	- fonta cenușie cu o structură metalografică în care grafitul se găsește sub formă lamelară și cu proprietăți mecanice superioare fontelor cenușii obișnuite.
Material metalic neferos	- aliajul metalic ce nu conține fier.
Alamă	- material metalic neferos realizat prin alierea cuprului, ca component de bază, cu zincul.
Bronz	- material metalic neferos realizat prin alierea cuprului, ca component de bază, cu staniu (bronz cu staniu), aluminiu (bronz cu aluminiu) sau plumb (bronz cu plumb).

Aliaj antifricți- - aliaj a cărui component de bază este staniul, plumbul sau
une alumiuniul rezistent la uzură prin frecare, destinat construcției
lagărelor și cuzinetelor.

Aliaj de lipit - aliaj pe baza de Sn și Pb pentru "lipirea moale" la temperaturi sub 450°C sau pe bază de Cu și Zn pentru "lipirea tare" la temperaturi de peste 450°C.

Standard de Stat (STAS) - norme de stat elaborate de "Oficiul de Stat pentru Standarde" cu caracter de lege pe teritoriul țării noastre, ce reglementează calitatea, caracteristicile, forma și alte condiții ce trebuie îndeplinite de un material, procedee de măsurare și încercare, mașină sau utilaj, bun de larg consum etc.

Notăția consacrată pentru un standard de stat are forma:

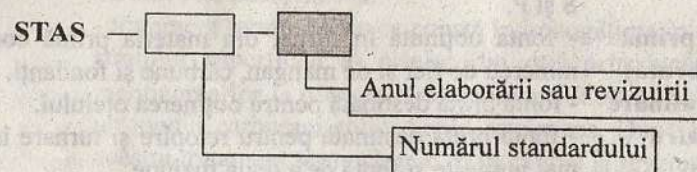


1.2. Conținutul unui standard de stat referitor la materialele metalice


date: Standardele referitoare la materialele metalice cuprind de regulă următoarele

- Denumirea materialului și modul de simbolizare a acestuia;
- Mărcile de materiale și compoziția chimică a lor;
- Proprietățile fizico-chimice, mecanice, tehnologice și apecierea lor;
- Forma de livrare, dimensiuni și modul de marcare.

2. Clasificarea materialelor metalice utilizate în construcția de mașini și simbolizarea standardizată a acestora

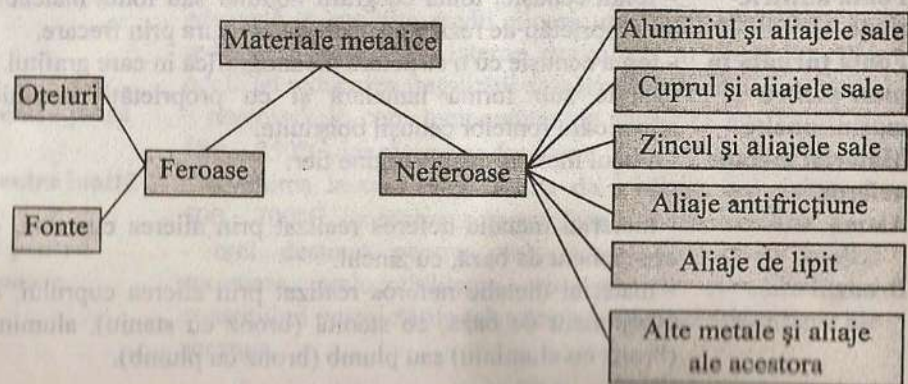


2.1. Clasificarea fontelor. Simbolurile standardizate aferente.

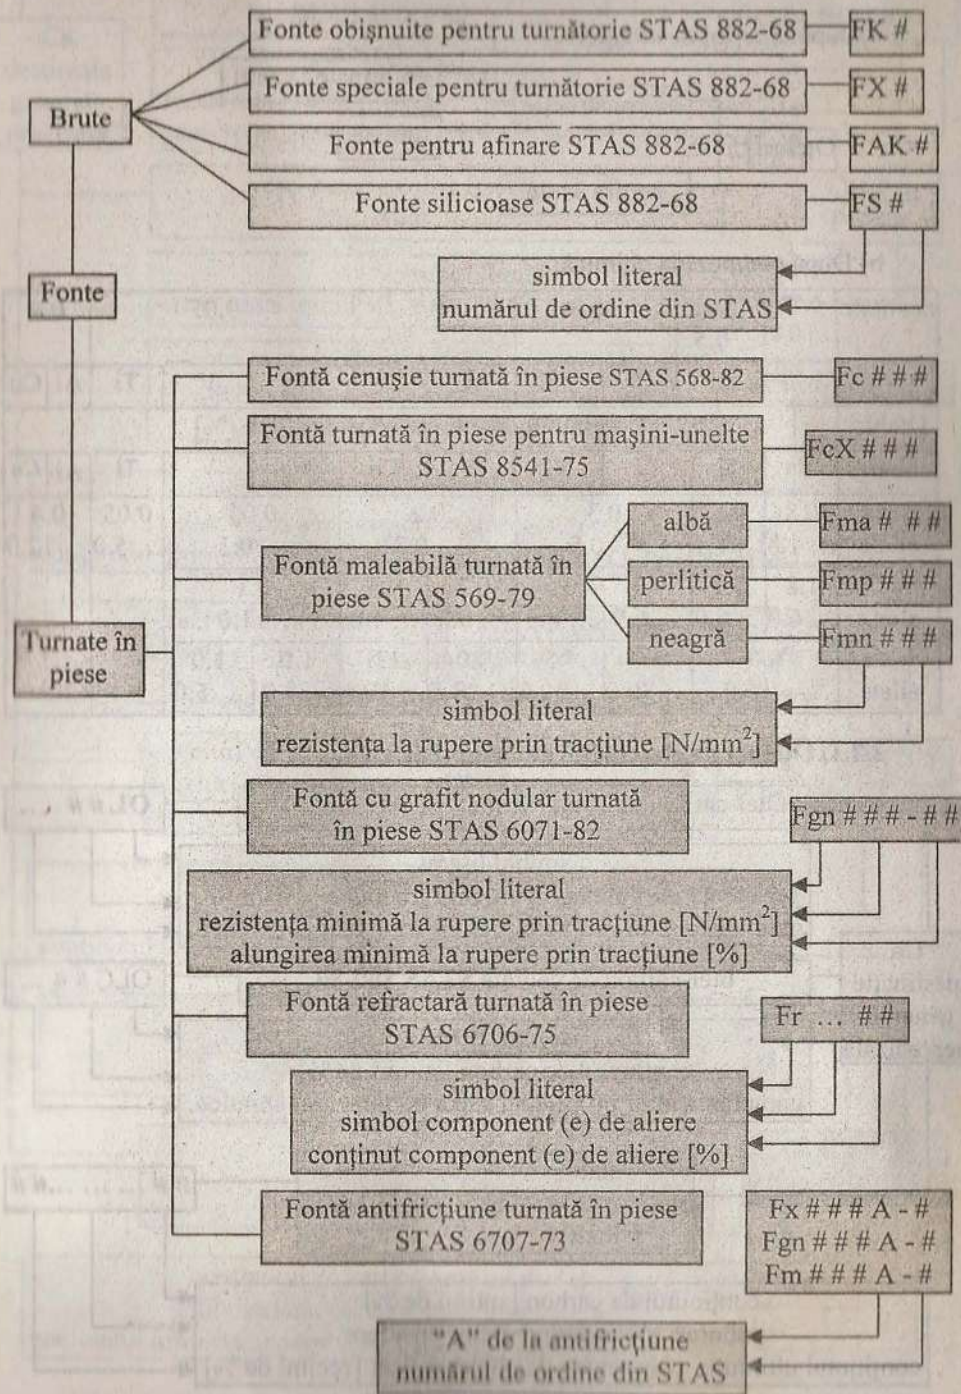

2.2 Clasificarea oțelurilor. Simboluri standardizate aferente



a) După criteriul destinației:


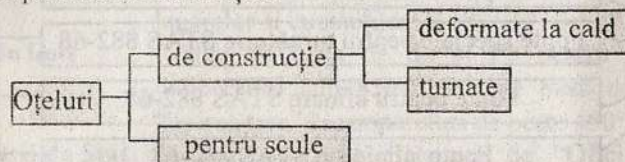



b) După compoziția chimică:

nealitate	0.25 ... 0.8	0.1 ... 0.5	<0.3		<0.2		<0.05			0.4	
	Mn	Si	Cr	Ni	W	Co	Mo	V	Ti	Al	Cu
Oțeluri	Conținutul componentelor de aliere [%]										
aliat	Mn	Si	Cr	Ni	W	Co	Mo	V	Ti	Al	Cu
slab	0.8	0.5	0.3		0.2		0.05		0.05	0.4	
aliat	... 1.8	... 1.1	... 0.5		... 0.3		... 0.1		... 5.0	... 12.0	
mediu	1.8	1.1	0.5	0.5	0.2	0.3	0.1				
aliat	... 6.0	... 6.0	... 6.0	... 4.5	... 0.3	... 1.0	... 1.0				
înalt	6.0	6.0	4.5	4.0	1.0	1.0	1.0				
aliat	... 15.0	... 30.0	... 30.0	... 23.0	... 10.0	... 8.0	... 5.0				


2.2.1. Oțeluri de construcție deformate la cald

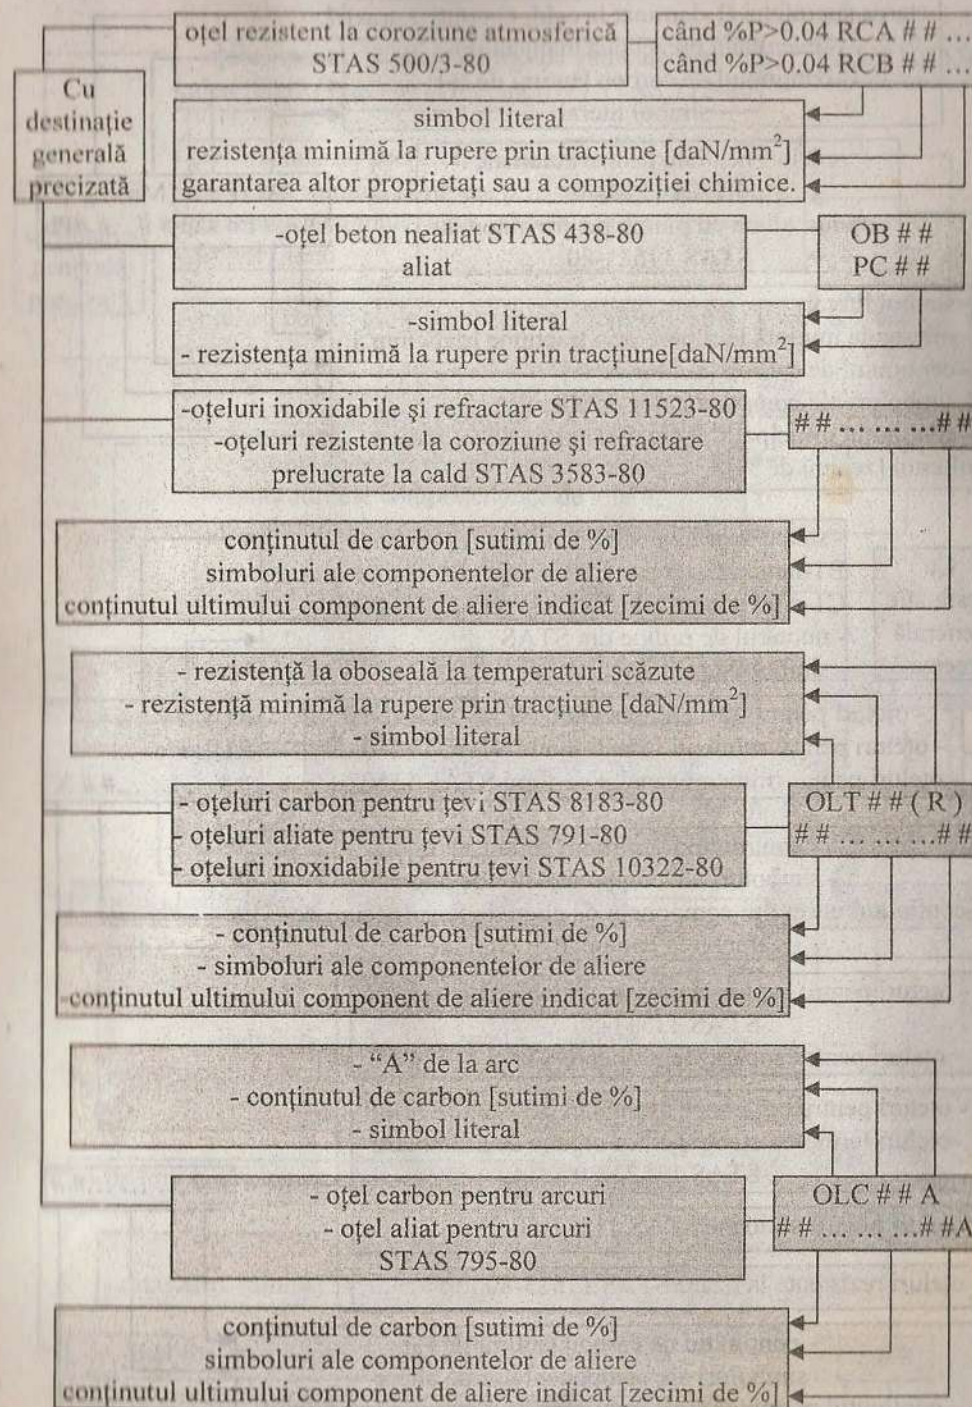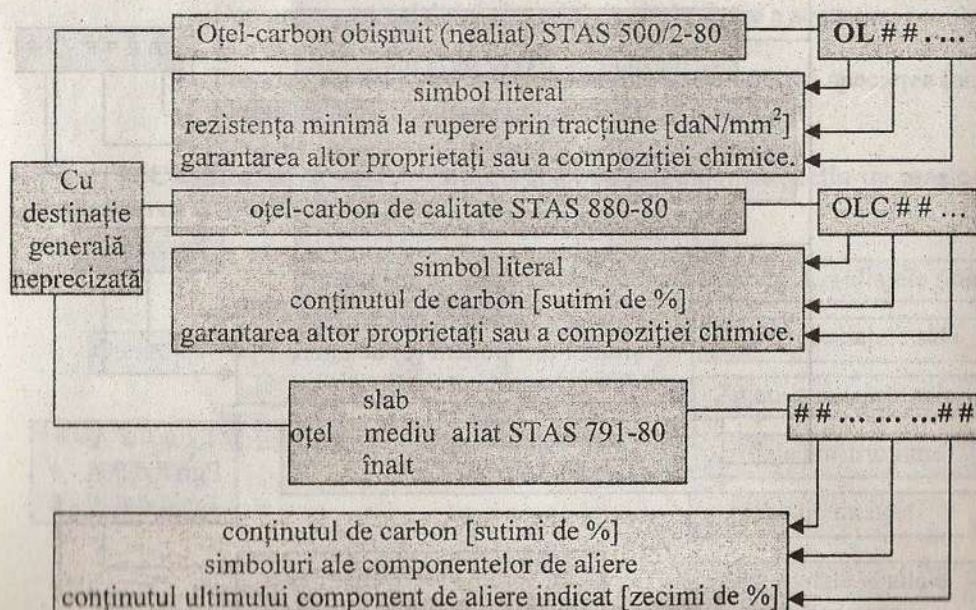

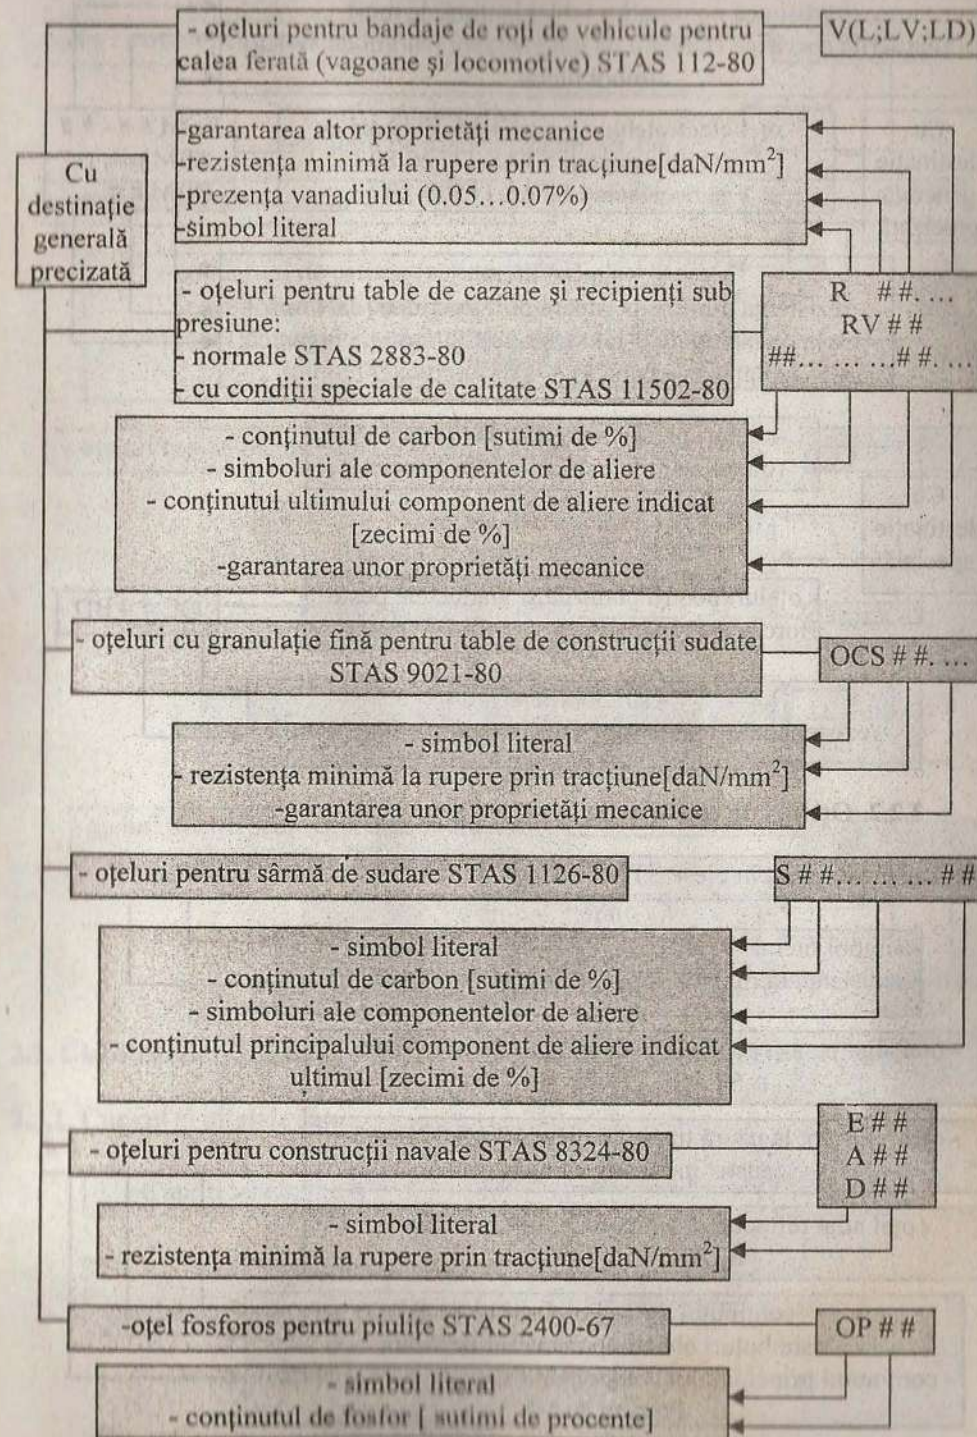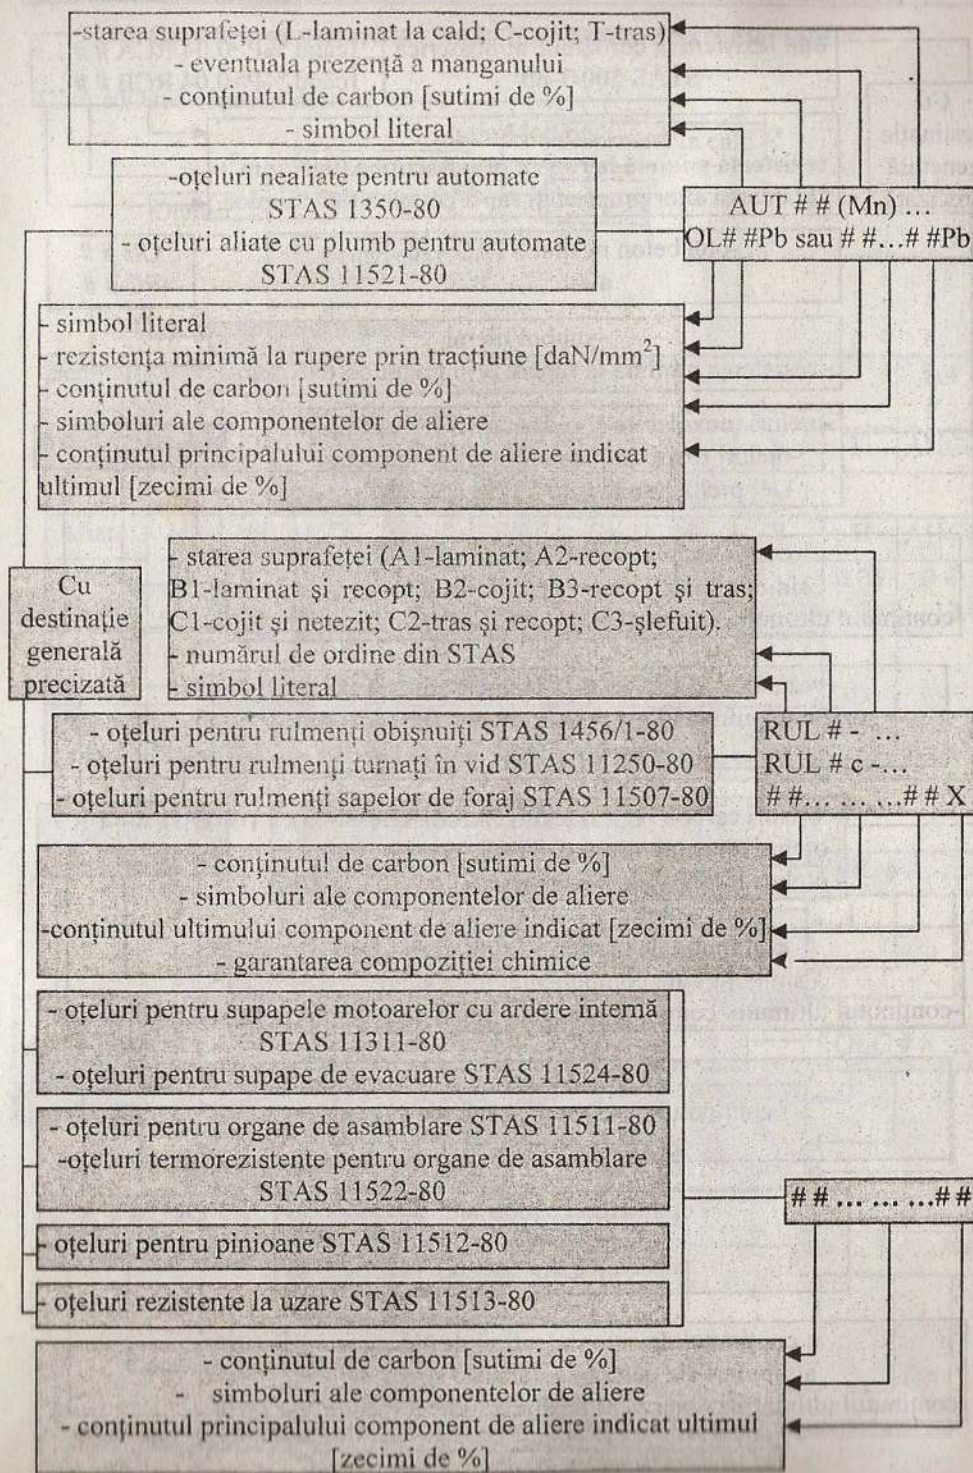


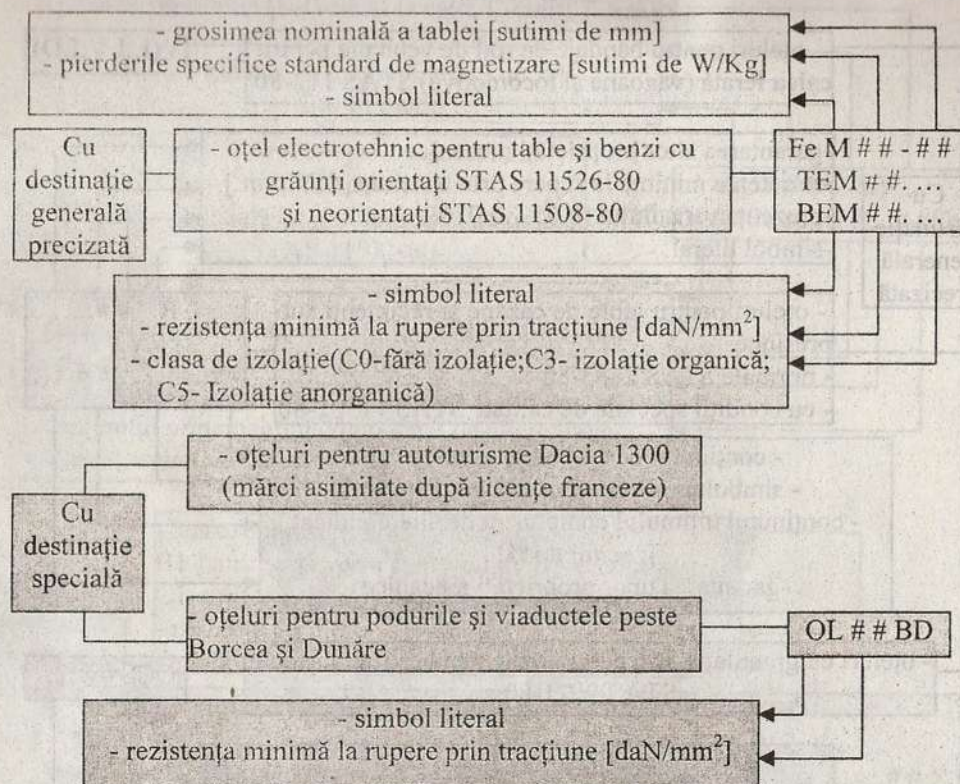

2.2.2. Oțeluri de construcție turnate

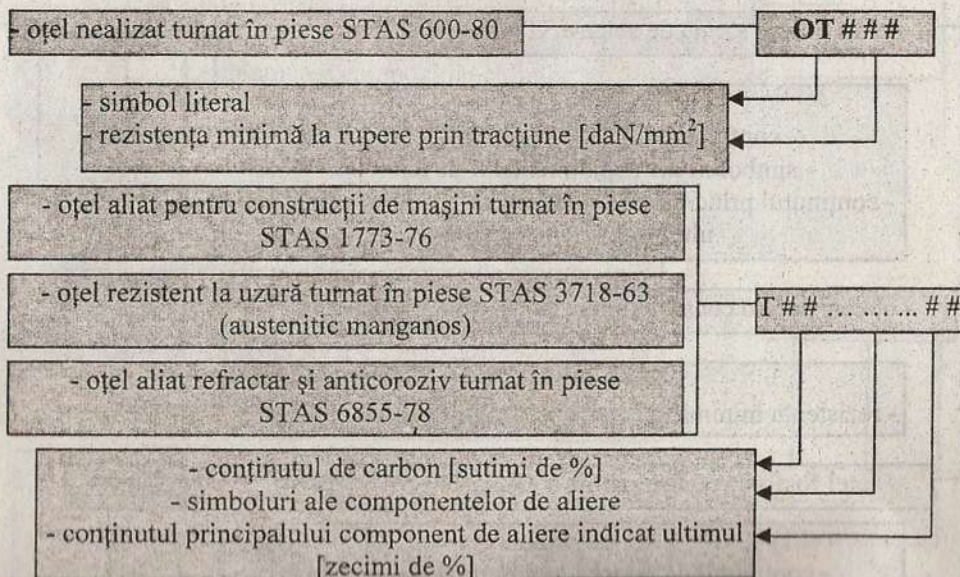



2.2.3. Oțeluri pentru scule

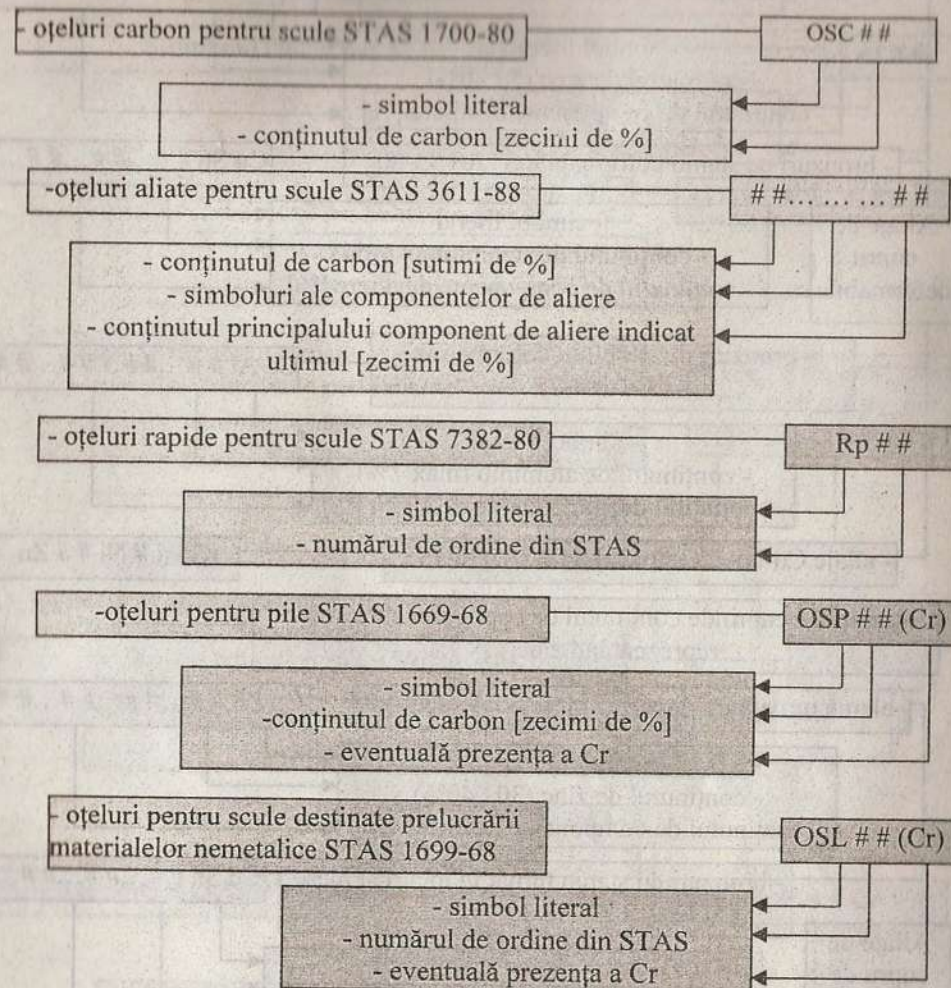


2.3. Clasificarea materialelor metalice neferoase. Simboluri standardizate

2.3.1. Cuprul și aliajele sale

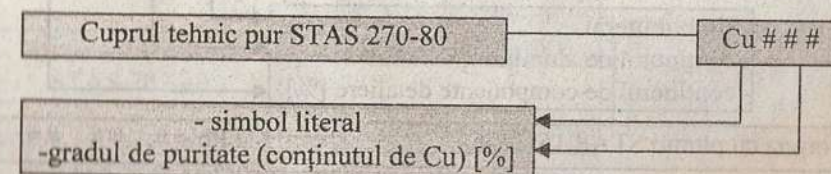


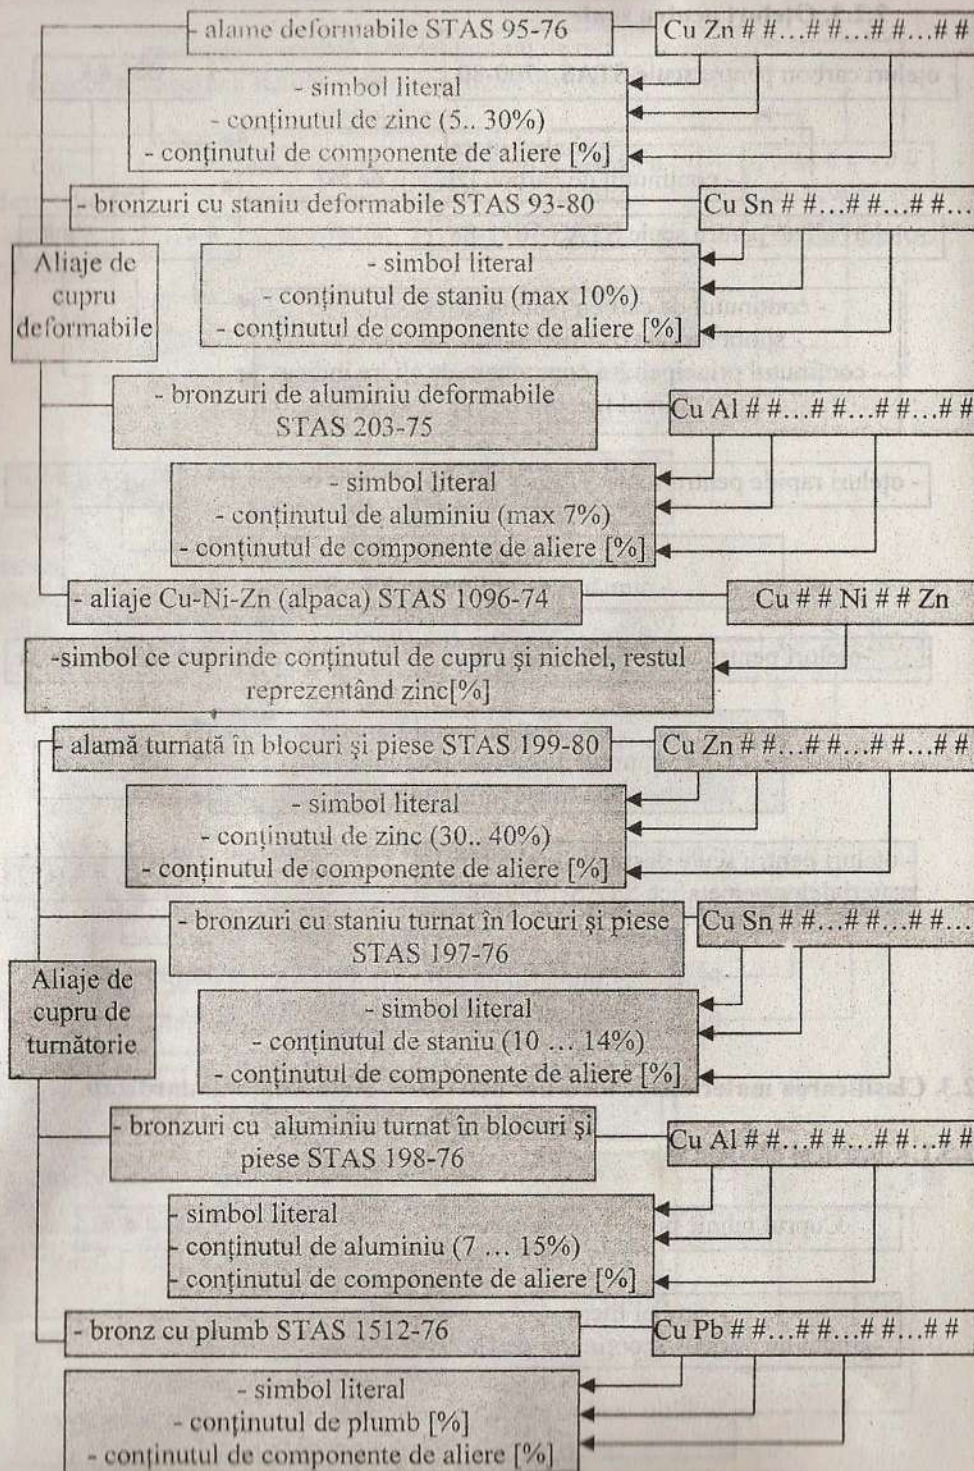


2.3.2. Alumiul și aliajele sale

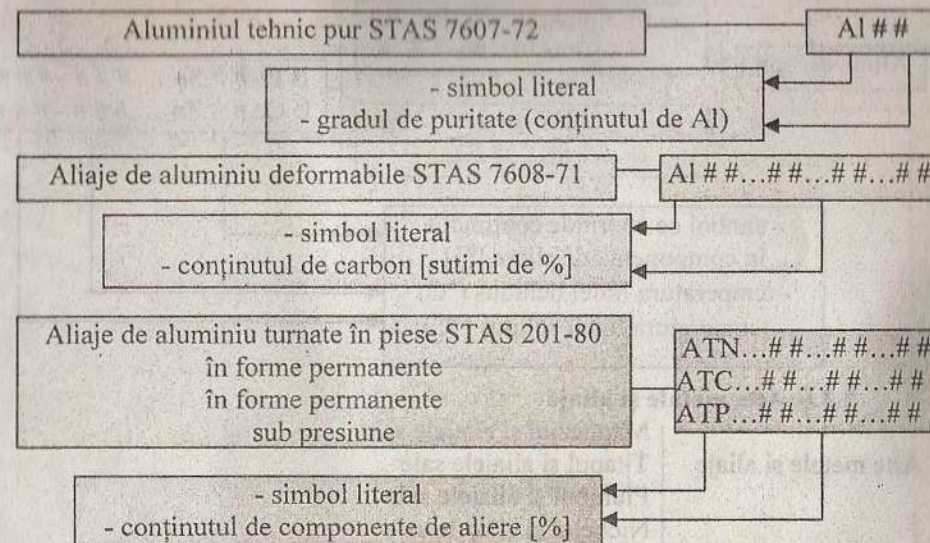


2.3.3. Zincul și aliajele sale

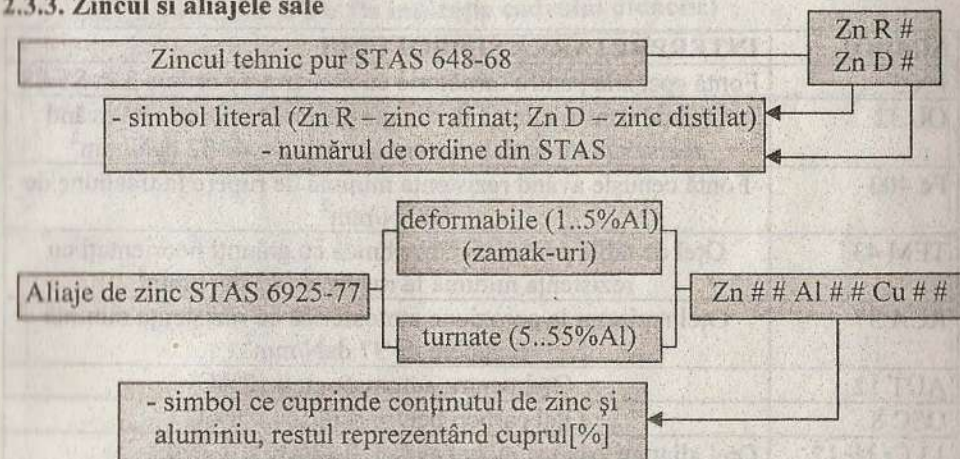

2.3.4. Aliaje antifricțiune

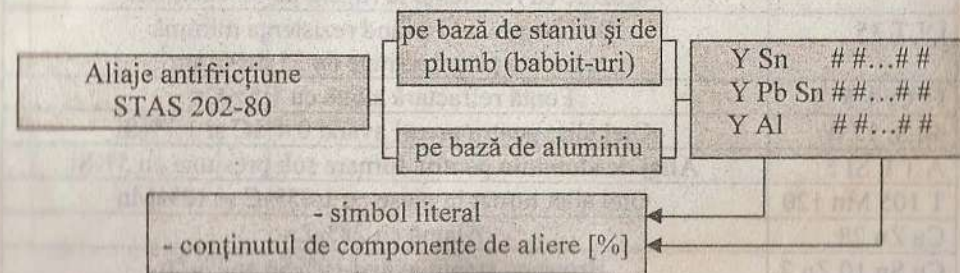

2.3.5. Aliaje de lipit

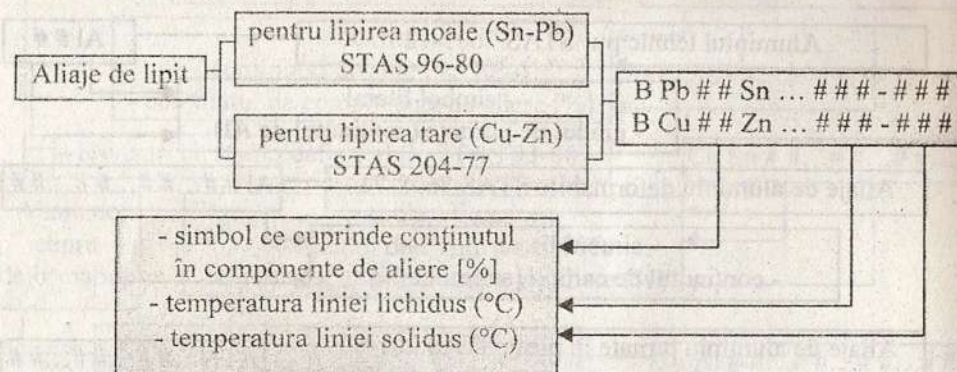

2.3.6. Alte metale și aliaje

Alte metale și aliaje

- Magneziul și aliajele sale
- Titanul și aliajele sale
- Plumbul și aliajele sale
- Nichelul și aliajele sale

3. Exemple de simbolizare standardizată a materialelor metalice

SIMBOL	INTERPRETAREA SIMBOLULUI
FX 3	Fontă specială pentru turnătorie cu numărul de ordine 3 în STAS
OL 32	Oțel de construcție cu destinație generală neprecizată având rezistența minimă la rupere la tracțiune de 32 daN/mm ²
Fc 400	Fontă cenușie având rezistența minimă de rupere la tracțiune de 400 N/mm ²
TEM 43	Oțel de table pentru electrotehnică cu grăunți neorientați cu rezistența minimă la rupere de 43 daN/mm ²
RCA 37	Oțel rezistent la coroziune atmosferică cu rezistența minimă la rupere de 37 daN/mm ²
AUT 12	Oțel pentru automate cu 0.12%C
OSC 8	Oțel carbon pentru scule cu 0.8%C
13 Cr Ni 17	Oțel aliat cu crom și nichel având 0.13%C și 1.7%C
R 37	Oțel pentru table de recipiente sub presiune pentru temperaturi scăzute cu rezistența la rupere de 37 daN/mm ²
OLT 35	Oțel pentru țevi având rezistența minimă la rupere prin tracțiune de 35 daN/mm ²
Fr Cr 1.5	Fontă refractară aliată cu 1.5%Cr
40 Si 17 A	Oțel aliat pentru arcuri având 0.4%C și 1.7%Si
A T P SI 5	Aliaj de aluminiu pentru turnare sub presiune cu 5%Si
T 105 Mn 120	Oțel aliat turnat în piese cu 1.05%C și 12%Mn
Cu Zn 28	Alamă cu 28%Zn
Cu Sn 10 Zn 2	Bronz cu staniu având 10%Sn și 2%Zn

T1

Student:

REFERAT

An Grupa

1. Definiții și noțiuni de bază:

2. Simboluri de materiale (la indicația cadrului didactic)

Simbol	Semnificație

Simbol	Semnificație
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

T 2

Lucrarea

PIESE FINITE

Scopul lucrării: cunoaşterea pieselor finite în vederea stabilirii tehnologiei de fabricaţie.

1.Noțiuni generale

1.1. Definiții și terminologie

Piesă - elementul de bază al unui ansamblu care constituie un produs (mașină, aparat, bun de consum etc.).

Piesă finită - piesă rezultată în urma unui proces de fabricație și care îndeplinește condițiile pentru a fi montată într-un subansamblu sau ansamblu (sinonim: piesă gata).

Compoziția piesei - compoziția materialului piesei.

Structura piesei - structura metalografică a materialului piesei.

Formă (a piesei) - noțiune complexă incluzând: configurația suprafețelor, întinderea (dimensiunile) acestora, precizia geometrică (toleranțe, abateri de formă, abateri de poziție), rugozitatea suprafețelor, însușirile stratului superficial (durificat, vopsit, metalizat, etc.).

Punere în formă - modalitatea de realizare practică a condițiilor impuse formei piesei.

Caracterizarea unei piese finite se poate face prin formă, compoziție și structură.



2. Analiza morfologico-funcțională a unei piese (exemplu: "Corp de lagăr")

2.1. Identificarea suprafețelor piesei

- Se schițează piesa.
- Se identifică suprafețele distincte și se acordă fiecăreia un simbol (S_1, \dots, S_n), ca în figura 1.

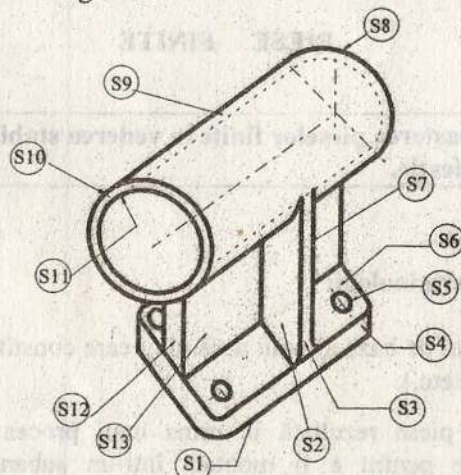


Fig. 1. Identificarea suprafețelor

- Se înscriu în tabelul 1: simbolul, felul și dimensiunile suprafețelor. Se pot folosi schițe ajutătoare în care se trec dimensiunile pieselor (fig.2). Modul de reprezentare grafică poate fi oricare: proiecție axonometrică, ortogonală etc.

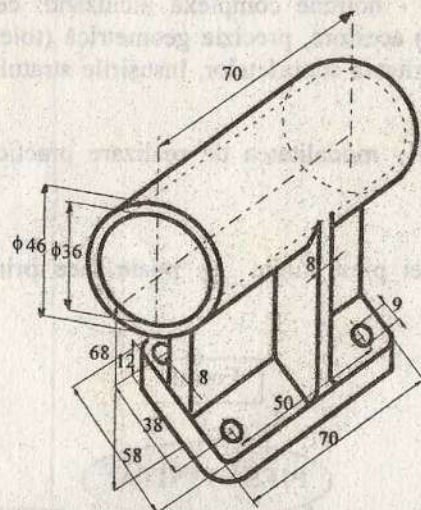



Fig. 2. Întinderea suprafețelor

2.2. Aprecierea rugozității suprafețelor (vezi anexa T2.1)

- Pentru fiecare suprafață în parte se apreciază rugozitatea prin comparație cu rugozitatea unor suprafețe etalon. Comparația se face cu ochiul liber sau cu microscopul stereoscopic.
- Se înscriu valorile rugozității în tabelul 1.

2.3. Analiza funcțională a piesei

- Suprafețele piesei se împart în categorii, după schema:

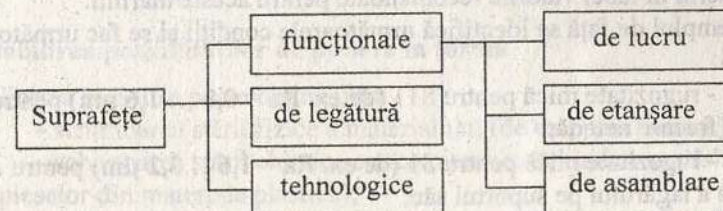

Definiții:

- suprafață de lucru - suprafață care asigură piesei îndeplinirea rolului funcțional. În figura 1, suprafețele S11 și S10 care vin în contact cu arborele care lucrează în lagăr (fig.3);

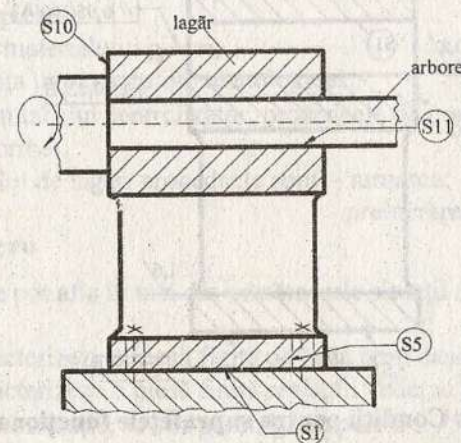


Fig. 3. Rolul funcțional.

- suprafață de asamblare - suprafață care servește la poziționarea piesei față de alte piese ale ansamblului. În figurile 1 și 3, suprafețele S1 și S5;

- suprafață de legătură - suprafață auxiliară care face legătura între celelalte suprafețe sau asigură grosimea pereților piesei. În figura 1, toate celelalte suprafețe care nu intră într-una din categoriile de mai sus;

- suprafață tehnologică - suprafață care are drept scop ușurarea prelucrării piesei printr-un anumit procedeu tehnologic. În exemplul de față nu există asemenea suprafețe.

- Se analizează suprafețele funcționale și se identifică elementele care asigură îndeplinirea rolului funcțional:
 - rugozitatea (anexa T2.1);
 - abaterile de formă (anexa T2.2);
 - abaterile de poziție (anexa T2.3).

Se înscriu în tabel valorile recomandate pentru aceste mărimi.

În exemplul de față se identifică următoarele condiții și se fac următoarele recomandări:

- rugozitate mică pentru S11 (de ex. $R_a = 0,8 \dots 1,6 \mu m$) pentru a avea o suprafață de frecare netedă;
- rugozitate mică pentru S1 (de ex. $R_a = 1,6 \dots 3,2 \mu m$) pentru a avea o așezare bună a lagărului pe suportul său;
- planitatea suprafeței S1 (de ex. $\square 0,10$);
- paralelismul suprafeței S11 cu baza S1 (de ex. $// 0,05/100 A$);
- perpendicularitatea suprafețelor S10 și S11 (de ex. $\perp 0,02 B$ vezi fig.4).

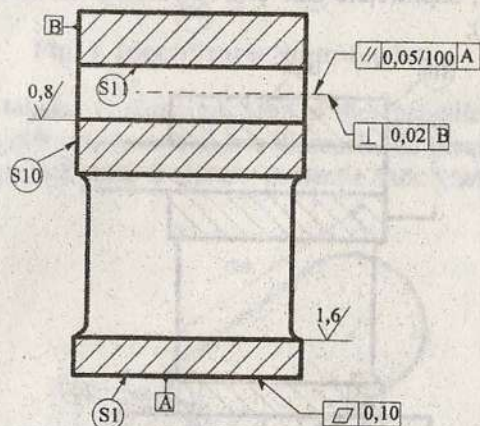


Fig. 4. Condiții pentru suprafețele funcționale

3. Identificarea materialului piesei

- Se folosesc următoarele surse de informații:
 - proprietățile materialului (culoare, aspectul suprafețelor prelucrate, duritate etc.);
 - rolul funcțional al piesei;
 - documentația care însoțește piesa.
- Se stabilește clasa materialului și, eventual, se specifică marca acestuia. Acestea se înscriu în tabelul centralizator. Pentru piesa din exemplu, materialul este o fontă cenușie, marca posibilă Fc 300.

4. Identificarea structurii piesei

- Se folosesc următoarele surse de informații:
 - atlase metalografice;
 - proprietățile materialului (aspect, duritate);
 - rolul funcțional al piesei.

- Se înscrie structura în tabelul centralizator.

În exemplul de față, structura probabilă este specifică fontei cenușii cu grafit lamelar.

5. Stabilirea posibilităților de punere în formă

- Forma piesei se poate obține prin:
 - schimbarea stării fizice a materialului (de ex., prin turnare);
 - schimbarea stării chimice concomitent cu schimbarea stării fizice (de ex. cazul pieselor din materiale plastice);
 - prin redistribuirea materialului (de ex., prelucrarea prin deformare plastică);
 - prin îndepărtare de material (de ex., prelucrarea prin așchiere);
 - prin adăugare de material (de ex., sudare, lipire, metalizare etc.).
 - Pentru a alege una din variante se folosesc următoarele surse de informații:
 - forma piesei;
 - natura materialului piesei;
 - existența unor suprafețe tehnologice.
 - Se înscriu în tabelul centralizator, procedeele de prelucrare care asigură obținerea formei.
- În cazul corpului de lagăr, procedeele sunt: - turnarea;
- prelucrarea prin așchiere.

6. Modul de lucru

- Studentii se pot afla în una din următoarele situații (la precizarea cadrului didactic):
 - să caracterizeze o piesă finită pe baza unui desen de execuție complet;
 - să caracterizeze o piesă finită reală, în vederea refabricării ei.
- Indiferent de situație, se vor parcurge etapele 2 ... 5 din prezenta lucrare, datele obținute fiind înregistrate ca în tabelul 1.

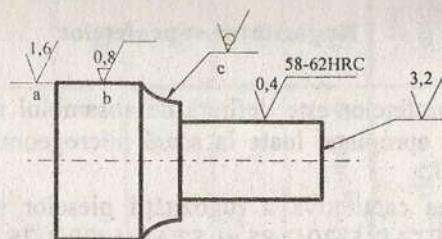


Fig.2. Înscrierea rugozității pe desen

Rugozitatea suprafețelor în funcție de procedeele tehnologice de prelucrare

Tabelul 1.2.

Denumirea procedurii tehnologice de prelucrare	Rugozitatea suprafeței R_a [μm]										
	50	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05
Debitare cu flacăra											
Curățire cu polizorul											
Debitare cu ferăstrăul											
Rabotare											
Găurire											
Electrochimie											
Electroeroziune											
Frezare											
Broșare											
Alezare											
Strunjire, alezare cu cuțitul											
Rodare											
Lustruire electrolică											
Roluire											
Rectificare											
Honuire											
Polisare											
Lepuire											
Rodare de finisare											
Superfinisare											
Turnare în amestec de formare obișnuit											
Laminare la cald											
Forjare											
Turnare în forme permanente											
Turnare de precizie											
Extrudare											
Laminare la rece											
Tragere											
Turnare sub presiune											

Legendă: - valori obținute mai puțin frecvent prin procedeul respectiv;
 - valori obținute frecvent prin procedeul respectiv.

Abateri de formă

Nr. crt.	Denumirea abaterii de formă	Schema de principiu	Simbol		Exemplu de notare pe desen
			Literal	Grafic	
1	Abaterea de la rectilinitate		AFr	-	
2	Abaterea de la planitate		AFp		
3	Abaterea de la circularitate		AFc		
4	Abaterea de la cilindricitate		AFI		
5	Abaterea de la forma dată a profilului		AFf		
6	Abaterea de la forma dată a suprafeței		AFs		

Abateri de poziție

Nr. crt.	Denumirea abaterii	Schema de principiu	Simbol		Exemplu de notare pe desen
0	1	2	3	4	5
1	Abaterea de la paralelism		API	//	
2	Abaterea de la perpendicularitate		APd	⊥	
3	Abaterea de la înclinare		APi	<	
4	Abaterea de la coaxialitate și de la concentricitate		APc	⊙	
5	Bătaia radială și bătaia frontală		Br Bf	↗	
6	Abaterea de la simetrie		APs	≡	
7	Abaterea de la intersectare		APx	⊗	
8	Abaterea de la poziția nominală		APp	⊕	

Student:

An Grupa

T2

REFERAT

1. Definiții și noțiuni de bază:

2. Schița piesei (la indicația cadrului didactic):

1.2. Caracterizarea semifabricatelor

- Semifabricatul se obține printr-un procedeu de semifabricare, care se consideră cu atât mai bun cu cât dimensiunile și forma semifabricatului se apropie mai mult de cele ale piesei finite.

Așadar, masa semifabricatului M_{sf} este mai mare ca masa piesei finite M_{pf} :

$$M_{sf} > M_{sp}.$$

- Desenul semifabricatului se întocmește pe baza desenului piesei finite ca în figura 1. Peste conturul semifabricatului, desenat cu linie continuă, se suprapune conturul piesei finite, reprezentat cu linie-punct; adaosurile de prelucrare și cele tehnologice se hașurează dublu.

2. Modul de lucru:

Fiecare student are la dispoziție o piesă finită, semifabricatul folosit la obținerea unei asemenea piese și mijloacele de măsurare necesare.

Se parcurg următoarele etape:

- Se măsoară dimensiunile piesei finite și ale semifabricatului. Se întocmește desenul semifabricatului, notându-se dimensiunile și mărimea adaosurilor de prelucrare urmîndu-se exemplul prezentat în figura 1.
- Se notează datele referitoare la materialul piesei și semifabricatului (simbol, standard de referință, compoziție chimică, caracteristici mecanice).
- Se cântăresc semifabricatul și piesa finită și se calculează coeficientul de utilizare a materialului:

$$\eta_M = \frac{M_{pf}}{M_{sf}} \cdot 100 \quad [\%].$$

Pentru valori ale lui η_M mai mari ca 75%, se consideră că piesa se obține în condiții de economicitate din punctul de vedere al consumului de material.

- Se determină rugozitatea suprafețelor piesei finite și semifabricatului R_a , prin observarea la microscopul stereoscopic a microgeometriei suprafeței și compararea cu etaloane de rugozitate și alte piese cu rugozitatea determinată. Se înscrie parametrul R_a în desene.
- Se schițează schema de obținere a semifabricatului.

Studentii vor realiza toate aceste activități completînd referatul anexat lucrării.


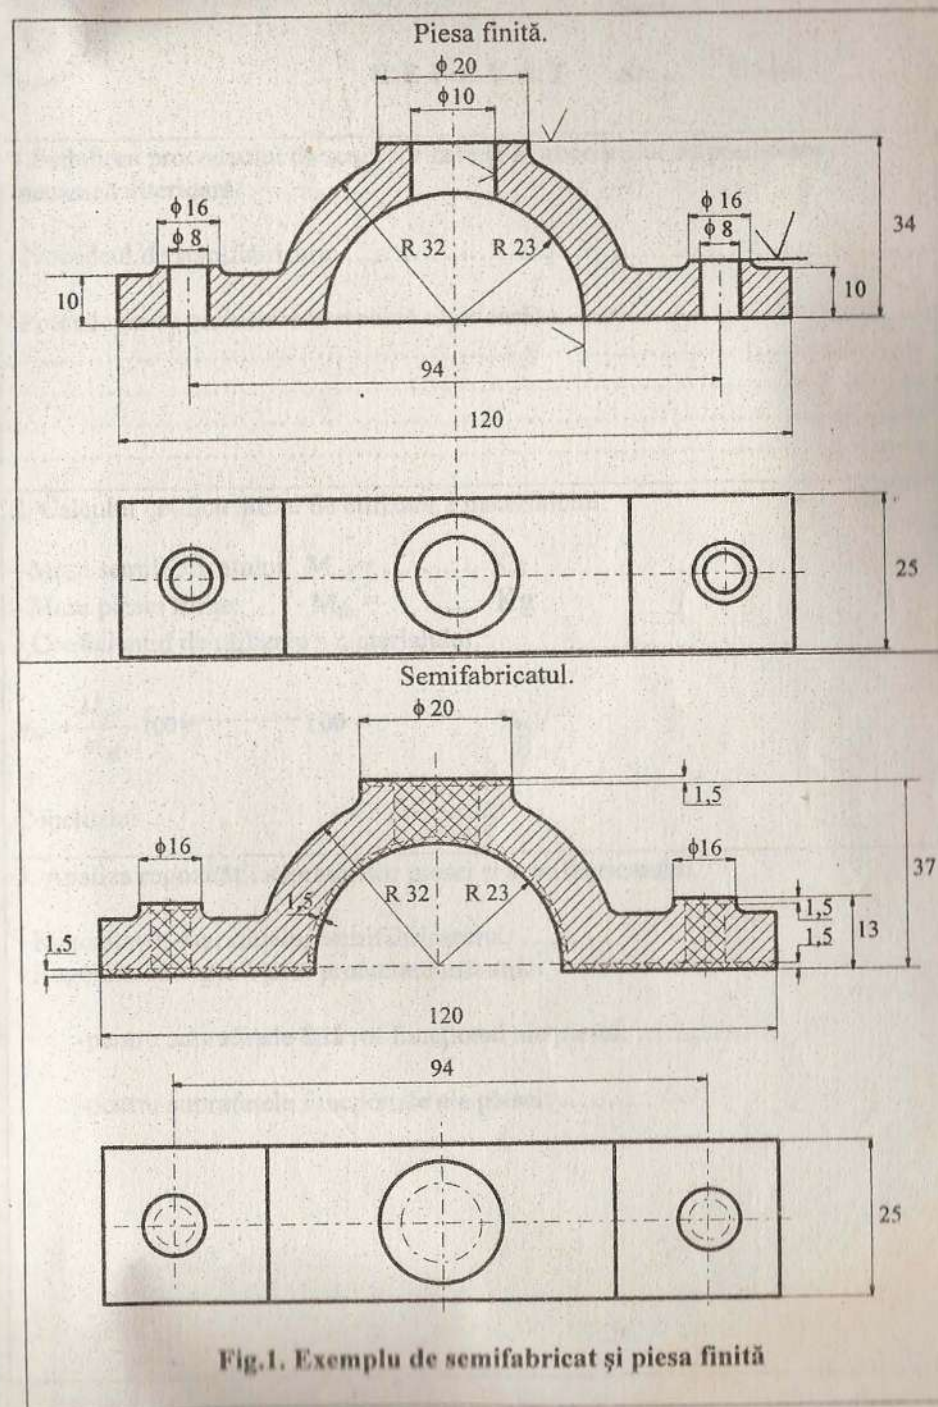


Fig.1. Exemplu de semifabricat și piesa finită

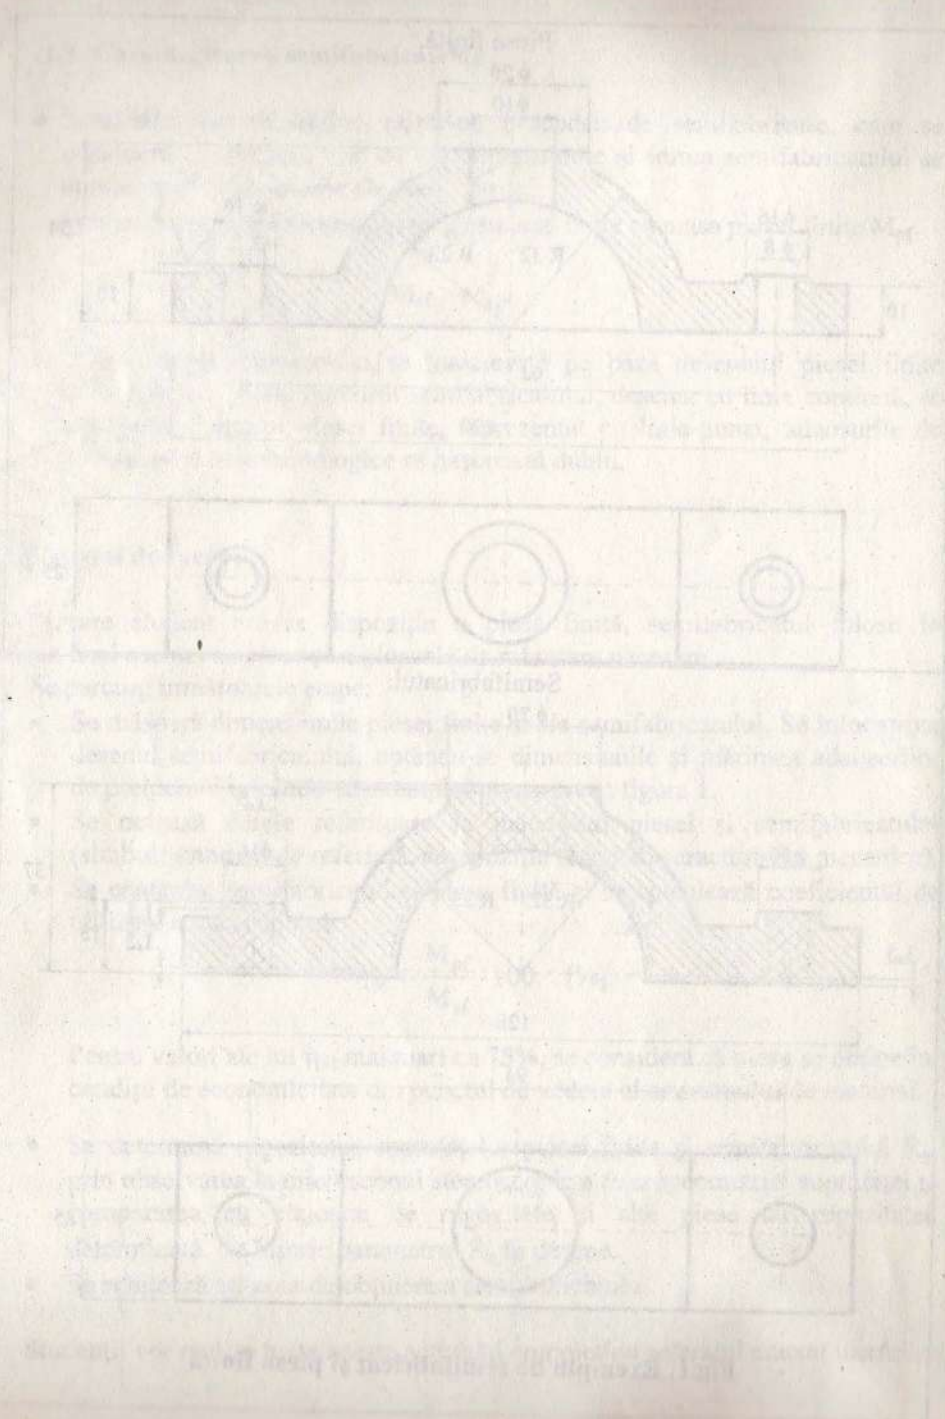

T3

Student:

REFERAT An Grupa

1. Stabilirea procedurii de semifabricare și a procedurii de prelucrare mecanică ulterioară:

-Procedul de semifabricare:

-Procedeele de prelucrare mecanică ulterioară:

2. Calculul coeficientului de utilizare a materialului.

- Masa semifabricatului: $M_{sf} = \dots\dots\dots$ Kg

- Masa piesei finite: $M_{fn} = \dots\dots\dots$ Kg

- Coeficientul de utilizare a materialului:

$$\eta_M = \frac{M_{pf}}{M_{sf}} \cdot 100 = \dots\dots\dots 100 = \dots\dots\dots \%$$

Concluzie:

3. Analiza rugozității suprafețelor piesei și semifabricatului.

- Rugozitatea suprafețelor semifabricatului:

- Rugozitatea suprafețelor prelucrate mecanic:

-pentru suprafețele fără rol funcțional ale piesei:

-pentru suprafețele funcționale ale piesei:

4. Schița semifabricatului și a piesei finite (la indicația cadrului didactic):

a) Piesa finită.

b) Semifabricatul.

T4

Lucrarea

ÎNCERCĂRI DE DURITATE

Scopul lucrării: Cunoașterea modului în care se concep și se conduce o încercare mecanică a unui material.

1. Noțiuni generale

1.1. Definiții și terminologie

Încercare - operație tehnică de determinare a uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs în conformitate cu o procedură specificată.

Încercare mecanică - încercare având la bază o solicitare mecanică a obiectului controlat.

Duritate - proprietatea unui material de a se opune la pătrunderea unui corp străin în suprafața sa.

Echipament de măsurare - toate mijloacele de măsurare, etaloanele, materialele de referință și instrucțiunile care sunt necesare pentru efectuarea măsurării (sinonim: sistem de măsurare).


Etalonare - ansamblu de operații care stabilesc, în condiții specificate, relația dintre valorile indicate de un mijloc de măsurare sau de un sistem de măsurare și valorile corespunzătoare ale unei mărimi, stabilite cu un etalon de referință.

Raport de încercare - document care prezintă rezultatele încercării și alte observații relevante pentru încercare.


1.2. Încercări de duritate

Plecând de la definiția durității, enunțată la punctul 1.1., au apărut mai multe metode de încercare a durității.

Metoda zgârierii (Mohs)

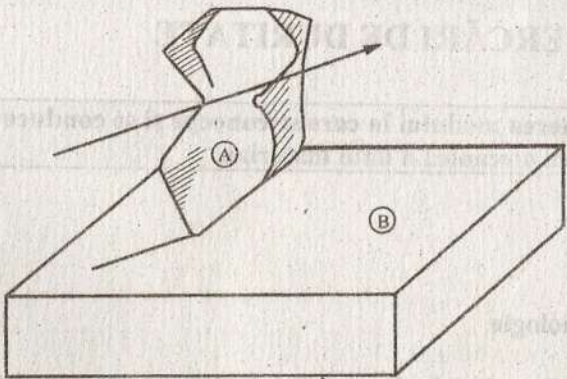Schema de principiu	Parametrii încercării
	<p>Scara durităților Mohs:</p> <p>I - talc; II - gips; III - calcit; IV - fluorit; V - apatit; VI - feldspat; VII - cuarțit; VIII - topaz; IX - corindon; X - diamant.</p>

Metoda Brinell: metodă statică

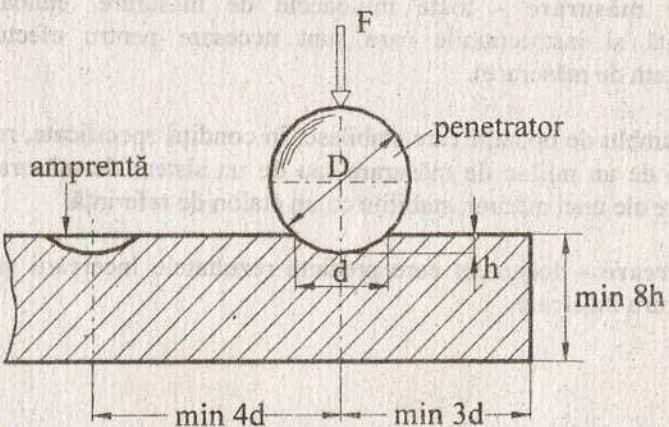
Schema de principiu	Parametrii încercării
 $HB = \frac{F}{S} = \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})} \quad [N/mm^2]$	<p>Penetrator de tip sferă din oțel sau carburi metalice; D - diametrul penetratorului; F - forța de apăsare; K - grad de încărcare:</p> $K = \frac{F}{D^2} = ct.$ <p>t - timpul de menținere a apăsării.</p>

În tabelul 1 sunt indicați parametrii corelați și simbolul durității:


Tabelul 1: Simboluri și parametri corespunzători durității Brinell.

Simbolul	Diametrul bilei [mm]	Sarcina [daN]	Timpul de menținere [sec]	Domeniul de aplicare		
				Duritatea Brinell, HB	Grosimea minimă a piesei, mm	Materialul încercat
HB	10	3000	10...15	170...400	6,4	Oțel, fontă netratată
HB 5/750/15	5	750			3,2	
HB 2,5/187,5/15	2,5	187,5			1,6	
HB 2/120/15	2	120			1,3	
HB 1/30/15	1	30			0,6	
HB 10/1500/30	10	1500	27...33	80...300	4,8	Cupru, bronz, aliaje ușoare
HB 2,5/93,7/30	5	375			2,5	
HB 5/375/30	2,5	93,7			1,2	
HB 2/60/30	2	60			0,9	
HB 1/15/30	1	15			0,5	
HB 10/1000/30	10	1000	27...35	60...300	4,2	Cupru, bronz, aliaje ușoare
HB 5/250/30	5	250			2,1	
HB 2,5/62,5/30	2,5	62,5			1,0	
HB 2/40/30	2	40			0,8	
HB 1/10/30	1	10			0,4	
HB 10/500/30	10	500	27...33	35...160	3,2	Aluminiu, magneziu
HB 5/125/30	5	125			1,6	
HB 2,5/31,2/30	2,5	31,2			0,8	
HB 2/20/30	2	20			0,6	
HB 1/5/30	1	5			0,3	
HB 10/250/60	10	250	55...65	10...100	1,2	Aliaje de fricțiune
HB 5/62,5/60	5	62,5			0,6	
HB 2,5/15,6/60	2,5	15,6			0,3	
HB 2/10/60	2	10			0,15	
HB 1/2,5/60	1	2,5			0,18	
HB 10/100/120	10	100	115...125	10...35	0,6	Plumb, staniu
HB 5/25/120	5	25			0,3	
HB 2,5/6,2/120	2,5	6,2			0,16	
HB 2/4/120	2	4			0,13	
HB 1/1/120	1	1			0,06	

Metoda Vickers: metodă statică, metodă universală

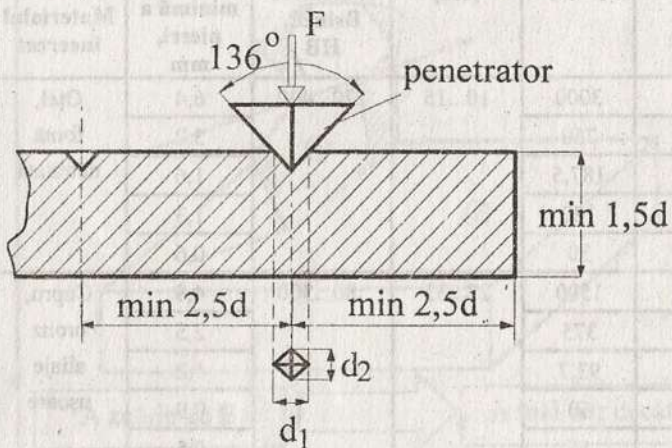Schema de principiu	Parametrii încercării
 <p> $d = \frac{d_1 + d_2}{2}$ [mm]; $HV = \frac{F}{A} = \frac{2F \sin 68^\circ}{d^2}$ [N/mm²] </p>	Penetrator: piramidă de diamant; α - unghiul la vârf al piramidei, $\alpha = 136^\circ$; F - forța de apăsare a penetratorului, $F = 9,8 \dots 981$ N, conform standardului; t - timpul de apăsare; $t = 10 \dots 125$ sec, conform standardului.

Metoda Rockwell: metodă statică

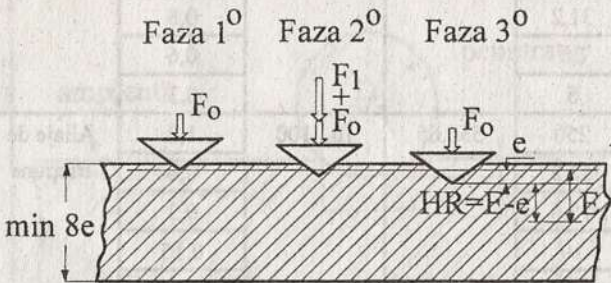
Schema de principiu	Parametrii încercării
 <p> $HR = E - e$ </p>	Penetrator: sferă din oțel/con de diamant; D - diametrul sferei; α - unghiul conului, $\alpha = 120^\circ$; F_0 - sarcina inițială; F_1 - suprasarcina; $F = F_0 + F_1$ - sarcina totală; E - constantă caracteristică aparatului de încercare, ($E = 0,20$ mm).

În tabelul 2 sunt indicate scările, notate convențional cu litere mari, și parametrii corespunzători încercărilor de duritate a materialelor:

Tabelul 2: Scări de măsurare a durității.

Scala durității Rockwell	Pene- trator	Sarcina inițială F_0 Kgf/daN	Sarcina totală $F = F_0 + F_1$ Kgf/daN	Constanta arbitrară E , mm	Valoarea unității Rockwell mm	Domeniul de aplicare
C	Con de diamant $\alpha = 120^\circ$	$10 \pm 0,2$	$\frac{150 \pm 0,9}{1471 \pm 8,83}$	0,20	0,002	30...60 HRC Oțeluri aliate, metale dure
B	Bilă din oțel sau carburi metalice $D = 1,58$ mm	$98,7 \pm 1,96$	$\frac{100 \pm 0,65}{980,7 \pm 6,37}$			54...100 HRB Oțeluri obișnuite netratate, neferoase, table

Metoda Poldi: metodă dinamică, metodă prin comparație

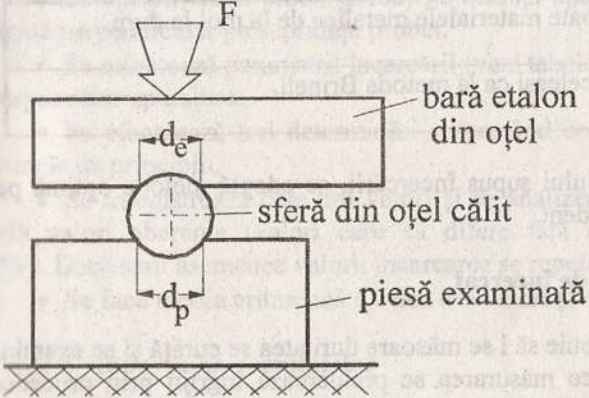Schema de principiu	Parametrii încercării
 <p> $H_{piesă} = K H_{etalon}$ </p>	H_{etalon} - duritatea Brinell a etalonului; R_{etalon} - rezistența la rupere a etalonului, $R_{etalon} = 70 \text{ daN/mm}^2$; K - factor de proporționalitate.

Metoda permite și aprecierea rezistenței la rupere a materialului pe baza relației aproximative:

$$R = 0,35 \text{ HB} [\text{daN/mm}^2].$$

2. Modul de lucru

Pentru efectuarea unei încercări de duritate se aplică întocmai prevederile standardelor în vigoare (vezi documentele de referință).

În mare, problemele care trebuie rezolvate sunt următoarele:

2.1. Alegerea metodei de încercare

Fiecare metodă are un anumit domeniu de aplicare așa cum rezultă din tabelul 3:

Tabelul 3: Domenii de aplicare a metodelor de măsurare a durității.

Metoda	Domeniul de aplicare
Mohs	Orice material, în special nemetale și minerale.
Brinell	Materiale metalice de la moi până la semidure (HB < 450).
Rockwell - scara B	Oțeluri obișnuite netratate, neferoase, table (HRB = 10...54).
- scara C	Oțeluri aliate, tratate, metale dure (HRC = 30...60).
Vickers	Toate materialele metalice de la moi la dure.
Poldi	Aceleași ca la metoda Brinell.

Corespunzător materialului supus încercării, se adoptă metoda optimă pentru obținerea unui rezultat concludent.

2.2. Pregătirea probei de încercat

Proba (piesa) căreia trebuie să i se măsoare duritatea se curăță și se examinează vizual. Locul în care se face măsurarea se prelucurează îngrijit prin procedee de prelucrare mecanică prin aşchiere de tipul strunjirii frontale de finisare sau al rectificării ($R_a < 3,2 \mu m$).

2.3. Verificarea sistemului de măsurare

Echipamentul de măsurare se etalonează folosind etaloane speciale precum cel din figura 1.

-Se măsoară duritatea pe fața etalonului prevăzută pentru măsurare.

-Valoarea citită nu trebuie să se abată cu mai mult de $\pm 2\%$ față de valoarea marcată pe etalon.



Fig. 1. Etalon de duritate

2.4. Efectuarea măsurării

- Se așează stabil proba (piesa) pe măsura aparatului astfel încât forța să fie aplicată perpendicular pe suprafața probei.
- Se selectează parametrii încercării (vezi tabelele 1 și 2) și se reglează în mod corespunzător aparatura.
- Se efectuează trei determinări respectând condițiile geometrice indicate în schemele de principiu.
- Se înregistrează cele trei valori și se analizează pentru a se vedea dacă nu există valori aberante (valori care să difere față de celelalte cu mai mult de $\pm 2\%$). Dacă sunt asemenea valori, încercarea se repetă.
- Se face media aritmetică a celor trei valori și se înregistrează.

2.5. Raportarea rezultatelor

- Rezultatele încercării efectuate se raportează clar și precis în conformitate cu cerințele standardelor de încercare, aflate în vigoare, sub forma unui buletin de încercare (vezi anexa T 3.1).
 - Raportarea valorii durității se face, conform standardelor, astfel:
 - pentru duritatea Brinell, conform simbolurilor din tabelul 1.
- Exemplu: 280 HB 5/750/30 (duritatea Brinell măsurată cu o bilă cu diametrul de 5 mm sub o sarcină de 750 Kgf (7350 N) timp de 30 s;

- pentru duritatea Vickers, cu notația:

Exemplu: 736 HV 30/20 (duritatea Vickers măsurată sub o sarcină de 30 Kgf (294,2 N) timp de 20 s;

- pentru duritatea Rockwell:

Exemplu: 45 HRB sau 61 HRC;

- pentru duritatea Poldi:

Exemplu: 200 HB.

Studentii vor întocmi buletinul de încercare inclus în referatul de finalizare a lucrării.

3. Documente de referință

Pentru efectuarea corectă a unei încercări de duritate se vor respecta prevederile următoarelor standarde:

STAS 10251-80

SR EN 10003-1: 1997

STAS 492/1 și STAS 492/2

STAS 493-91

Încercarea de duritate prin zgâriere;

Încercarea de duritate Brinell;

Încercarea de duritate Vickers;

Încercarea de duritate Rockwell.

T4

Student:

REFERAT

An Grupa

1. Definiții și noțiuni de bază:

2. Schița piesei / probei de încercat:

3. Calcule pentru determinarea durității

Universitatea Politehnica din București
Catedra Tehnologia Materialelor și Sudare
Laboratorul de defectoscopie
Corp CF 105
Spațiul Independenței 313
Sector 6, București
cod 77206 tel. 4104384/445

BULETIN DE ÎNCERCARE A DURITĂȚII

Nr. /

Comanda nr. /, client:

Proba încercată:

Material:

Data primirii probei de încercat:

Data efectuării încercării:

Caracterizarea și starea probei:

Modul de pregătire a probei:

Denumirea metodei: Standard de metodă:

Procedura nr.:

Etalonul utilizat: nr.

Valorile măsurate:

Rezultatul încercării:

Precizia rezultatelor și incertitudinea de măsurare:

Observații:

.....

.....

Numele	Operator,	Verificat,	Aprobat, șef laborator
Semnătura			

Lucrarea

T 5

ÎNCERCAREA LA ÎNCOVOIERE PRIN ȘOC

Scopul lucrării : cunoașterea modului în care se concepe și se conduce o încercare mecanică a unui material.

1. Noțiuni generale

1.1. Definiții și terminologie

Încercare: operație tehnică de determinare a uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs în conformitate cu o procedură specificată.

Încercare mecanică: încercare având la bază o solicitare mecanică a obiectului controlat.

Echipament de măsurare: toate mijloacele de măsurare, etaloanele, materialele de referință și instrucțiunile care sunt necesare pentru efectuarea măsurătorii (sinonim: sistem de măsurare).

Etalonare: ansamblu de operații care stabilesc, în condiții specificate, relația dintre valorile indicate de un mijloc de măsurare sau de un sistem de măsurare și valorile corespunzătoare ale unei mărimi, stabilite cu un etalon de referință.

Raport de încercare: document care prezintă rezultatele încercării și alte observații relevante pentru încercare.

Reziliență: rezistența la încovoiere prin șoc determinată prin încercarea unor epruvete cu creștătura în formă de "U". Se notează cu KCU și se exprimă în J/cm².

Tenacitate sau energia de rupere: energia consumată la ruperea unor epruvete cu creștătura în formă de "V". Se notează cu KV și se exprimă în jouli (J).

1.2. Principiul încercării

1.2.1. Schema de principiu:

Încercarea constă în ruperea unei epruvete prismatice prevăzută cu o creștătură în zona de mijloc prin lovirea ei cu un ciocan (ciocan Charpy) în partea opusă creștăturii. Acest lucru se poate observa în figura 1 în care se prezintă schema de principiu a încercării.

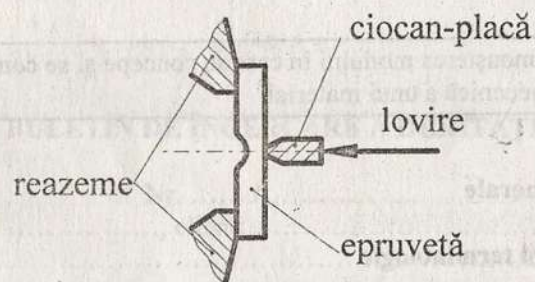


Fig.1. Schema de principiu a încercării.

b) Epruvete folosite :

Pentru realizarea încercărilor la încovoiere prin șoc sunt folosite epruvete standardizate și anume:

- epruvete cu creștătura în "U" (fig.2);
- epruvete cu creștătura în "V" (fig.3).

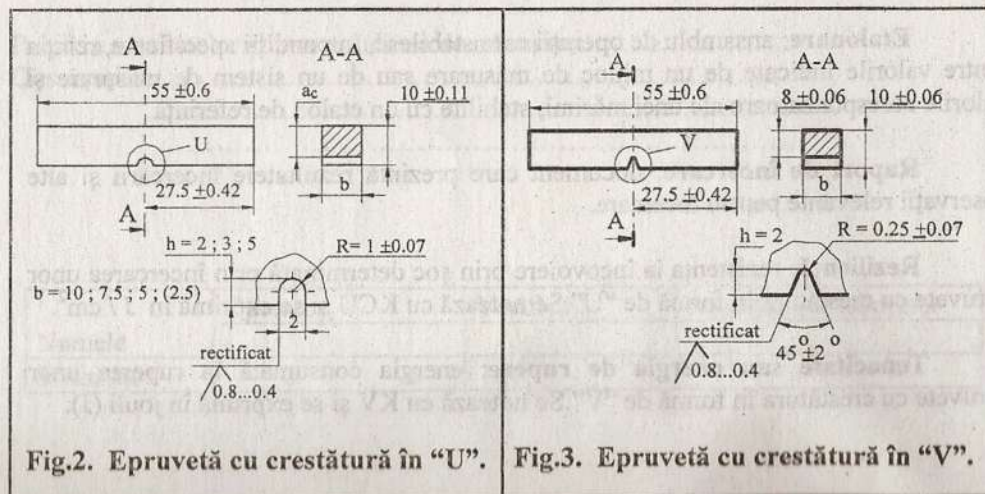


Fig.2. Epruvetă cu creștătură în "U".

Fig.3. Epruvetă cu creștătură în "V".

1.2.2. Utilajul folosit

Pentru realizarea practică a încercărilor de încovoiere prin șoc se folosesc utilaje dotate cu ciocane-pendul, denumite pe scurt ciocane. În figura 4 se prezintă schema de principiu a ciocanului Charpy.

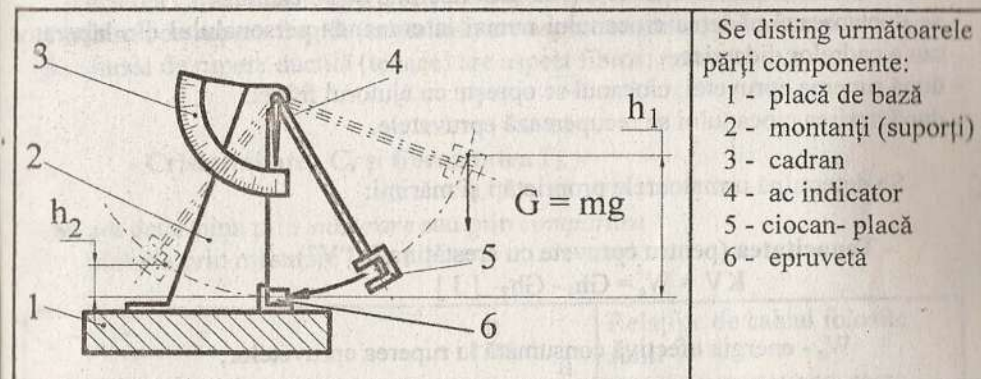


Fig.4. Schema ciocanului Charpy

2. Modul de lucru

Pentru efectuarea unei încercări la încovoiere prin șoc se aplică întocmai prevederile standardelor în vigoare (vezi documentele de referință).

În mare, problemele care trebuie rezolvate sunt următoarele:

2.1. Alegerea tipului epruvetei

Tipul epruvetei se alege în funcție de proprietatea principală care se determină, astfel:

Proprietatea principală	Tipul de epruvetă folosit
Tenacitatea KV [J]	cu creștătura în "V"
Reziliența KCU [J / cm ²]	cu creștătura în "U"

2.2. Pregătirea epruvetei

Epruveta trebuie să îndeplinească toate condițiile de precizie dimensională și calitate a suprafeței conform standardelor în vigoare (vezi documentele de referință). Se acordă atenție deosebită zonei cu creștătura.

2.3. Verificarea sistemului de măsurare

Echipamentul de măsurare se etalonează folosind etaloane speciale. Valoarea citită nu trebuie să se abată mai mult de $\pm 2\%$ față de valoarea marcată pe etalon.

2.4. Efectuarea încercării

- se așează epruveta pe reazemele aparatului, astfel încât să fie lovită cât mai exact în spatele creștăturii;
- se ridică ciocanul eliberându-se spațiul de acțiune al acestuia;
- se poziționează acul indicator la valoarea maximă de pe cadran;
- se declanșează căderea ciocanului numai la comanda personalului din laborator sau a cadrelor didactice.
- după ruperea epruvetei, ciocanul se oprește cu ajutorul frânei.
- după oprirea ciocanului se recuperează epruvetele.

Se determină următoarele proprietăți și mărimi:

- **Tenacitatea** (pentru epruvete cu creștătura în "V")

$$KV = W_e = Gh_1 - Gh_2 \quad [J]$$

W_e - energia efectivă consumată la ruperea epruvetelor;

- **Reziliența** (pentru epruvete cu creștătura în "U")

$$KCU = W_e / S_0 \quad [J/cm^2]$$

S_0 - aria secțiunii de rupere a epruvetei (cea din dreptul creștăturii);

$$S_0 = b \times a_c = b(1 - h) \quad [cm^2]$$

- **Contrația transversală specifică T.**

După ruperea epruvetelor încercate la încovoierea prin șoc, secțiunea de rupere a acestora (fractura) arată ca în figura 5.

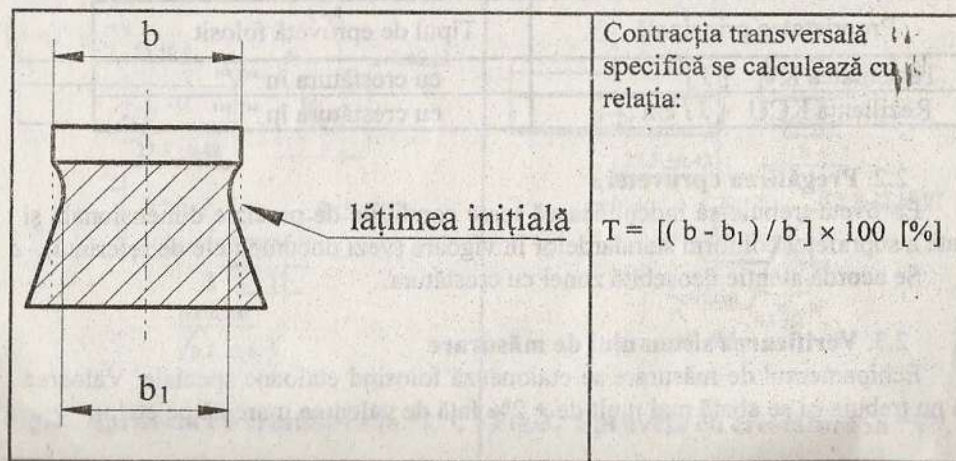


Fig 5. Secțiunea de rupere a probei

Cu cât este mai mare contrația transversală specifică se apreciază că plasticitatea materialului este mai bună și fragilitatea este mai mică.

- **Caracterul ruperii** epruvetei poate fi fragil sau ductil.

Aprecierea caracterului ruperii se face după aspectul macroscopic al acesteia. Secțiunea de rupere fragilă (cristalină) are aspect cristalin, grăunțos și lucios. Secțiunea de rupere ductilă (tenace) are aspect fibros, mat.

- **Cristalinitatea C_r și fibrozitatea F_b**

Se pot determina prin măsurare sau prin comparare.

Metoda prin măsurare (fig.6)

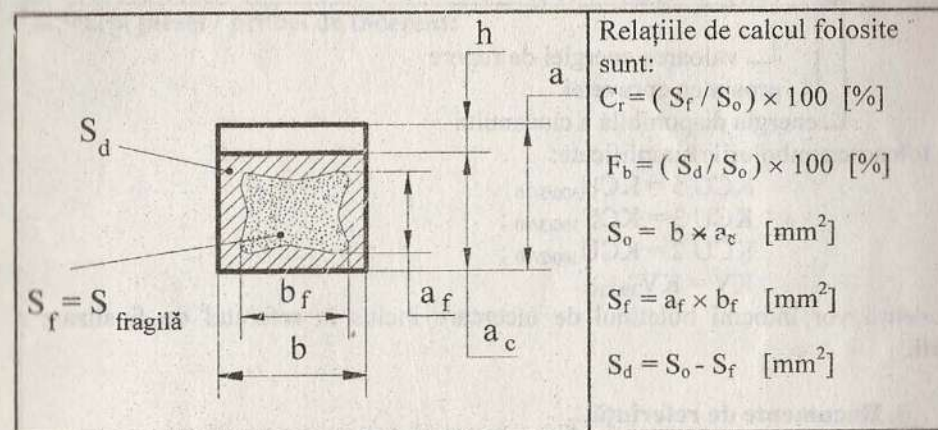


Fig.6. Stabilirea cristalinității și fibrozității.

Metoda prin comparare constă în compararea cu ochiul liber a aspectului rupturii cu scări de apreciere a caracterului tenace, constituite pentru fiecare tip de epruvetă și prezentate în standarde.


2.5. Raportarea rezultatelor

Rezultatele încercării efectuate se raportează clar și precis în conformitate cu cerințele standardelor de încercare, aflate în vigoare, sub forma unui buletin de încercare prezentat în referatul T5.

Raportarea rezultatelor încercării de încovoiere prin șoc se face, conform standardelor, astfel:


- Pentru epruvete cu creștătura în "U" se precizează:
- valoarea rezilienței, [J / cm²];
 - energia disponibilă a ciocanului, [J];
 - adâncimea creștăturii, [mm];
 - grosimea epruvetei, [mm].

Ex.: $KCU_{300/2/5} = 150 \text{ J / cm}^2$; $KCU_{300/3/10} = 250 \text{ J / cm}^2$.

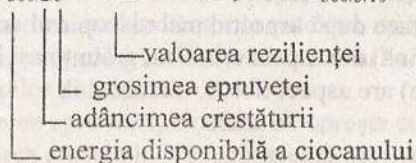

- Pentru epruvete cu creștătura în "V" se precizează:
- valoarea energiei de rupere, [J];
 - energia disponibilă a ciocanului, [J];
 - grosimea epruvetei, [mm].

Ex.: $KV_{300/5} = 70 \text{ J}$; $KV_{150/5} = 40 \text{ J}$.

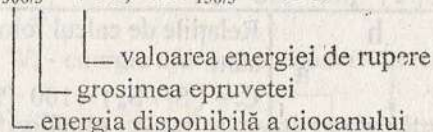

Se folosesc simbolurile simplificate:

$$\begin{aligned} KCU 5 &= KCU_{300/5/10}; \\ KCU 3 &= KCU_{300/3/10}; \\ KCU 2 &= KCU_{300/2/10}; \\ KV &= KV_{300/10}. \end{aligned}$$

Studentii vor întocmi buletinul de încercare inclus în referatul de finalizare a lucrării.

3. Documente de referință

Pentru efectuarea corectă a unei încercări de încovoiere prin șoc se vor respecta prevederile următoarelor standarde :

STAS 1400-75	Încercarea de încovoiere prin șoc pe epruvete crestate în U.
STAS 7511-81	Încercarea de încovoiere prin șoc pe epruvete crestate în V.
STAS 10026-75	Încercarea de încovoiere prin șoc pe epruvete crestate în U și V. Determinarea cristalinității și fibrozității rupturii.
SR EN 10045-1:1993	Materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin șoc pe epruveta Charpy. Partea 1 : Metoda de încercare.
SR EN 10045-2:1994	Materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin șoc pe epruvete Charpy. Partea 2 : Verificarea mașinilor de încercare (ciocane pendul).

T5

Student:

REFERAT

An Grupa

1. Definiții și noțiuni de bază:

2. Schița piesei / probei de încercat:

Universitatea Politehnica București
Catedra Tehnologia materialelor și sudare
Laboratorul de defectoscopie
Corp CF 105
Splaiul Independenței 313
Sector 6; 77206 București
Tel: 4104384 / 445

BULETIN DE ÎNCERCARE A REZISTENȚEI LA ÎNCOVOIERE PRIN ȘOC

Nr.: / (data)

Comanda nr.: /; Client:

Proba încercată:

Material:

Data primirii probei de încercat:

Caracterizarea și starea probei:

Tipul epruvetei:

Mărimea măsurată: reziliența; energia de rupere.

Temperatura la care s-a efectuat încercarea:

Standardul de metodă: Procedura nr.:

Valorile măsurate:

Rezultatul încercării:

Caracterul ruperii:

Cristalinitatea:; Fibrozitatea:

Precizia rezultatelor și incertitudinea de măsurare:

Observații:

.....

.....

	Operator	Verificat	Aprobat, Șef laborator
Numele			
Semnătura			

T 6

Lucrarea

ÎNCERCĂRI TEHNOLOGICE

Scopul lucrării: Cunoașterea rolului încercărilor tehnologice și a modului de desfășurare a acestora precum și utilizarea informațiilor obținute.

1. Noțiuni generale

Încercare

- operație tehnică de determinare a unui sau mai multor caracteristici ale unui produs în conformitate cu o procedură specificată.

Încercare tehnologică

- încercare avînd drept scop determinarea capacității unui material de a se prelucra printr-un anumit procedeu tehnologic, în condiții tehnice bine determinate.

Exemple: - încercarea de turnabilitate;
- încercarea de deformabilitate;
- încercarea de sudabilitate; etc.

Echipament de măsurare

- toate mijloacele de măsurare, etaloanele, materialele de referință și instrucțiunile care sunt necesare pentru efectuarea măsurătorii (sinonim: sistem de măsurare).

Raport de încercare

- document ce prezintă rezultatele încercării și alte observații relevante pentru încercare.

2. Încercarea tehnologică de turnabilitate a materialelor metalice.

Turnabilitatea este proprietatea tehnologică a materialelor de a fi turnate în stare lichidă și de a se solidifica obținînd configurația formei de turnare realizate în acest scop. Această proprietate se apreciază cu ajutorul calificativelor (bună, satisfăcătoare, etc) și depinde în principal de următoarele proprietăți fizice ale materialelor:

Fuzibilitatea

- proprietatea materialelor de a trece în stare lichidă printr-un aport minim de căldură din exterior. Din acest punct de vedere deosebim materiale greu fuzibile ($T_{top} \geq 1500^\circ\text{C}$) ca W; V; Ti; Co și materiale ușor fuzibile ($T_{top} \leq 1000^\circ\text{C}$) ca Al; Pb; Sn.

Tensiunea superficială

- forța care se exercită la suprafața lichidelor datorită interacțiunii dintre atomii de la suprafața lichidului și cei din interiorul lui.

Fluiditatea

- proprietatea materialelor de a curge cu ușurință în stare lichidă și de a umple cavitatea în care sînt turnate. Ea influențează în cea mai mare măsură proprietatea tehnologică de turnabilitate a materialelor.

Contractia

- proprietatea materialelor metalice de a se contracta la trecerea din stare lichidă în stare solidă și ulterior, în timpul răcirii pînă la temperatura ambiantă.


În general, între proprietățile fizice prezentate și turnabilitate există dependența prezentată în tabelul de mai jos:

Atunci cînd:		
- Temperatura de topire-solidificare	↗	Turnabilitatea ↘
- Tensiunea superficială	↗	
- Fluiditatea	↗	
- Contractia	↗	
Legendă:	↗ creștere	↘ scădere

De aceea, pentru a putea aprecia turnabilitatea unui material, se măsoară prin diferite procedee proprietățile fizice enunțate anterior.

2.1. Fluiditatea

Fluiditatea unui material metalic se poate aprecia folosind metoda spiralei. Aceasta constă în măsurarea lungimii porțiunii din spirala umplută de materialul metalic pe parcursul trecerii sale din stare lichidă în stare solidă. Pentru aprecierea cu ușurință a lungimii spiralei, în lungul acesteia s-au practicat repere de lungime din 50 în 50 mm.

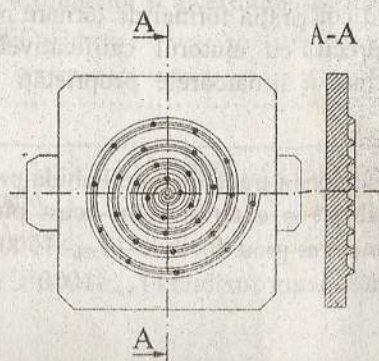

Forma de turnare a probei-spirală se realizează din amestec de formare obișnuit conform tehnologiei aplicate formelor nepermanente. Pentru aceasta se folosește o placă-model ca cea din figura 1.a :

Fig. 1.a. Placa model a probei-spirală.

Accesul materialului metalic în stare lichidă în interiorul forme de turnare se face prin sistemul de canale ce formează rețeaua de turnare ca în figura 1.b.:

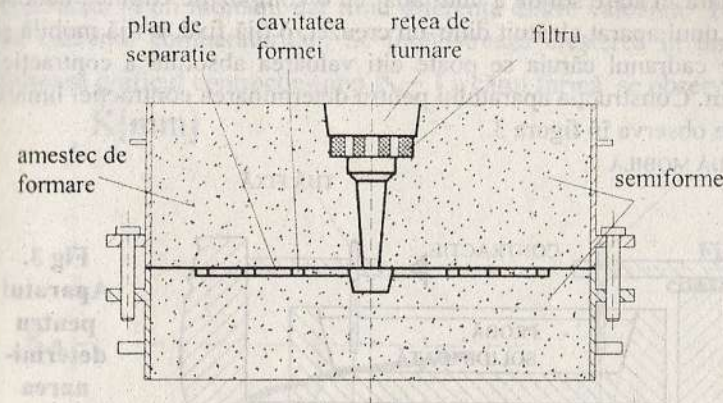


Fig. 1.b.: Forma de turnare a probei-spirală

2.2. Contractia specifică

Valoarea contractiei specifice se poate estima în raport cu volumul materialului turnat (contractia volumică) sau în raport cu dimensiunea (lungimea) unei probe special realizate în acest scop (contractia liniară).

2.2.1. Contractia volumică

Ca urmare a contractiei metalului turnat în formă la trecerea din stare lichidă în stare solidă, în piesele turnate apar retasuri interioare sau exterioare. Cunoașterea volumului retasurii și a mecanismului formării ei permite luarea unei măsuri tehnologice sau constructive pentru prevenirea lor ca de exemplu prevederea maselotelor la elaborarea semifabricatelor prin turnare.

Forma probei conice pentru determinarea volumului retasurii precum și forma de turnare a acesteia se prezintă în figura 2.:

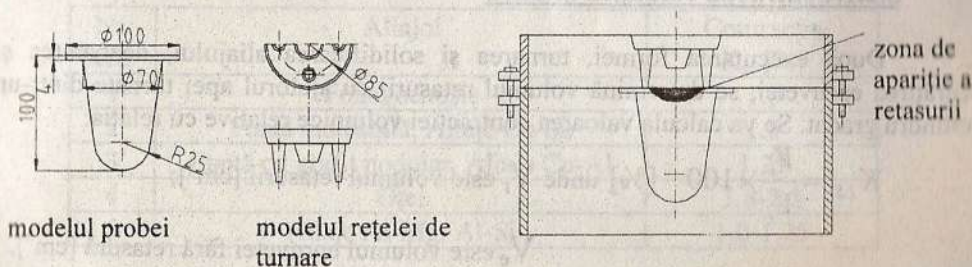


Fig. 2.: Proba pentru determinarea volumului retasurii și forma de turnare a acesteia

2.2.2. Contractia liniară

Contractia liniară în stare solidă a unui aliaj cu o compoziție chimică dată se determină cu ajutorul unui aparat alcătuit dintr-un creuzet, o tijă fixă, o tijă mobilă și ceasul comparator pe cadranul căruia se poate citi valoarea absolută a contractiei liniare în sutimi de mm. Construcția aparatului pentru determinarea contractiei liniare în stare solidă se poate observa în figura 3.:

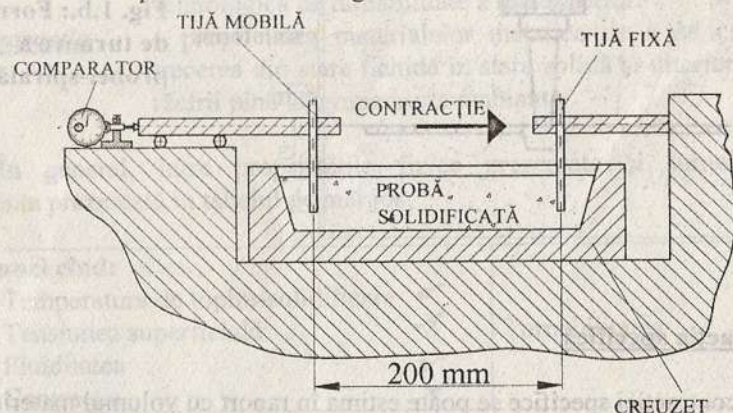


Fig. 3.
Aparatul
pentru
determi-
narea
contractiei
liniare în
stare
solidă.

3. Modul de lucru

3.1. Măsurarea fluidității

După turnarea materialului în formă și solidificarea acestuia, se realizează dezbaterea forme și se determină lungimea spiralei în cm. Se compară apoi lungimea spiralei astfel obținută cu lungimile altor spirale obținute anterior în alte condiții, trăgându-se concluzii în legătură cu fluiditatea aliajului turnat în diversele cazuri comparate.

3.2. Măsurarea contractiei specifice

3.2.1. Contractia volumică relativă

După executarea forme, turnarea și solidificarea aliajului, dezbaterea și curățirea epruvetei, se determină volumul retasurii cu ajutorul apei turnate dintr-un cilindru gradat. Se va calcula valoarea contractiei volumice relative cu relația:

$$K_{LS} = \frac{V_r}{V_e} \times 100 \quad [\%] \text{ unde } V_r \text{ este volumul retasurii } [\text{cm}^3];$$

V_e este volumul epruvetei fără retasură $[\text{cm}^3]$.

Valoarea contractiei volumice variază în intervalul (0.5...13)%.

3.2.2. Contractia liniară relativă

Acul comparatorului pornește de la reperul "100" către reperul "0", contractia la un moment dat fiind diferența dintre valoarea "100" și indicația acului pe cadranul comparatorului. Se înregistrează creșterea în timp a contractiei și se trasează graficul contractie-timp $K - t$ a cărui formă se observă în figura 4.:

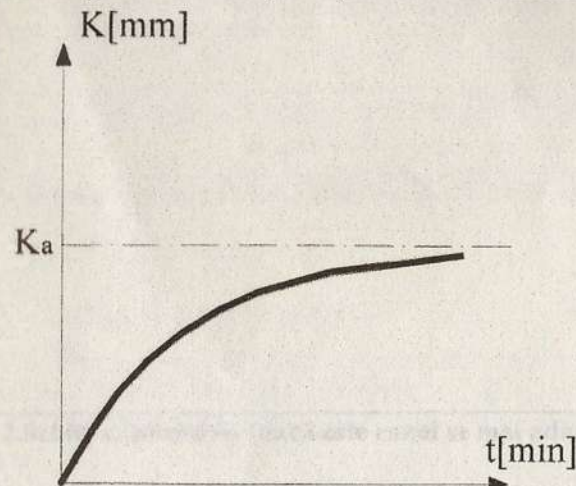


Fig. 4. Dependența
contractiei liniare-timp

Se va calcula contractia liniară finală în stare solidă în procente cu relația:

$$K_s = \frac{K_a}{l_0} \times 100 \quad [\%]$$

unde K_a este contractia absolută [mm];

l_0 este distanța inițială între tije [mm].

Pentru cazul de față $l_0 = 200 \text{ mm}$.

Se compară valorile obținute cu cele din tabelul 1:

Tab.1 : Valori ale contractiei relative pentru diferite materiale

Nr. crt.	Aliajul	Contractia K_s [%]
1	Fontă cenușie	1.0
2	Fontă maleabilă, Aliaje Cu-Sn	1.5
3	Fontă cu grafit nodular, Aliaje Cu-Al	1.25
4	Oțel	1.8-2.5
5	Aliaje Al-Mg; Al-Si	1.0-1.25

3.3. Raportarea rezultatelor

Rezultatele încercărilor se raportează prin completarea referatului anexat.

Fig. 4. Dependența
contracției în timp

Se va calcula contracția în timp în stare solidă în procent din contrapondere

$$K = \frac{K_0}{K_0 + 100} \cdot 100$$

unde K_0 este contracția absolută în timp t în condițiile de lucru.

Pentru cazul de față $t = 200$ min.

Se completează valorile obținute cu cele din tabelul 1.

Tabel 1. Valori ale contracției relative pentru diferite materiale

Tip	Aliajul	Contracția
1	Aliaj Al-Mg-Ag	1.0-1.2
2	Aliaj Al-Mg-Ag	1.5-2.5
3	Aliaj Al-Mg-Ag	1.5-2.5
4	Aliaj Al-Mg-Ag	1.5-2.5
5	Aliaj Al-Mg-Ag	1.5-2.5
6	Aliaj Al-Mg-Ag	1.5-2.5
7	Aliaj Al-Mg-Ag	1.5-2.5
8	Aliaj Al-Mg-Ag	1.5-2.5
9	Aliaj Al-Mg-Ag	1.5-2.5
10	Aliaj Al-Mg-Ag	1.5-2.5

T6

REFERAT

Student:

An Grupa

1. Definiții și noțiuni de bază:

2. Schițe explicative. (dacă este cazul se mai adaugă o filă):

3. Determinări experimentale:

Determinarea fluidității:


[mm]

Calificativul
turnabilității:Lungimea spiralei determinată prin
măsurare:

Determinare contractiei volumice relative [%]:

Calificativul
turnabilității:

Determinarea contractiei liniare relative [%]:

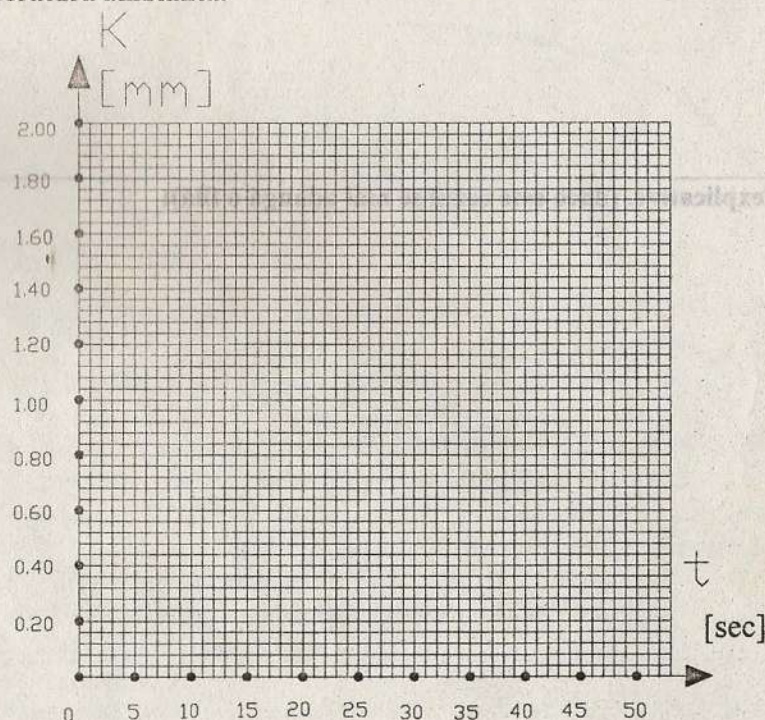Variația contractiei liniare absolute în raport cu timpul de răcire a probei la
temperatura ambiantă.

Observații:

T 7

Lucrarea

TEHNOLOGICITATE

Scopul lucrării: a. cunoașterea influenței pe care o are tehnologia de obținere asupra configurației pieselor;
b. proiectarea tehnologică a unei piese din pulberi sinterizate.

1. Noțiuni generale

1.1. Definiții și terminologie

Produs - rezultatul unui proces de producție (piese, semifabricate, ansambluri, sisteme tehnice, bunuri de consum etc.)

Tehnologie - ansamblu de procese, metode, procedee, reguli, operații, faze, condiții tehnice etc. aplicate, executate sau care se desfășoară, în scopul obținerii (fabricării) unui anumit produs.

Tehnologicitate - însușirea unui produs de a se putea obține prin aplicarea unei anumite tehnologii, într-o etapă dată, în condiții economice avantajoase.

Proiectare tehnologică - proces de proiectare a unui produs urmărind realizarea lui prin cea mai convenabilă tehnologie.

1.2. Tehnologicitatea unei piese

- În procesul de proiectare a unei piese trebuie să se rezolve următoarele probleme:

- asigurarea rolului funcțional;
- alegerea unui material corespunzător;
- adaptarea configurației piesei la o tehnologie convenabilă.

- Ce înseamnă tehnologie "convenabilă" ?

O tehnologie care:

- să asigure toate condițiile impuse piesei finite;
- să fie compatibilă cu materialul ales sau cu altul echivalent lui;
- să conducă la costuri de fabricație minime.

- Între tehnologia de obținere a unei piese și configurația acesteia există o strânsă legătură: piesa poartă "amprenta" tehnologiei al cărei rezultat este. În mod obișnuit, analizând o piesă putem să deducem tehnologia care s-a folosit pentru obținerea ei.

- Pentru a "proiecta tehnologic" o piesă este necesară cunoașterea amănunțită a tehnologiei de fabricație pentru care s-a optat, a avantajelor și limitelor acesteia.


În continuare, se va studia, ca exemplu, tehnologicitatea pieselor obținute prin aglomerarea și compactarea pulberilor.

2. Tehnologicitatea pieselor obținute din pulberi

2.1. Pulberi


Pulberea este un material granular format din metale pure, aliaje, compuși intermetalici sau chimici, materiale nemetalice sau amestecuri mecanice ale mai multor componente din cei enumerați. Dimensiunile particulelor variază frecvent între 1 și 400 μm , putând fi și mai mari.

- În compoziția pulberii intră:

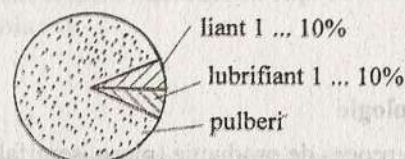

2.2. Tehnologia de obținere a unei piese din pulberi

În mod obișnuit aceasta cuprinde etapele:

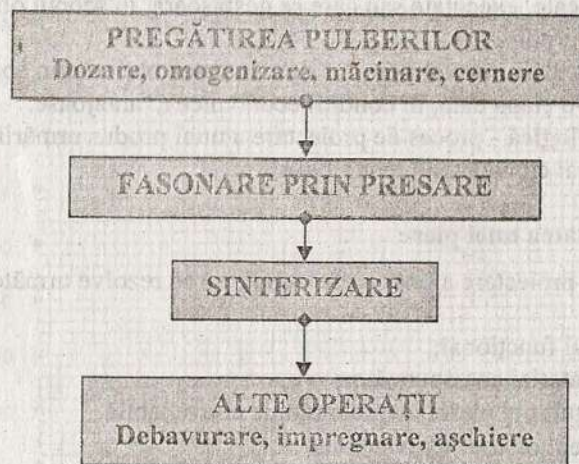

Fasonarea se realizează prin presarea pulberii în matriță, din două părți (fig.1).

- Ceea ce se obține în urma presării este un **comprimat**, fără rezistență mecanică, friabil.

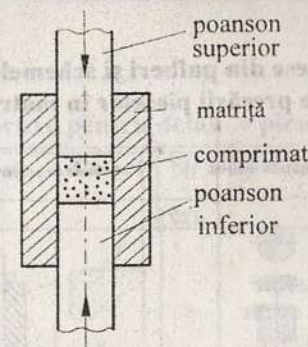


Fig.1. Schema de principiu a procedurii de fasonare prin presare

Sinterizarea este procesul prin care comprimatul se consolidează într-un corp solid, sub influența căldurii. Ea seamănă cu un tratament termic, dar este mult mai complexă din punct de vedere al fenomenelor care se produc în materialul comprimatului.

3. Configurația pieselor din pulberi presate

În anexa T7.1 sunt prezentate familii de piese din pulberi presate în matriță ce prezintă detalii exterioare sau interioare de tipul salturilor de dimensiuni și schemele de principiu ale presării acestor tipuri de piese. Prin combinarea configurațiilor acestor piese simple se pot obține piese foarte complicate. Ținând seama de particularitățile presării și de existența unei direcții de presare, rezultă că nu se pot obține anumite detalii cum sunt cele reprezentate în anexa T7.2.

4. Modul de lucru

Obiectivul final al lucrării constă în proiectarea unei piese presate din pulberi. Pentru realizarea acestui obiectiv studenții vor parcurge următoarele etape:

- Însușirea tehnologiei de presare a pieselor din pulberi.
Studenții vor studia materialele care intră în compoziția pulberii și configurația pieselor obținute prin presare.
- Fiecare student va primi un desen al unei piese, și pe baza anexelor prezentei lucrări vor rezolva următoarele probleme:
 - alegerea direcției de presare;
 - identificarea detaliilor care nu se pot obține prin acest procedeu tehnologic și întocmirea schiței comprimatului;
 - întocmirea schiței matriței pentru presarea comprimatului. Un model de rezolvare a acestor probleme este oferit în anexa T7.3;
 - rezultatele obținute (schițe, note, precizări) se înscriu în referatul al cărui model este atașat lucrării.

Familii de piese din pulberi și schemele de principiu ale presării pieselor în matriță

Nr. crt.	Familii de piese din pulberi presate în matriță	Scheme de presare în matriță a pieselor din pulberi.
1.	<p>Piese pline de secțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circulară - poligonală - oarecare 	<p>1-matriță (m) 2-poanson (p) superior 3-poanson inferior</p> <p>Nr. elemente: $2p+1m=3$</p>
2.	<p>Piese cu găuri de diferite forme.</p> <ul style="list-style-type: none"> - circulare - poligonale - oarecare 	<p>1-matriță (m) 2-poanson (p) superior 3-poanson inferior 4-detaliu suplimentar</p> <p>Nr. elemente = $3 + \text{nr. detalii suplimentare ale piesei}$: $3+1=4$</p>
3.	<p>Piese pline cu salturi de dimensiune.</p> <ul style="list-style-type: none"> -cu porțiuni profilate identic -cu porțiuni profilate diferit 	<p>1-matriță (m) 2-poanson (p) superior 3-poanson inferior 4-detaliu suplimentar</p> <p>Nr. elemente = $3 + 1 \text{ detaliu suplimentar al piesei}$: $3+1=4$</p>
4.	<p>Piese cu găuri și salturi de dimensiune.</p>	<p>1-matriță (m) 2-poanson (p) superior 3-poanson inferior 4,5,6-detalii suplimentare</p> <p>Nr. elemente = $3 + 3 \text{ detalii suplimentare ale piesei}$: $3+3=6$</p>
5.	<p>Piese cu adâncituri.</p>	<p>1-matriță (m) 2-poanson (p) superior 3-poanson inferior 4,5-detalii suplimentare</p> <p>Nr. elemente = $3 + 2 \text{ detalii suplimentare ale piesei}$: $3+2=5$</p>


Soluții constructive pentru detaliile pieselor din pulberi

Nr. crt.	Tipul detaliului	Greșit	Corect	Nr. crt.	Tipul detaliului	Greșit	Corect
1	Muchiile exterioare rotunjite și colțuri ascuțite			8	Suprafețele striate se vor înlocui cu suprafețe profilate		
2	Degajări exterioare sau interioare perpendiculare pe direcție de presare.			9	Golurile în flanșele pieselor se vor executa astfel încât să se evite contururi cu muchii ascuțite.		
3	Suprafețe cilindrice cu axa perpendiculară pe direcția de presare			10	Proeminențe cilindrice perpendiculare pe direcția de presare		
4	Suprafețe conice limitate de dimensiuni mai mari la capătul cu diametru mic.			11	Suprafețele conice interioare nu se vor executa de la muchiile piesei.		
5	Găuri cu axa perpendiculară pe direcția de presare.			12	Alezajele cu diametru sub 2mm se vor executa ulterior		
6	Muchiile se vor teși.			13	Suprafețele filetate se vor executa ulterior.		
7	Se vor evita pereții ai piesei cu grosimi sub 2 mm.			14	Găurile se vor plasa la cel puțin 2 mm de muchiile piesei.		


legendă: P - direcția de presare este conținută în planul desenului.
 P - direcția de presare este perpendiculară pe planul desenului.

Model de lucru pentru proiectarea unei piese din pulberi

Desenul piesei finite.

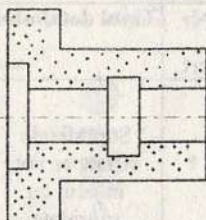


Desenul comprimatului.

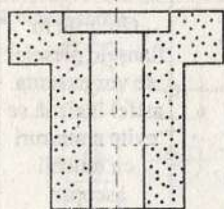

Notă:

- direcția de presare s-a ales identică cu axa piesei;
- detaliul punctat nu se poate obține prin acest procedeu tehnologic (degajarea interioară este perpendiculară pe direcția de presare)

Schița matriței pentru obținerea comprimatului.

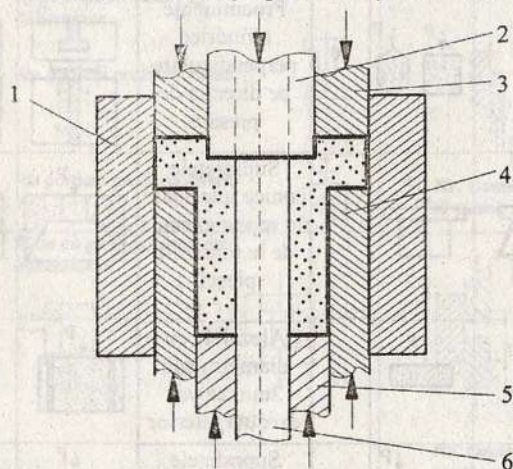

1-matriță
2,3,4,5-pransoane
6-tijă fixă

Nr. elemente = 3 + 3 detalii suplimentare ale piesei = 6

(Detaliile suplimentare ale piesei sunt: 2 găuri interioare + un salt de diametru exterior)

Operațiile tehnologice care urmează a fi executate după presare:

- sinterizare;
- se va executa degajarea interioară perpendiculară pe axa piesei prin strunjire interioară.

T7

Student:

REFERAT

An Grupa

1. Definiții și noțiuni de bază:

2. Desenul piesei finite (la indicația cadrului didactic):

3. Desenul comprimatului:

4. Schița matriței folosită pentru obținerea comprimatului:

5. Operațiile tehnologice care urmează a fi executate după presare:

T8

Lucrarea

PROCES TEHNOLOGIC

Scopul lucrării: Cunoașterea structurii unui proces tehnologic.

1. Noțiuni generale

1.1. Definiții și terminologie

Procesul tehnologic - o parte componentă a procesului de producție în decursul căruia se efectuează logic și treptat modificările și transformările materialelor necesare obținerii produsului.

Operația - elementul de bază al oricărui proces tehnologic și este definită ca fiind o activitate ordonată și limitată în timp efectuată de un muncitor sau o echipă de muncitori fără întrerupere, la un singur loc de muncă, cu unelte și utilajele necesare, asupra unui sau mai multor materiale în scopul modificării proprietăților fizico-chimice, forme, dimensiunilor, netezimii și aspectului suprafețelor.

Faza - una din elementele constitutive ale operației care se realizează dintr-o singură așezare și poziție a suprafeței de prelucrat, cu aceleași unelte de lucru și cu același regim de lucru.

Documentația tehnologică - totalitatea documentelor în care este descrisă tehnologia de obținere a unui produs. Aceasta cuprinde: desenul de ansamblu, desenele de execuție a reperelor, fișele tehnologice (materiale, timp etc.).

Fișa tehnologică - document ajutător în care sunt descrise operațiile și fazele unui proces tehnologic de execuție al unui reper sau produs.

2. Procesul tehnologic de execuție al unui produs

2.1. Noțiuni generale

Procesul tehnologic reprezintă totalitatea acțiunilor care realizează un anumit stadiu al transformărilor materiei prime în produs finit. Funcție de felul procesului tehnologic, structura acestuia este diferită; astfel, de exemplu, pentru un proces tehnologic de prelucrări mecanice, structura sa conține operații, faze, treceri, mânuiri, mișcări. Pentru proiectarea unui proces tehnologic este bine să se urmărească câteva criterii:

- *criteriul tehnic* - presupune luarea tuturor măsurilor pentru realizarea conformației produsului față de performanțele prevăzute în documentația tehnică și tehnologică;
- *criteriul economic* - presupune realizarea procesului tehnologic în condiții de eficiență maximă;
- *criteriul social* - impune proiectarea unui proces tehnologic care să asigure condiții de muncă cât mai ușoare pentru personalul de deservire.


Pentru elaborarea unui proces tehnologic este necesar un proiect de execuție - care conține totalitatea desenelor de execuție necesare, desenul de ansamblu al produsului, desenele subansamblurilor, memoriul justificativ alte documente tehnice.

2.2 Exemplu de proces tehnologic de execuție al unui ansamblu

2.2.1. Analiza ansamblului

Ansamblul (produsul) "Suport" prezentat în figura 1 se compune din 3 repere (fig.2):

- *reperul 1 - corp* - este o piesă cu suprafețe de rotație exterioare și interioare coaxiale, mărginite de suprafețe plane. Materialul din care urmează a fi realizat este un oțel carbon (OL 37); raportul lungime / diametru este aproximativ 1;
- *reperul 2 - tijă* - este o piesă subțire cilindrică cu lungimea mult mai mare decât diametrul (raportul lungime / diametru este mai mare de 7). Materialul din care urmează a se realiza este un oțel carbon marca OL 37.
- *reperul 3 - plăcuță* - este o piesă din tablă (grosime foarte mică în raport cu celelalte dimensiuni). Materialul prevăzut este un oțel carbon de calitate OLC 10.

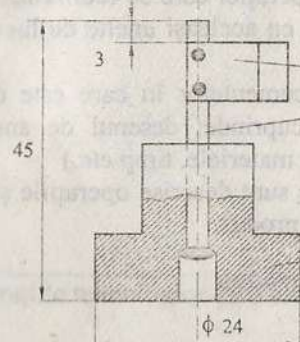

Nota

- Reperele 1 și 2 se asamblează prin sudare cu arc electric
- Reperele 2 și 3 se asamblează prin sudare în puncte
- Reperul 3 se acopera cu lac de protecție

Fig.1. Ansamblu "Suport"

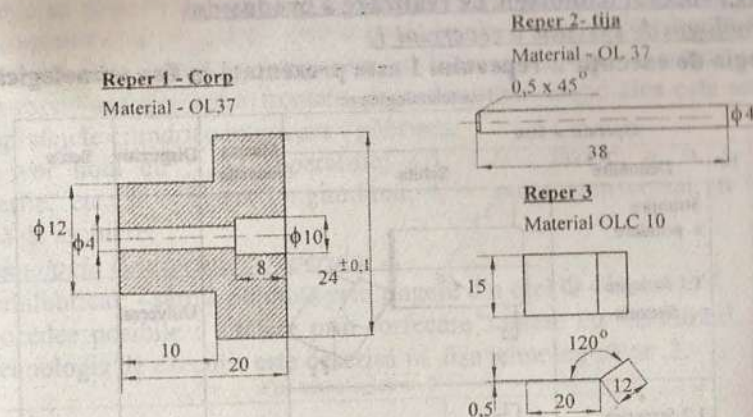


Fig. 2 Elementele componente ale ansamblului

2.2.2. Programul de fabricație

Produsul care urmează a fi fabricat trebuie realizat în număr de 100 bucăți. Ținând seama de dimensiunile și masa pieselor precum și de gradul lor de complexitate, tipul de producție corespunde unei serii mici.

2.2.3. Schema logică de realizare a produsului

Ținând cont de componența ansamblului, procesul tehnologic de realizare a acestuia va cuprinde realizarea celor trei piese componente și asamblarea lor.

Se disting două posibilități de realizare a ansamblului (a și b în figura 3) dintre care se va alege una considerată mai avantajoasă (b. este mai comodă deoarece previne lovirea și deformarea la asamblare a reperului 3).

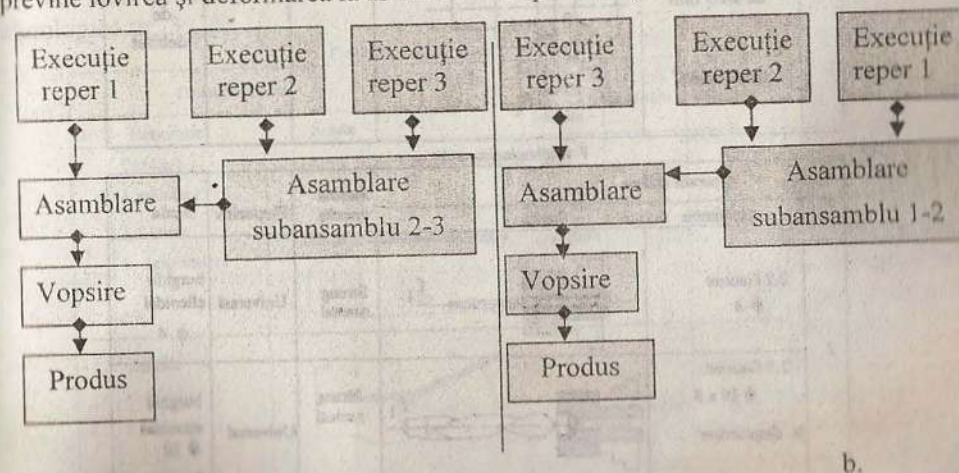


Fig.3 Schema logică de realizare a produsului

2.2.4 Procesul tehnologic de realizare a produsului

Tehnologia de execuție a reperului 1.

Tehnologia de execuție a reperului 1 este prezentată în fișa tehnologică nr. 1:

Fisa tehnologica nr.1

Operatii si faze			Masina unealta	Dispozitiv	Scula
Nr.	Denumire	Schita			
1	Strunjire a. prindere		Strung normal	Universal	Cutit de strunjit exterior
	1.1 strunjire frontala				
	1.2 Strunjire cilindrica exterioara				
	1.3 Strunjire cilindrica exterioara ϕ 12x 10				
b.	1.4 Debitare la lungimea de 20.5 mm		Strung normal	Universal	Cutit de debitat
	desprindere				

Fisa tehnologica nr.1

Operatii si faze			Masina unealta	Dispozitiv	Scula
Nr.	Denumire	Schita			
2	2.2 Gaurire ϕ 4		Strung normal	Universal	burghiu elicoidal ϕ 4
	2.3 Gaurire ϕ 10 x 8				
	b. desprindere				
3	Control				

Alegerea semifabricatului: pentru o serie mică și o piesă cu configurația reperului, semifabricatul potrivit este o bară laminată sau obținută prin tragere din care se va debita o bucată la lungimea de 21 mm. Pentru realizarea suprafețelor cilindrice exterioare și a celor frontale, procedeul tehnologic ales este strunjirea iar pentru suprafețele cilindrice interioare - găurirea.

Se vor nota cu :1, 2...operațiile; 1.1, 1.2... fazele; a, b, c- prinderile, desprinderile, etc; f_l = avans longitudinal; f_t = avans transversal; n = mișcarea principală de așchiere.

Tehnologia de execuție a reperului 2.

Semifabricat: - sârmă obținută prin tragere din oțel Φ 4 mm.

Procedee posibile : - tăiere prin forfecare , tăiere cu fierăstrăul, debitare pe strung. Tehnologia de execuție este descrisă în fișa tehnologică nr .2.

Fisa tehnologica nr. 2

Operatii si faze			Masina unealta	Dispozitiv	Scula
Nr	Denumire	Schita			
2	1. Strunjire		Strung normal	Universal	Cutit profilat
	1.1 Tesire 0,5 x 45°				
	a. desprindere- prindere				
	1.2 Debitare la lungimea de 35 mm.		Strung normal	Universal	Cutit de debitat


Tehnologia de obținere a reperului 3:

Semifabricat: tablă decapată cu grosimea $g = 0.5$ mm. sau bandă cu grosimea $g = 0.5$ mm și lățimea $b = 15$ mm. Tehnologia de execuție este descrisă în fișa tehnologică nr .3:

Fisa tehnologica nr. 3

Operatii si faze			Masina unealta	Dispozitiv	Scula
Nr	Denumire	Schita			
1	Debitare a. prindere		Foarfeca ghilotina	Opritor	Cutite
	1.1 taiere				
	b. desprindere				
2	Indoire a. prindere		Dispozitiv de indoit		
	2.1 Indoire la 120° b. desprindere				

Asamblarea (conform schemei din figura 3.b)

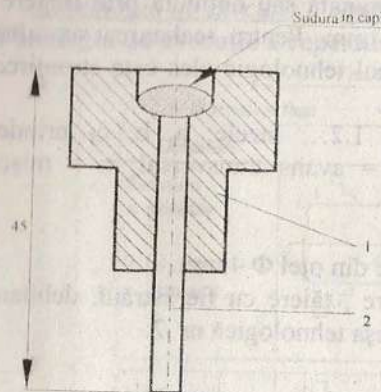

1. Asamblarea reperelor

1 și 2:

Elemente componente:

- reper 1 - corp


- reper 2 - tijă

Procedeul de asamblare:

- Sudare manuală cu arc electric cu electrozi înveliți.

Dimensiune de control:

45 mm.

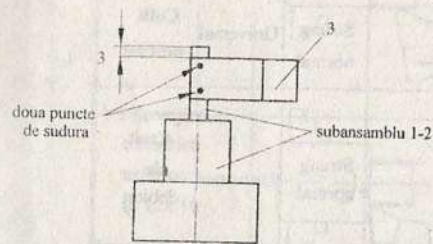

2. Asamblarea reperului

3 cu subansamblul format din reperul 1 și 2:

2:

Elemente componente:

- subansamblul 1-2

- reper 3 - plăcuță

Procedeul de asamblare:

- sudare electrică prin presiune în puncte

- variantă posibilă : lipire

Dimensiune de control :

3 mm.

Operația : Vopsire.

Elemente vopsite: - reperul 3 - plăcuță

Procedeul de vopsire: - scufundare sau pensulare

3. Modul de lucru

După documentare și urmărirea demonstrațiilor de execuție, în cadrul cărora studenții vor căuta să identifice operațiile și fazele procesului, fiecare student va primi câte un desen al unui ansamblu căruia îi va întocmi tehnologia de fabricație. Aceasta va cuprinde:

- desenul ansamblului și desenele reperelor;
- schema logică de realizare a produsului;
- fișele tehnologice pentru realizarea reperelor;
- descrierea operațiilor de asamblare.

Rezultatele se înscriu în referatul lucrării cuprinzând una sau mai multe file, prezentat în continuare.

T8

Student:

REFERAT

An Grupa

1. Definiții și noțiuni de bază:

2. Schițe explicative (dacă este necesar să se mai adauge o filă):

3. Denumirea ansamblului:**Repere:**

Nr. Crt.	Denumire	Buc.	Desen nr.	Material	Semifabricat

Număr de bucăți executate:

Schema logică de obținere a ansamblului:

Desene: ansamblu; reper.

T 9

Lucrarea:

PARAMETRII REGIMULUI DE LUCRU

Scopul lucrării: Înțelegerea noțiunii de regim de lucru. Realizarea unor corelații între acesta și procesul pe care îl definește.

1. Noțiuni generale**1.1. Definiții și terminologie****Regim de lucru**

- Ansamblu de condiții externe invariabile care, pentru un interval de timp, determină funcționarea sau modul de utilizare a unui sistem tehnic (mașină, instalație, etc.). Denumirea se adaptează și se completează cu specificul procesului în care este implicat sistemul tehnic. Exemple: regim de așchiere, regim de sudare, etc.

Parametru

- Mărime fizică de natură mecanică, electrică, termică, etc. proprie unui proces, prin reglarea căreia un operator calificat poate impune regimul de lucru dorit.

Proces

- Succesiune determinată de acțiuni care au ca scop realizarea unui obiectiv.

Proces tehnologic

- Succesiune determinată de acțiuni întreprinse în scopul transformării materiilor prime, energiei și informației în semifabricat și apoi în produs finit.

Monitorizare

- Supravegherea permanentă a regimului de lucru a unui proces și întreprinderea unor acțiuni corective în cazul apariției unor abateri de la valorile prescrise.

1.2. Rolul parametrilor regimului de lucru în desfășurarea procesului

Un proces tehnologic de realizare a unor produse poate fi privit ca un sistem, cu intrări și ieșiri conform figurii 1.

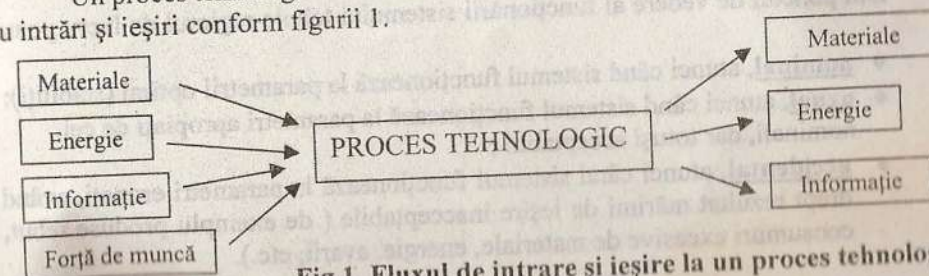


Fig.1. Fluxul de intrare și ieșire la un proces tehnologic

Observații:

- Materialele la intrare sunt: semifabricate, materiale auxiliare, medii de lucru;
- Forța de muncă este de fapt compusă din energie (umană) și informație (cunoștințe);
- Materialele de ieșire sunt: produse + deșeuri;
- Energia la ieșire este energie disipată: pierdută sau recuperată;
- Informația la ieșire reprezintă cunoștințe noi, dobândite.

Conducerea efectivă a unui proces tehnologic presupune intervenția unui operator asupra unor parametri specifici procesului respectiv, conform figurii 2.

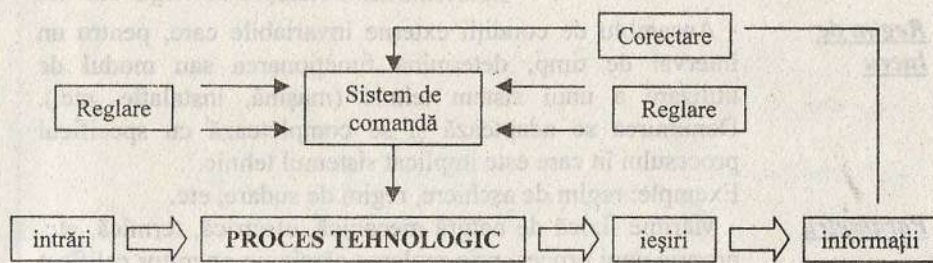


Fig.2. Schema conducerii procesului tehnologic prin reglarea parametrilor regimului de lucru

Un parametru al regimului de lucru poate căpăta o valoare greșită :

- printr-o reglare eronată; sau
- accidental, datorită unor cauze interne sau externe.

Orice modificare a unui parametru al regimului de lucru conduce la o schimbare a valorii uneia sau mai multor mărimi de ieșire. Informația dobândită în urma constatării variației mărimii de ieșire poate conduce la o decizie de corectare a parametrului modificat (manual sau automat).

Din punctul de vedere al funcționării sistemului tehnic regimul de lucru poate fi:

- ♦ **nominal**, atunci când sistemul funcționează la parametri optimi (stabiliți);
- ♦ **uzual**, atunci când sistemul funcționează la parametri apropiați de cei nominali, dar totuși acceptabili ;
- ♦ **accidental**, atunci când sistemul funcționează la parametri eronați, având drept rezultat mărimi de ieșire inacceptabile (de exemplu produse rebut, consumuri excesive de materiale, energie, avarii, etc.).

2. Modul de lucru

După documentare, studenții vor urmări o demonstrație în care li se va prezenta un proces caracterizat de câțiva parametri de lucru. Se vor parcurge etapele:

- a. identificarea parametrilor regimului;
- b. stabilirea valorilor regimului de lucru nominal;
- c. identificarea unor mărimi de ieșire care caracterizează procesul;
- d. aprecierea valorilor mărimilor de ieșire la funcționarea în regim nominal;
- e. modificarea "accidentală" a unui parametru a regimului;
- f. aprecierea valorilor mărimilor de ieșire la funcționarea în regim accidental;
- g. elaborarea deciziei de reintrare a procesului în regim nominal sau uzual.

Procesele recomandate pentru demonstrație pot fi:

- o prelucrare prin așchiere (strunjire, frezare, găurire, etc.);
- un proces de sudare (manuală cu electrozi metalici înveliți, cu arc electric în mediu protector de gaze, prin presiune, prin puncte, etc.)
- un proces de tăiere termică oxi-gaz.

În timpul demonstrației, studenții vor completa referatul anexat.

2. Denumirea procesului:

3. Schița procesului:

a) Parametri identificați (denumire și notare):

b) Regimul de lucru nominal:

c) Mărimi de ieșire caracteristice (denumire și notare):

d) Valorile mărimilor de ieșire în regim nominal:

e) Parametrul modificat "accidental" și valoarea sa:

f) Variația mărimilor de ieșire (valori):

g) Formularea deciziei de adoptare a măsurilor corective pentru reîntoarcerea procesului în regim nominal sau uzual:

T 10

Lucrarea:

PUNEREA ÎN FORMĂ PRIN TURNARE

Scopul lucrării: Cunoașterea modului de punere în practică a unor procedee de turnare, analiza comparativă a procedeelelor de turnare din punct de vedere al preciziei dimensionale și al calității suprafețelor obținute în strânsă legătură cu forma geometrică a pieselor ce se pot realiza prin aceste procedee, utilizarea informațiilor necesare întocmirii tehnologiilor de turnare pentru diverse piese. Însușirea terminologiei specifice.

1. Noțiuni generale

1.1. Definiții și terminologie

Turnare

- procedeu tehnologic de realizare a pieselor prin introducerea unui material metalic în stare lichidă într-o formă de turnare special executată.

Formă de turnare

- ansamblu compus de obicei din două părți (semiforme), care conține o cavitate având configurație și dimensiuni identice cu ale piesei care se toarnă.

Retea de turnare

- ansamblu de canale prin care materialul topit pătrunde în cavitatea formei astfel încât curgerea sa să nu producă defecte de structură în piesa turnată.

Miez

- element al formei de turnare realizat în scopul creării configurației interioare a pieselor care necesită aceasta.

Răsuflători

- ansamblu de canale special executate în forma de turnare prin care se asigură eliminarea aerului și a gazelor rezultate la turnare.

Formare

- operația tehnologică manuală sau mecanizată ce constă în realizarea formei de turnare.

Model

- element folosit la formare, având configurație și dimensiuni apropiate de cele ale formei turnate; el se compune din una, două (semimodele) sau mai multe părți.

Amestec de formare

- material granular folosit la materializarea formelor temporare, compus de obicei din nisip cuarțos, argilă și apă.

Formă temporară

- formă de turnare ce se execută din amestecuri de formare obișnuite (nisip și argilă) sau speciale (nisip și lianți speciali) și care sunt folosite la o singură turnare distrugându-se pentru scoaterea piesei turnate.

**Formă
semipermanentă**

- formă de turnare ce se execută din ciment, ipsos, șamotă folosită la câteva turnări după ușoare reparații intermediare.

**Formă
permanentă**

- formă de turnare metalică din fontă, oțel sau aliaje neferoase folosită la un număr foarte mare de turnări (sute, mii) fără a necesita reparații intermediare.

**Suprafață de
separație**

- suprafață, de obicei plană, care separă semiformele.

Pudră de izolație

- amestec fin de nisip cuarțos și anumiți alți aditivi ce servește pentru prevenirea distrugerii formei de turnare la extragerea modelului.

Lanțetă

- instrument metalic ce se folosește pentru netezirea suprafeței pîlniei rețelei de turnare sau la remedierea eventualelor deteriorări ale suprafeței formei de turnare.

Cutie de miez

- dispozitiv în care se realizează miezurile prin formare din amestec de miez.

Amestec de miez

- material folosit pentru formarea miezurilor (ex: nisip cuarțos în amestec cu ulei de în).

1.2. Tehnologii de turnare**1.2.1. Turnarea în forme temporare**

Turnarea metalelor și aliajelor în piese presupune folosirea unui model al piesei cu ajutorul căruia se realizează forma de turnare temporare. În figura 1 se prezintă comparativ modelul de turnare și piesa ce va rezulta după dezbaterea formei de turnare:


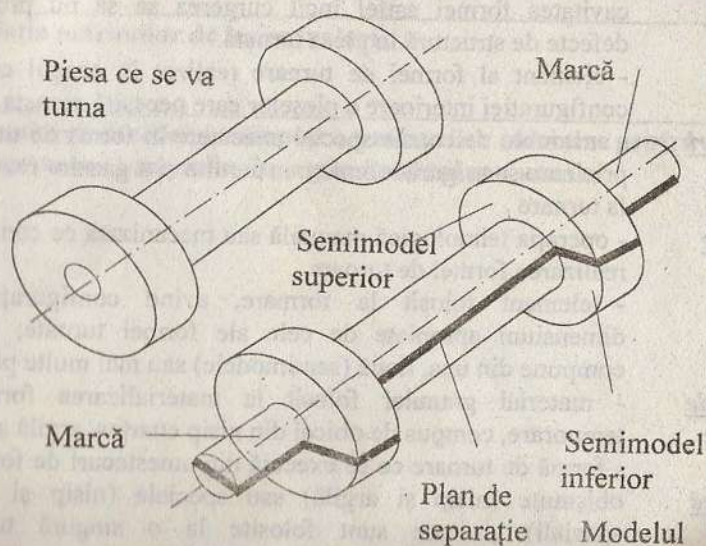


Fig. 1. Piesa turnată și modelul de turnare


Tehnologia de realizare manuală a formelor din amestec de formare obișnuit

Succesiunea fazelor operației de formare manuală cu amestec de formare obișnuit se prezintă în tabelar mai jos:

- a.
- Așezarea semimodelului inferior și a ramei de turnare inferioară pe placa de formare.
 - Pulverizarea pudrei de izolație și introducerea amestecului de model prin cernerea amestecului de formare.

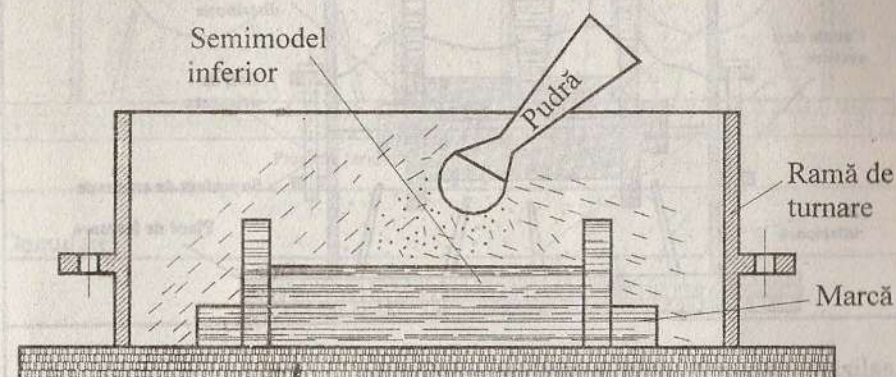


- b.
- Introducerea amestecului de formare pînă la umplerea formei și îndesarea acestuia.
 - Înlăturarea surplusului de amestec de formare cu ajutorul unei rigle de lemn ghidată pe marginile superioare ale ramei.

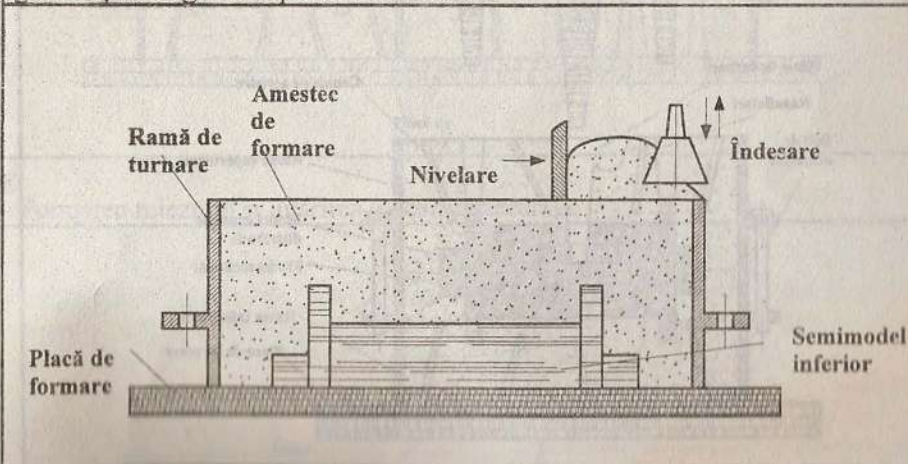


c.

- Asamblarea modelului pe cepuri, pudrarea sa și a suprafeței de separație.
- Montarea ramei superioare cu așezarea în formă a modelelor rețelei de turnare și a răsuflătorilor.
- Introducerea și îndesarea amestecului de model și de umplere.
- Îndepărtarea excesului de amestec de formare și executarea canalelor de aerisire.

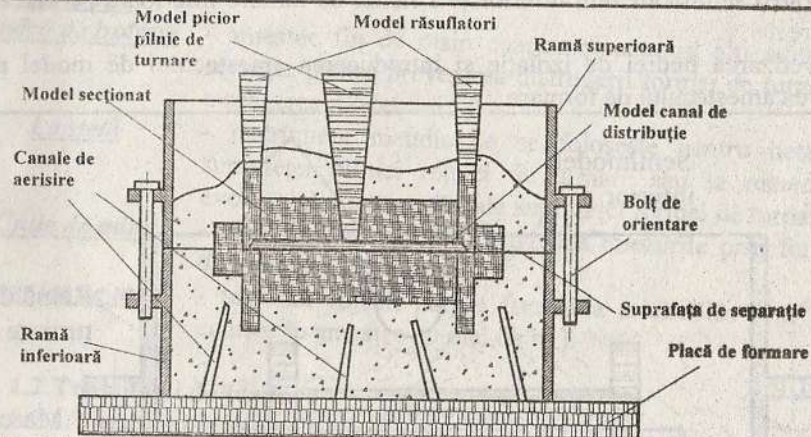


d.

- Realizarea pîlniei de turnare cu cupa respectivă.
- Extragerea din formă a modelelor piciorului pîlniei și răsuflătorilor.
- Netezirea suprafeței interioare a pîlniei de turnare.

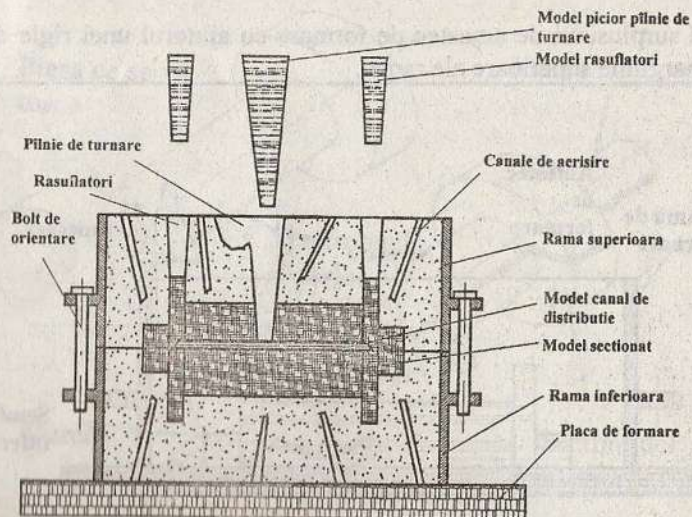


e.

- Deschiderea forme și așezarea semiformelor cu suprafața de separație în sus.
- Îndepărtarea prin suflare a amestecului de formare căzut prin piciorul pîlniei de turnare.
- Realizarea alimentatoarelor prin unirea canalului de distribuție sau piciorului pîlniei de turnare cu cavitatea forme.
- Realizarea legăturii dintre cavitatea forme și răsuflători dacă acestea din urmă sînt plasate în suprafața de separație a forme.

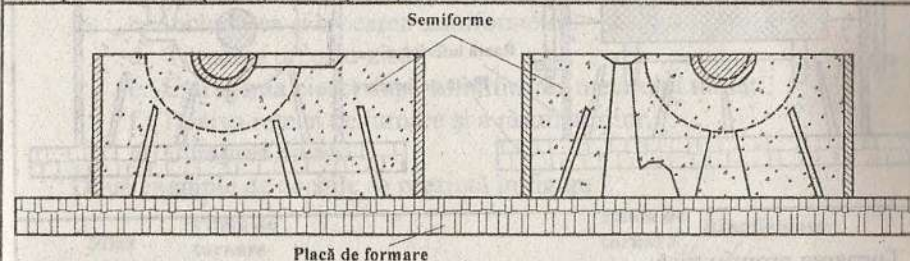


f.

-Demulare.

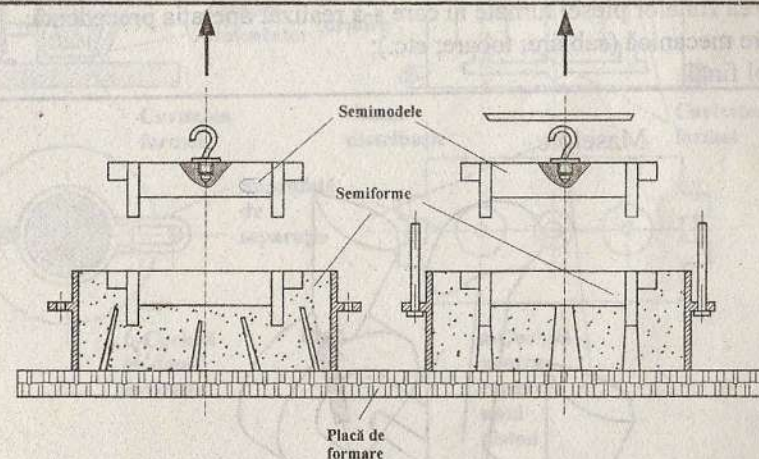


g.

- Formarea miezului și întărirea (uscarea) acestuia.

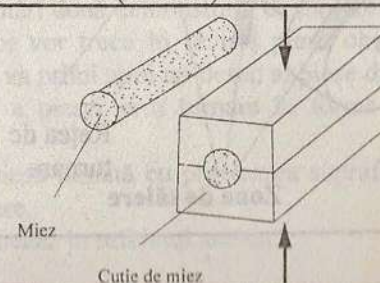


h.

- Așezarea miezului în mărci și asamblarea formei.

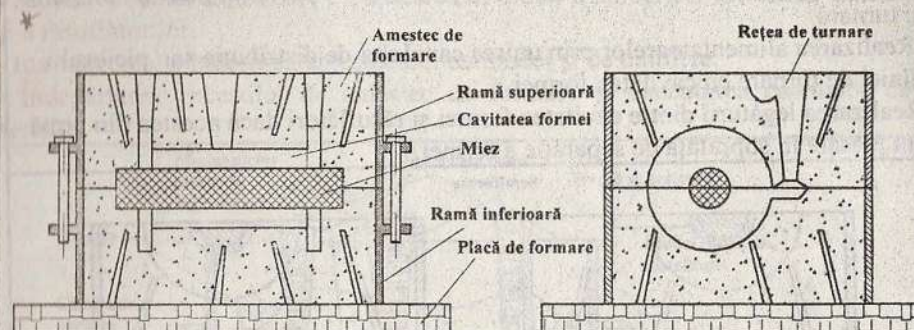

i.

- Turnarea propriu-zisă;
- Dezbaterea formei de turnare și extragerea piesei turnate;
- Detașarea mecanică sau termică a maselotelor și rețelei de turnare;
- Polizarea zonelor piesei turnate în care s-a realizat operația precedentă;
- Curățire mecanică (sablare; tobare; etc.);
- Control final.

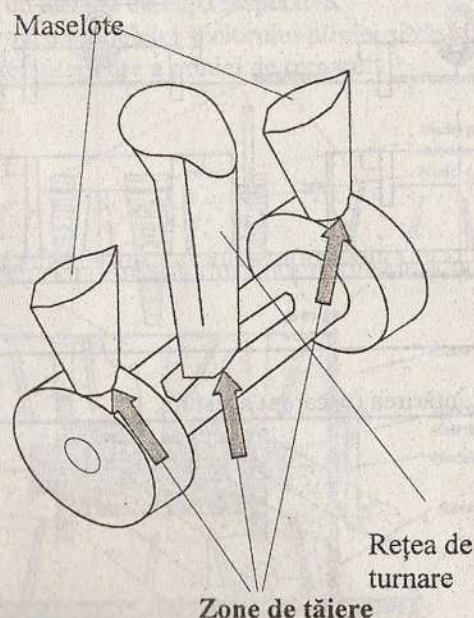

2.2. Turnarea în forme permanente. Tehnologia de turnare în forme metalice (cochile) fără suprapresiune

Turnarea în forme metalice fără suprapresiune presupune parcurgerea următoarelor etape de lucru:

- Pregătirea formei metalice (cochilei) pentru operația de turnare. Curățarea acesteia.
- Pulverizarea pe suprafața formei a unui derivat al petrolului pentru a ușura extragerea piesei turnate din formă.
- Închiderea și blocarea semiformelor.
- Turnarea propriu-zisă.
- Extragerea piesei după solidificarea metalului turnat.
- Tăierea rețelei de turnare și a răsuflătorilor.
- Curățirea piesei.

Două exemple de cochile se prezintă în figura 2:

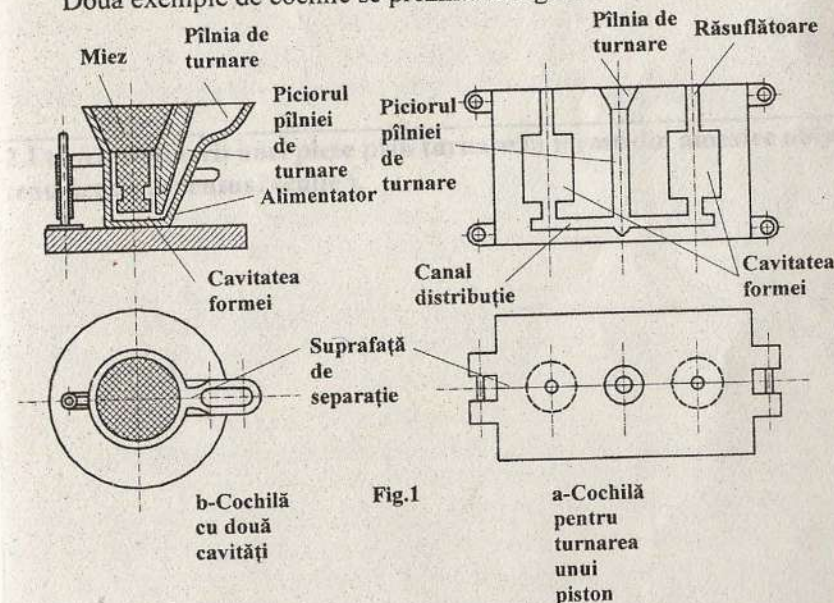


Fig.1

3. Modul de lucru

Studentii vor urmări două demonstrații de turnare a unor piese prin procedeele descrise în lucrare, apoi vor trece în revistă piese obținute prin alte procedee de turnare. Fiecare student va primi apoi un desen al piesei din fontă cenușie și vor schița tehnologia de obținere a piesei prin turnare în forme temporare din amestec de formare obișnuit.

Se vor schița: piesa turnată cu precizarea suprafeței de separație, miezul și modelul, forma de turnare.

Schițele se desenează în referatul anexat.

T10

Student:

REFERAT

An Grupa

1. Definiții și noțiuni de bază:

2. Etapele obținerii unei piese prin turnare în forme din amestec obișnuit (enumerare, eventual schițe).

3. Desenul piesei turnate și modelului, respectiv miezurilor (la indicația cadrului didactic):

4. Desenul formei de turnare:

T11

Lucrarea:

LEGILE PRELUCRĂRII PRIN DEFORMARE PLASTICĂ

Scopul lucrării: Cunoașterea legilor ce guvernează procesele de prelucrare prin deformare plastică.

1. Noțiuni generale

1.1. Definiții și terminologie

Deformare plastică – proces de deformare permanentă a unui material supus unor solicitări ce depășesc limita de elasticitate a acestuia.

Prelucrare prin deformare plastică - procedeu de punere în formă constând din redistribuirea materialului prin deformarea plastică a acestuia.

1.2 Legile prelucrării prin deformare plastică

Comportarea materialelor metalice în timpul prelucrării prin deformare plastică respectă anumite legi stabilite pe cale teoretică și experimentală. Acestea sunt:

1°. Legea volumului constant: făcând abstracție de unele pierderi de material prin ardere și prin îndesarea materialului cu goluri interioare, se poate considera că volumul materialului se păstrează constant în timpul deformării: $V_{\text{semifabricat}} = V_{\text{piesă deformată}}$

2°. Legea coexistenței deformațiilor elastice și a celor plastice: deformarea plastică este însoțită de apariția deformațiilor elastice. În urma înlăturării forțelor exterioare, deformațiile elastice dispar, rămânând numai cele plastice.

3°. Legea rezistenței minime: deplasarea punctelor corpului deformat, situate pe suprafața perpendiculară pe direcția forțelor exterioare, are loc pe distanța cea mai mică la perimetrul secțiunii.

4°. Legea apariției și echilibrării tensiunilor interne: în timpul deformării plastice, în interiorul materialului apar tensiuni ce se opun deformării și care tind să se echilibreze reciproc.

5°. Legea similitudinii: la deformarea în condiții de similitudine a două corpuri geometrice asemenea, același material, cu aceleași caracteristici mecanice, presiuni specifice de deformare p și p_1 egale, între forțele de deformare P și P_1 și mărimile lucrului mecanic necesar schimbării formei W și W_1 există relațiile:

$$p = p_1; \quad P/P_1 = (l/l_1)^2; \quad W/W_1 = (l/l_1)^3$$

unde l și l_1 sunt mărimile liniare caracteristice ale celor două corpuri.

2. Modul de lucru

După însusirea enunțurilor celor 5 legi, studenții vor asista la experimentele care îi vor ajuta să înțeleagă mai ușor esența unora dintre aceste legi.

Experimentul nr.1.

Se supune refulării o epruvetă prismatică confectionată dintr-un aliaj neferos, ușor deformabil (fig.1). Acest experiment se execută în scopul punerii în evidență a legii volumului constant și a legii rezistenței minime.


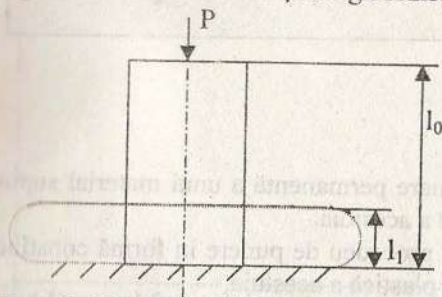


Fig.1 Refularea probei

Măsurându-se dimensiunile probei înainte și după deformare, se vor calcula volumul inițial și volumul final al acesteia. De asemenea se vor schița formele probei în cele două stadii.

Experimentul nr.2.

Se supune îndoirii o probă dreptunghiulară din tablă subțire din două materiale diferite (fig.2). Se va observa fenomenul revenirii elastice în scopul sesizării legii coexistenței deformațiilor plastice și elastice.

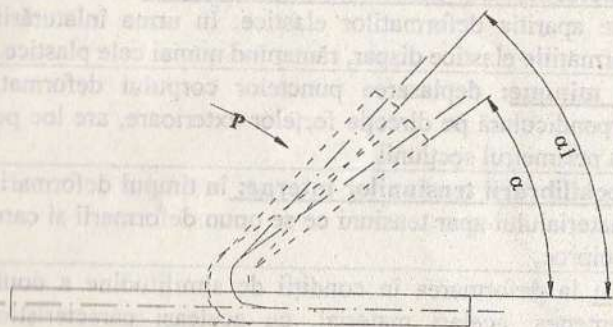

Se notează cu:

α - unghiul de îndoire al probei în dispozitivul de îndoire;

α_1 - unghiul de revenire al probei după înlăturarea ei din dispozitivul de îndoire.

Fig.2. Îndoirea unei probe din tablă

Se vor măsura unghiurile α și α_1 pe rând, pentru fiecare probă și se va calcula mărimea revenirii elastice.

Observațiile și explicațiile relativ la aceste experimente se înscriu în referatul anexat.

T11

Student:

REFERAT

An Grupa

1. Definiții și noțiuni de bază:

Experimentul 1:			
Schița probei:		Dimensiuni măsurate:	
Înainte de deformare	După deformare	Înainte de deformare	După deformare
		$l_0 =$ $a_0 =$ $b_0 =$ $V_1 =$	$l_1 =$ $a_1 =$ $b_1 =$ $V_0 =$
Observații referitoare la mărimile V_0 și V_1 : Dacă cele două volume sunt inegale, explicați de ce:			
Experimentul 2:			
Schița probei		Unghiuri de îndoire	
Înainte	După îndoire	Materialul A	Materialul B
		$\alpha_A =$ $\alpha_{1A} =$ $\Delta\alpha_A = \alpha_{1A} - \alpha_A =$	$\alpha_B =$ $\alpha_{1B} =$ $\Delta\alpha_B = \alpha_{1B} - \alpha_B =$
Concluzii și explicații:			

T 12

Lucrarea

PUNEREA ÎN FORMĂ PRIN AȘCHIERE

Scopul lucrării: Cunoașterea posibilităților de obținere a suprafețelor prin prelucrări prin așchiere.

1. Noțiuni generale

1.1. Definiții și terminologie

Punere în formă - modalitate de realizare practică a condițiilor impuse formeii piesei.

Semifabricat - produs obținut prin procedee tehnologice primare (turnare, deformare plastică, sudare etc.) care urmează a suporta transformări ale formeii în scopul obținerii piesei finite.

Piesă finită - piesa rezultată în urma unui proces de fabricație și care îndeplinește condițiile pentru a fi montată într-un subansamblu.

Prelucrare prin așchiere - modalitate de punere în formă ce constă în modificarea formeii semifabricatului inițial prin îndepărtarea adaosului de prelucrare sub formă de așchii cu ajutorul unei scule așchietoare.

Adaos de prelucrare - stratul de material prevăzut pentru suprafețele semifabricatelor, care urmează a fi îndepărtat printr-un procedeu de așchiere (de degroșare sau finisare), în scopul obținerii la aceste suprafețe a unor anumiți parametrii prescriși pe desenul de execuție al piesei. Adaosurile de prelucrare sunt: de degroșare, intermediare și de finisare.

Degroșare - operație de prelucrare prin așchiere în care este îndepărtată cea mai mare parte a adaosului de prelucrare, dintr-una sau mai multe treceri.

Finisare - operație de prelucrare prin așchiere prin care sunt obținute dimensiunile, preciziile dimensionale și rugozitățile finale sau apropiate de cele finale impuse suprafețelor pieselor.

Așchie - bucată de material detașată de pe suprafața de prelucrat la trecerea sculei așchietoare.

Sculă așchietoare - unealtă prevăzută cu muchii tăietoare, montată pe o mașină-unelte, folosită în procedeele de prelucrare prin așchiere.

Muchie tăietoare - intersecţia dintre două suprafeţe ale părţii active ale sculei care pătrunde în materialul prelucrat, îndepărtându-l sub formă de aşchii (sinonim: tăiş).

Procedeu de prelucrare prin aşchiere - totalitatea activităţilor specifice necesare generării suprafeţelor prin combinarea mişcării relative dintre scula aşchietoare şi semifabricat. Principalele procedee de prelucrare prin aşchiere sunt: rabotarea şi mortezarea, strunjirea, frezarea, găurirea, rectificarea etc.

Generarea suprafeţelor - deplasarea unei curbe în spaţiu după o anumită lege, care îşi schimbă sau nu forma. Curba care se deplasează şi care generează suprafaţa este denumită *generatoarea G*, iar traiectoria descrisă de un punct oarecare al ei, în timpul deplasării, este denumită *directoarea D*. În cazul generării suprafeţelor prin aşchiere, deplasarea generatoarei în lungul directoarei este dată tocmai de mişcarea tăişului sculei în lungul traiectoriei directoarei.

Mişcarea principală de aşchiere - mişcare a sculei sau piesei care realizează procesul de desprindere al aşchii de pe suprafaţa semifabricatului. Se execută cu o *viteză principală de aşchiere* v_c de către scula sau piesă.

Mişcarea de avans - mişcare a sculei sau piesei având drept scop aducerea aducerea de noi straturi de material în faţa tăişului sculei, deoarece acesta nu poate cuprinde dintr-o dată întreaga suprafaţă de prelucrat. Se efectuează cu o *viteză de avans* v_f , fie de către sculă, fie de piesa de prelucrat. Există mai multe tipuri de avans: *avans transversal* f_t , *avans longitudinal* f_l , *avans vertical* f_v , *avans circular* f_c , *avans oarecare* f_o , etc.

Adâncimea de aşchiere - stratul de material îndepărtat la o trecere a sculei aşchietoare, măsurat pe perpendiculara dusă la suprafaţa prelucrată (se notează cu t).

2. Alegerea procedeele de prelucrare prin aşchiere

Alegerea procedului de prelucrare prin aşchiere se face astfel încât acesta să asigure condiţiile impuse piesei (tipul, calitatea şi precizia dimensională a suprafeţelor prelucrate - v. anexele T11-1 şi T11-2).

Procedul de prelucrare ales trebuie să fie cel mai ieftin şi să se preteze materialului piesei.

Pentru alegerea procedeele de prelucrare prin aşchiere a unei piese se procedează astfel:

- se identifică procedeele de prelucrare posibile pe baza tipului de suprafaţă (v. anexa T11-1);
- se selectează precedeele de prelucrare luând ca bază calitatea suprafeţei (v. anexa T11-2);
- se identifică schema de prelucrare şi scula aşchietoare corespunzătoare (v. anexa T11-3);
- se identifică maşina-unealtă (v. anexa T11-3).

2.1. Procedee de prelucrare prin aşchiere

Schemele de principiu ale celor mai uzuale procedee de prelucrare prin aşchiere sunt prezentate în anexele T11-3.

3. Modul de lucru


Obiectivul final al lucrării constă în alegerea procedelor pentru punerea în formă prin aşchiere a unei piese. Pentru realizarea acestui obiectiv studenţii vor asista mai întâi la o demonstraţie practică în cadrul laboratorului de prelucrări prin aşchiere unde li se vor prezenta principalele procedee de prelucrare prin aşchiere (strunjire, frezare, găurire, rabotare, mortezare, rectificare), precum şi maşinile-unelte corespunzătoare fiecărui procedeu.

Fiecare student va primi un desen al unei piese, şi pe baza anexelor prezentei lucrări va rezolva problemele de la punctul 2 (subpunctele a-d) - alegerea procedului de prelucrare prin aşchiere a unei suprafeţe. În continuare este prezentat un model de rezolvare a acestor probleme. Rezultatele obţinute (schite, note, precizări) se înscriu în referatul T11 al cărui model este ataşat lucrării.

MODEL DE REZOLVARE

Desenul de execuţie al piesei finite

Pe schiţa desenului de execuţie al piesei, pe care fiecare student o transcrie în referat, se vor nota cu cifre toate tipurile de suprafeţe simple, conform exemplului de mai jos.

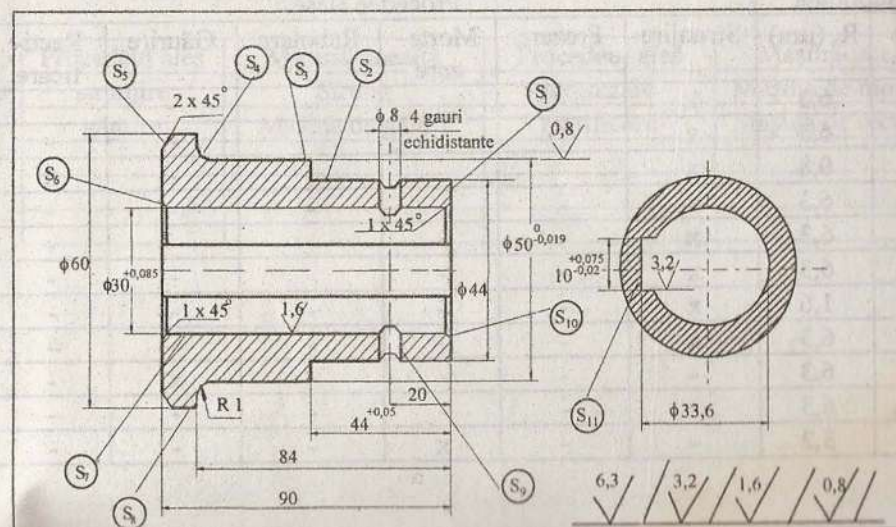

Se va trece apoi la completarea tabelului din referat, cu tipurile de procedee posibile prin care se realizează fiecare suprafaţă în parte.

a. Procedee posibile de prelucrare prin aşchiere.

Suprafaţa		Procedee posibile de prelucrare prin aşchiere.					
Nr. crt.	Tipul	Strunjire	Frezare	Mortezare	Rabotare	Găurire	Rectificare
S ₁	plană frontală	x	x	x	x	-	x
S ₂	cilindrică ext.	x	-	x	-	-	x
S ₃	cilindrică ext.	x	-	x	-	-	x
S ₄	profilată	x	x	x	x	-	x
S ₅	conică ext.	x	-	-	-	-	x
S ₆	conică int.	x	-	-	-	x	x
S ₇	plană frontală	x	x	x	x	-	x
S ₈	cilindrică ext.	x	-	x	-	-	x
S ₉	cilindrică int.	x	-	x	-	x	x
S ₁₀	conică int.	x	-	-	-	x	x
S ₁₁	plană (canal)	-	x	x	x	-	x


În continuare, utilizând anexa T11.2 se selectează procedeele de prelucrare prin aşchiere după calitatea fiecărei suprafeţe, completându-se tabelul de la punctul b din referat conform exemplului de mai jos.

b. Selectarea procedeeleor de prelucrare prin aşchiere după calitatea suprafeţelor:

Suprafaţa		Procedee alese.					
Nr. crt.	R _a (µm)	Strunjire	Frezare	Mortezare	Rabotare	Găurire	Rectificare
S ₁	6,3	x	-	-	-	-	-
S ₂	6,3	x	-	-	-	-	-
S ₃	0,8	x	-	-	-	-	x
S ₄	6,3	x	-	-	-	-	-
S ₅	6,3	x	-	-	-	-	-
S ₆	6,3	x	-	-	-	-	-
S ₇	1,6	x	-	-	-	-	-
S ₈	6,3	x	-	-	-	-	-
S ₉	6,3	-	-	-	-	x	-
S ₁₀	6,3	x	-	-	-	-	-
S ₁₁	3,2	-	-	x	-	-	-

Se completează punctul c de pe fişa de lucru cu o schemă de principiu, la alegere, a unui procedeu de prelucrare prin aşchiere folosit la obţinerea unei suprafeţe de pe piesa primită.

c. Schema de principiu pentru strunjirea cilindrică exterioară.

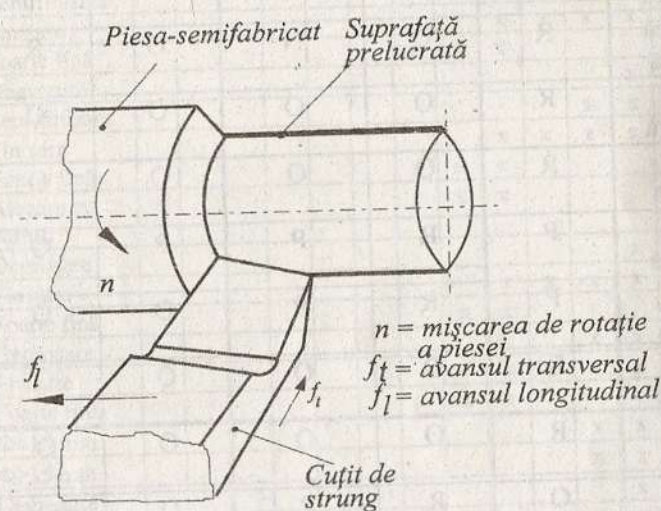

La etapa următoare se completează tabelul cu mașinile-unelte utilizate la fiecare procedeu de prelucrare prin aşchiere.

d. Denumirea mașinilor-unelte folosite

Procedeu ales	Mașina-unealtă	Procedeu ales	Mașina-unealtă
strunjire	Strung	mortezare	Mașina de mortezat
găurire	Mașina de găurit	rectificare	Mașina de rectificat

Tipul suprafeței	Procedeul de prelucrare prin aşchiere					
	Strunjire	Frezare	Mortezare	Rabotare	Găurire	Rectificare
Plană	R	R	R	R	O	R
Cilindrică exterioară	R	N	N	O	O	R
Cilindrică interioară	R	O	N	O	R	R
Conică exterioară	R	O	O	O	O	R
Conică interioară	R	O	O	O	O	R
Profilată exterioară	P	R	P	P	O	P
Profilată interioară	P	R	P	O	O	P
Filete exterioare	R	O	O	O	O	R
Filete interioare	R	O	O	O	O	R
Caneluri exterioare	O	R	P	O	O	P
Caneluri interioare	O	O	R	O	O	P
Danturi exterioare	O	P	N	O	O	R
Danturi interioare	O	O	N	O	O	R
Canale de pană în arbore	O	R	O	O	O	P
Canale de pană în alezaj	O	N	R	O	O	P
Canale exterioare	O	R	R	R	O	P
Canale interioare	O	N	R	N	O	P
Excentrice	P	P	O	O	O	N
Sferice	P	O	O	O	O	N

Legendă: R – recomandat; P - posibil de executat; N - posibil de executat dar nerecomandat; O - neaplicabil

Anexa T11.2.

[illegible]

Scheme de prelucrare prin aşchiere

Denumirea procedurii: STRUNJIRE
Mișcarea principală executată de: piesă
Mișcarea de avans executată de: scula aşchietoare (avans longitudinal, avans transversal)
Denumirea sculei: cuțit de strung
Denumirea mașinii-unelte: strung
Schema de principiu a procedurii:

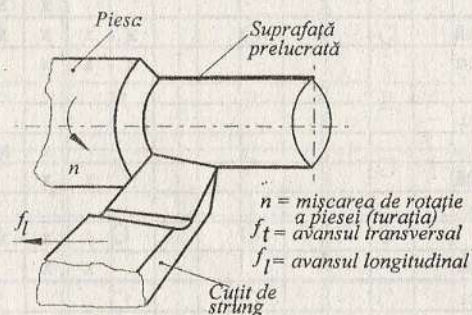


Fig. 1. Schema de principiu a procedurii de strunjire

Denumirea procedurii: FREZARE
Mișcarea principală executată de: scula aşchietoare
Mișcarea de avans executată de: piesă sau scula aşchietoare (avans transversal, longitudinal, vertical, circular)
Denumirea sculei: freză
Denumirea mașinii-unelte: mașină de frezat
Schema de principiu a procedurii:

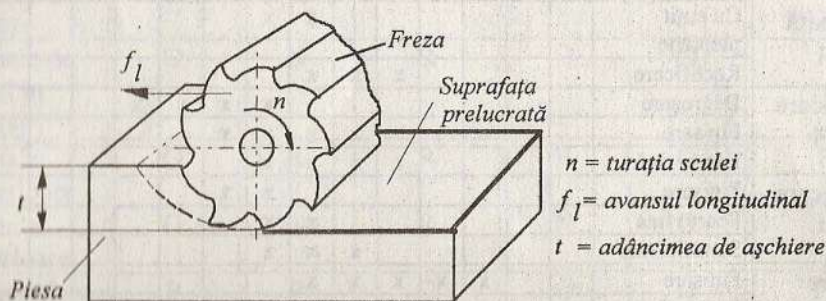


Fig. 2. Schema de principiu a procedurii de frezare

Denumirea procedurii: GĂURIRE
Mișcarea principală executată de: scula aşchietoare
Mișcarea de avans executată de: piesă sau scula aşchietoare (avans vertical)
Denumirea sculei: burghiu
Denumirea mașinii-unelte: mașină de găurit
Schema de principiu a procedurii:

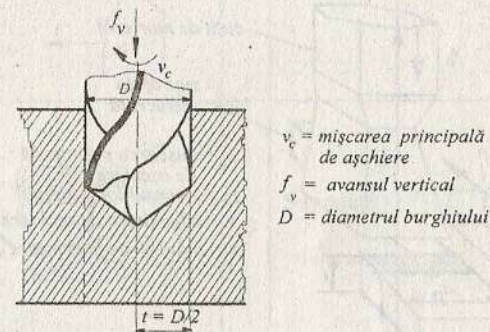


Fig. 3. Schema de principiu a procedurii de burghiere

Denumirea procedurii: RABOTARE
Mișcarea principală executată de: scula aşchietoare
Mișcarea de avans executată de: piesă sau scula aşchietoare (avans longitudinal și transversal)
Denumirea sculei: cuțit de rabotat
Denumirea mașinii-unelte: mașină de rabotat (șeping sau raboteză)
Schema de principiu a procedurii:

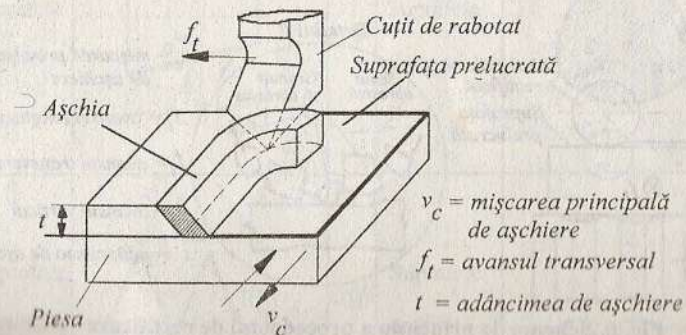


Fig. 4. Schema de principiu a procedurii de rabotare

Denumirea procedurii: **MORTEZARE**

Mişcarea principală

executată de: **scula aşchietoare**

Mişcarea de avans

executată de: **piesă sau scula aşchietoare** (avans longitudinal, transversal, vertical)Denumirea sculei: **cuţit de mortezat**Denumirea maşinii-unelte: **maşină de mortezat** (morteză)

Schema de principiu a procedurii:

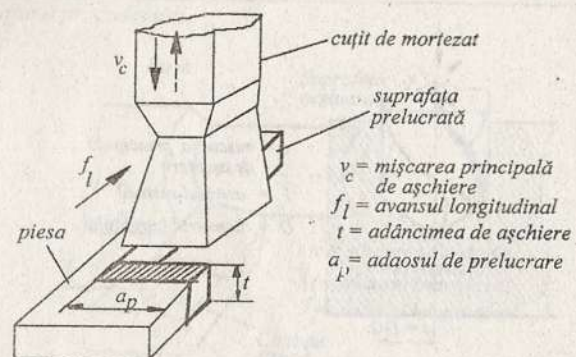


Fig. 5. Schema de principiu a procedurii de mortezare

Denumirea procedurii: **RECTIFICARE**

Mişcarea principală

executată de: **scula aşchietoare**

Mişcarea de avans

executată de: **piesă sau scula aşchietoare** (avans longitudinal, transversal, vertical)Denumirea sculei: **piatră de rectificat**Denumirea maşinii-unelte: **maşină de rectificat**

Schema de principiu a procedurii:

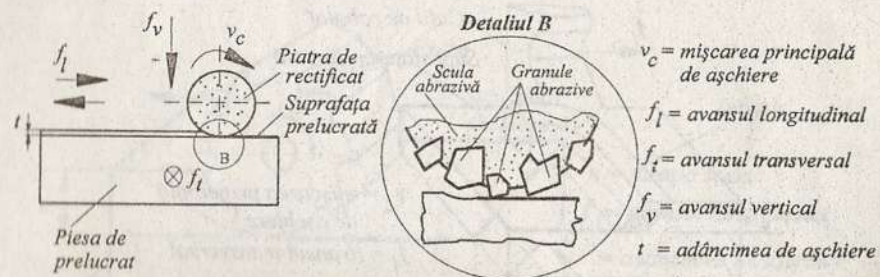


Fig. 6. Schema de principiu a procedurii de rectificare

Scheme de generare a suprafețelor prin strunjire

Nr. crt.	Tipul suprafeței	Schița prelucrării	Nr. crt.	Tipul suprafeței	Schița prelucrării
1	Suprafețe cilindrice exterioare		6	Suprafețe excentrice	
2	Suprafețe cilindrice interioare		7	Suprafețe sferice	
3	Suprafețe plane		8	Suprafețe complexe	
4	Suprafețe conice		9	Suprafețe poligonale	
5	Suprafețe elicoidale		10	Suprafețe profilate	

Tipuri de cuţite folosite la operaţiile de strunjire

Nr. crt.	Tipul cuţitului	Schiţa prelucrării	Nr. crt.	Tipul cuţitului	Schiţa prelucrării
1	Cuţit drept pentru degroşare		7	Cuţit pentru degroşat interior	
2	Cuţit încovalat pentru degroşare		8	Cuţit pentru colţ interior	
3	Cuţit de colţ pentru prelucrarea zonelor greu accesibile		9	Cuţit pentru degroşare interioară	
4	Cuţit lamă pentru retezat		10	Cuţit pentru finisat interior	
5	Cuţit lat pentru finisat		11	Cuţit pentru filetat	
6	Cuţit drept pentru finisat		12	Cuţit disc profilat sau prismatic profilat	

STRUNGUL NORMAL

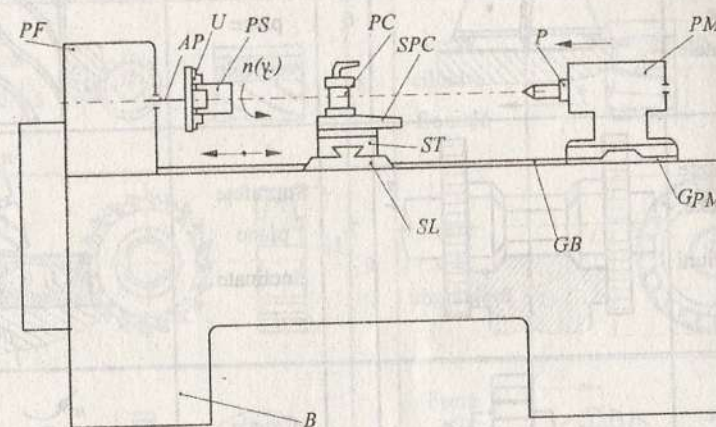


Fig. 7.10. Schema de principiu a strungului normal: B - batiu; GB - ghidajele batiului; PF - păpuşa fixă; PM - păpuşa mobilă; P - pinolă; GPM - ghidajul păpuşii mobile; AP - ax principal; PS - piesa-semifabricat; PC - port-cuţit; SPC - suportul port-cuţit; ST - sania transversală; SL - sania longitudinală; U - universal de prindere.

Batiul *B* serveşte la fixarea maşinii pe fundaţie şi la asamblarea elementelor maşinii într-un tot unitar, preluând toate forţele ce apar în sistemul tehnologic maşină-dispozitiv-piesă-sculă. În interiorul batiului se montează instalaţia electrică de comandă şi acţionare, unele elemente ale instalaţiei de răcire-ungere a sculei şi unele părţi ale cutiei de viteze. Batiul este prevăzut la partea superioară a patului cu nişte ghidaje orizontale *GB*. Păpuşa fixă *PF* este aşezată pe batiu, adăposteşte cutia de viteze şi este străbătută de axul principal al strungului *AP*, pe care se prinde piesa de prelucrat *PS*. Axul principal se construieşte de regulă tubular, pentru a permite trecerea prin interiorul său a semifabricatelor bară. Păpuşa mobilă *PM*, aşezată pe batiu, în partea opusă păpuşii fixe, serveşte la centrarea pieselor lungi între vârfuri şi la executarea găurilor axiale în piese. Căruciorul se deplasează pe ghidajele batiului şi serveşte la realizarea mişcărilor de avans ale sculelor, cu ajutorul celor trei sănii, din care este format: sania longitudinală *SL*, sania transversală *ST* şi respectiv sania port-cuţit.

Suprafeţe prelucrate prin frezare

Nr. crt.	Tipul suprafeţei	Schiţa prelucrării	Nr. crt.	Tipul suprafeţei	Schiţa prelucrării
1	Suprafeţe plane orizontale		6	Suprafeţe plane verticale	
2	Suprafeţe complexe de dimensiuni mari		7	Suprafeţe plane înclinate	
3	Canale de pană cu freză disc		8	Canale de pană cu freză deget	
4	Suprafeţe profilate interioare de dimensiuni mici		9	Suprafeţe profilate exterioare de dimensiuni mici	
5	Suprafeţe profilate în T		10	Roţi dinţate	

Tipuri de freze folosite la operaţiile de frezare

Nr. crt.	Tipul frezei	Schiţa	Nr. crt.	Tipul frezei	Schiţa
1	Freză cilindrică		8	Freză cilindro-frontală	
2	Freză disc cu dinţi drepţi		9	Freză disc unghiulară	
3	Freză ferăstrău		10	Freză disc profilată pentru canale	
4	Freză melc-modul pentru roţi dinţate		11	Freză deget cilindrică cu dinţi detalonaţi	
5	Freză profilată pentru filetare		12	Freză deget cilindrică cu dinţi frezaţi	
6	Freză deget-modul pentru roţi dinţate		13	Freză disc-modul pentru roţi dinţate	
7	Joc de freze		14	Freză cu coadă conică pentru canale	

MAŞINA DE FREZAT UNIVERSALĂ CU CONSOLĂ

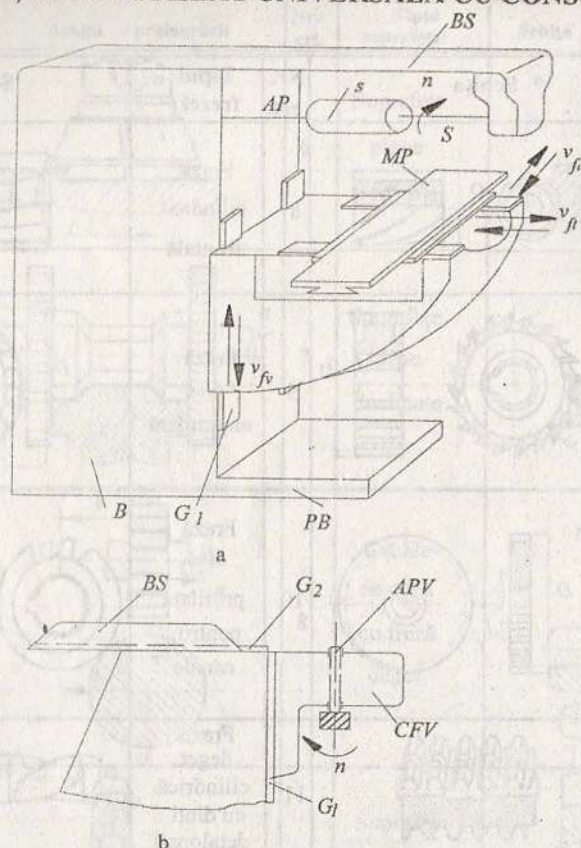


Fig. 1. Schema de principiu a unei maşini de frezat universale cu consolă: a - părțile principale componente; b - montarea capului de frezat vertical

Părțile componente de bază ale maşinii universale de frezat sunt: placa de bază PB , pe care este montat batiul B al maşinii, în interiorul acestuia fiind cutia de viteze și de avansuri, acționate de motorul electric. De la cutia de viteze, axul principal AP primește mișcarea principală n și o transmite sculei S , ce se fixează pe un dorn port-sculă susținut de brațul suport BS . Semifabricatul se prinde pe masa MP a maşinii care poate executa mișcarea de avans longitudinal, transversal și vertical.

Pentru funcționarea ca maşină de frezat verticală, brațul suport BS se deplasează la stânga, pe ghidajele orizontale G_2 , iar pe ghidajele verticale G_1 (fig. 1. b) se montează capul de frezare vertical CFV , care preia mișcarea de la axul principal al maşinii și o transmite prin intermediul unui angrenaj conic, la axul port-sculă vertical APV .

T12

REFERAT

Student :
Grupa:

1. Definiții și noțiuni de bază:

2. Schița piesei cu notarea suprafețelor

a. Procedee de aşchiere posibile

Suprafaţă		Procedee posibile					
Nr.	Tipul	Strunjire	Frezare	Mortezare	Rabotare	Găurire	Rectificare
1							
2							
3							
4							
5							
6							

b. Selectarea procedelor de aşchiere după calitatea suprafeţei

Suprafaţă		Procedee alese					
Nr.	R _a (µm)	Strunjire	Frezare	Mortezare	Rabotare	Găurire	Rectificare
1							
2							
3							
4							
5							
6							

c. Scheme de prelucrare (la alegere)**d. Denumirile maşinilor unelte folosite**

Procedee alese	Denumirea maşinii-unelte	Procedee alese	Denumirea maşinii-unelte

T 13

Lucrarea**PUNEREA ÎN FORMĂ PRIN SUDARE**

Scopul lucrării: Însuşirea cunoştinţelor privind modul de obţinere semifabricatelor şi pieselor finite prin sudare. Alegerea procedurii de sudare.

1. Noţiuni generale**1.1. Definiţii şi terminologie**

Sudare – procedeu de îmbinare nedemontabilă între două sau mai multe componente, prin încălzire şi/sau aplicarea unei presiuni cu sau fără utilizarea unui material de adaos, în zona îmbinării. Procedeele de sudare se clasifică, în două grupe: procedee de sudare prin topire; procedee de sudare prin presiune.

Sudură (cusătură sudată) – rezultatul operaţiei de sudare.

Sudare prin topire – procedeu de sudare la care materialul de adaos şi cel de bază se topeşte în zona îmbinării, iar prin solidificare formează sudura.

Sudare prin presiune – procedeu de sudare la care sudura se realizează prin apăsarea materialelor care participă la formarea ei, cu sau fără încălzirea acestora, materialul putând ajunge în stare plastică sau chiar topită.

Material de bază (m.b.) – materialul supus operaţiei de sudare.

Material de adaos (m.a.) – metalul sau aliajul adus din afară sub formă de vergele, sârmă sau granule, care se topeşte în procesul de sudare şi participă la realizarea sudurii.

Metal depus (m.d.) – metalul provenit din topirea şi amestecarea metalului de bază şi a celui de adaos, care contribuie la realizarea sudurii.

Îmbinare sudată – îmbinarea realizată prin sudare; se compune din sudură, zona de legătură, linia de topire (doar în cazul procedurilor de sudare prin topire), zona influenţată termic (ZIT) şi metalul de bază neinfluenţat termic (fig.1).

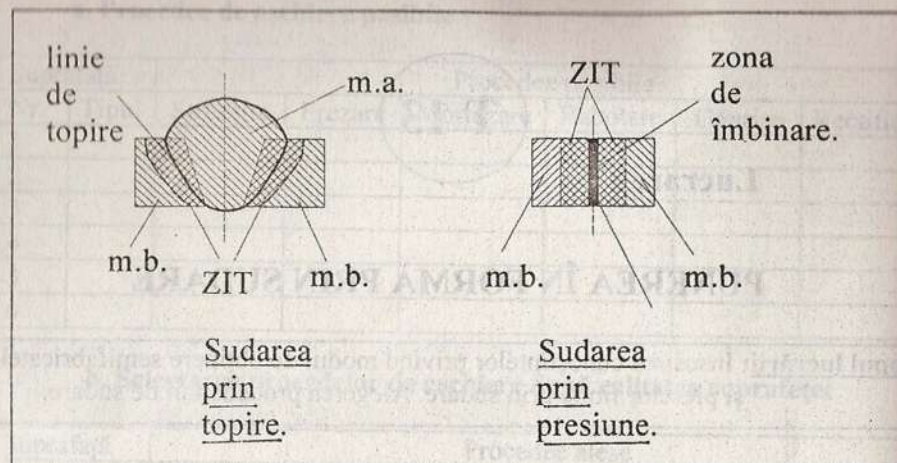


Fig.1. Elementele îmbinării sudate

Rost – spațiul format între suprafețele pieselor, ce urmează a fi umplut cu metal în vederea formării sudurii (fig.2).

Schița rostului						
Simbol	"I"	"V"	"Y"	"X"	"1/2X;K"	"U"
Îmbinare	Cap la cap					

Schița rostului			
Simbol	În cruce	Prin suprapunere	"T"
Îmbinare	De colț		

Fig.2. Tipuri de rosturi pentru sudare

Poziția de sudare – modalitatea de acces la rostul îmbinării, în timpul executării sudurii (fig.3).

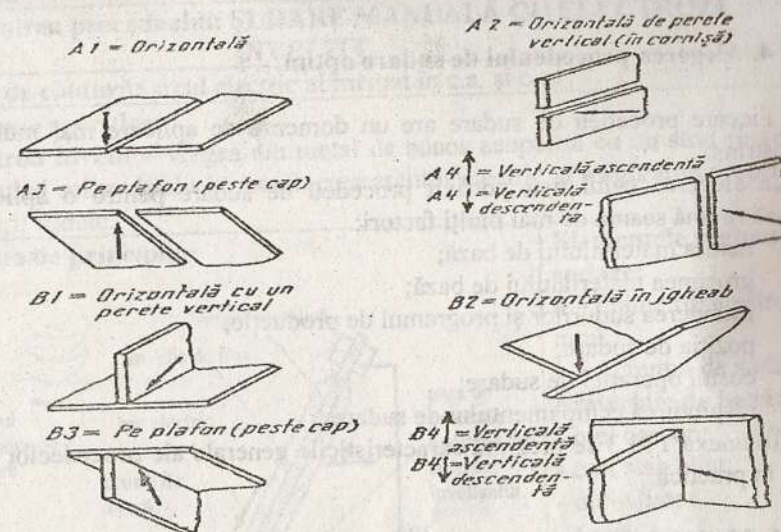


Fig.3. Poziții de sudare

Sudabilitate – proprietatea tehnologică reprezentând capacitatea materialului de a fi sudat în condiții de fabricație impuse, într-o structură specifică, special proiectată.

Sursă de caldură – sursă de energie folosită pentru producerea căldurii necesare sudării.

2. Principalele procedee de sudare prin topire.

Există numeroase procedee de sudare prin topire. Ele se identifică după tipul sursei de caldură, denumirea acestora regăsindu-se în denumirea procedurii de sudare.

Fiecare procedeu are anumite particularități distincte, care îi fixează domeniul de utilizare. Toate aceste caracteristici ale procedurilor de sudare prin topire mai răspândite sunt descrise în anexa T13.1.

3. Principalele procedee de sudare prin presiune.

Ca și procedeele de sudare prin topire și acestea sunt deosebit de variate. Caracteristica lor comună constă în faptul că în timpul sudării asupra pieselor care se sudează se exercită o apăsare care ajută la întrepătrunderea celor două materiale aflate în stare plastică și chiar în stare topită.

Caracteristicile celor mai răspândite procedee de sudare prin presiune sunt redată în anexa T13.2.

4. Alegerea procedului de sudare optim:

Fiecare procedeu de sudare are un domeniu de aplicare mai mult sau mai puțin restrâns.

La alegerea celui mai potrivit procedeu de sudare pentru o aplicație dată, trebuie să se țină seama de mai mulți factori:

- natura materialului de bază;
- grosimea materialului de bază;
- întinderea sudurilor și programul de producție;
- poziția de sudare;
- costul operației de sudare;
- răspîndirea echipamentului de sudare.

În anexa T13.3 se prezintă caracteristicile generale ale procedeelor de sudare folosite în practică.

5. Modul de lucru

După o prealabilă documentare, studenților li se vor prezenta procedeele de sudare și echipamentele aferente, disponibile în laborator. Se vor executa demonstrații practice și vor fi prezentate exemple de construcții sudate.

Fiecare student va primi în continuare un desen al unei construcții sudate și va alege procedeu sau procedeele de sudare cele mai potrivite, folosind tabelul 1 și anexele T13.1. și T13.2.

Pe desenul structurii sudate sudurile se vor nota cu simbolul $S_1...S_n$. Toate datele se înscriu în referatul T13, al cărui model este anexat acestei lucrări.


Denumirea procedului: SUDARE MANUALĂ CU ELECTROZI ÎNVELIȚI

Sursa de căldură: arc electric alimentat în c.a. și c.c.

Elemente specifice:

- **electrod învelit** – vergea din metal de adaos acoperită cu un strat (înveliș) de flux avînd rol multiplu în menținerea arcului electric și asigurarea proprietăților cusăturii sudate.

Schema de principiu :

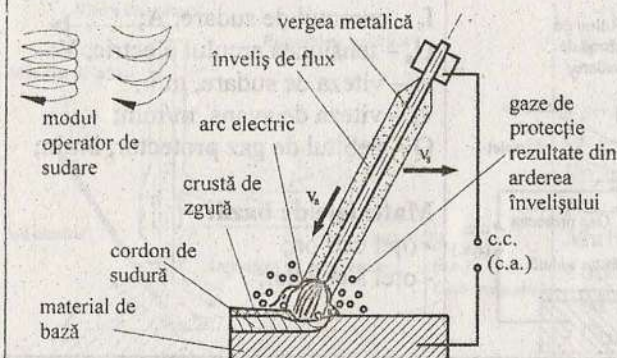

Elementele regimului de sudare:

d – diametrul electrodului, mm;

I_s – curentul de sudare, A;

Materiale de bază:

- oțel carbon;
- oțel slab aliat;
- oțel aliat;
- fontă;
- Al și aliajele sale;
- Ni și aliajele sale;

Grosime m.b. > 2mm.


Denumirea procedului: SUDARE AUTOMATĂ SUB STRAT DE FLUX.

Sursa de căldură: arc electric alimentat în c.a. și c.c.

Elemente specifice:

- **flux pentru sudare** – material granular utilizat pentru protecția arcului, a băii metalice și a cusăturii în curs de solidificare și pentru alierea băii.

Schema de principiu:

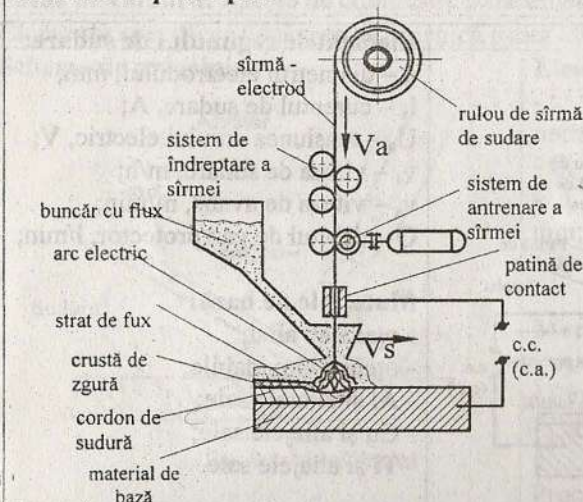

Elementele regimului de sudare:

D – diametrul sîrmei - electrod, mm;

I_s – curentul de sudare, A;

U_a – tensiunea arcului electric, V;

v_s – viteza de sudare, m/h;

Materiale de bază:

- oțel carbon;
- oțel slab aliat;
- oțel aliat;
- Al și aliajele sale.


Anexa T13.1 (continuare)

Denumirea procedurii: SUDARE CU ARC ELECTRIC ÎN MEDIU PROTECTOR DE GAZE (procedeu MAG)

Sursa de caldură: arcul electric alimentat în c.a. și c.c.

Elemente specifice:

- gaz de protecție – gaz sau amestec de gaze active pentru protejarea arcului electric, băii metalice și cusăturii: (CO_2 ; $\text{CO}_2 + \text{O}_2$) - MAG – Metal Active Gas
- electrod fuzibil

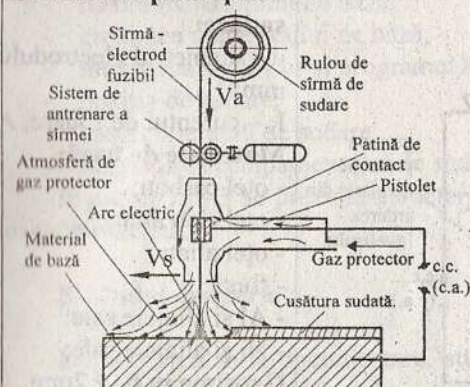Schema de principiu:**Elementele regimului de sudare:**

- d – diametrul electrodului, mm;
- I_s – curentul de sudare, A;
- U_a – tensiunea arcului electric, V;
- v_s – viteza de sudare, m/h;
- v_a – viteza de avans, m/min;
- Q – debitul de gaz protector, l/min;

Materiale de bază:


- oțel carbon;
- oțel slab aliat;

Denumirea procedurii: SUDARE CU ARC ELECTRIC ÎN MEDIU PROTECTOR DE GAZ (procedeu MIG)

Sursa de caldură: arcul electric alimentat în c.a. și c.c.

Elemente specifice:

- gaz de protecție – gaz inert pentru protejarea arcului electric, băii metalice și cusăturii (Ar); MIG – Metal Inert Gas
- electrod fuzibil

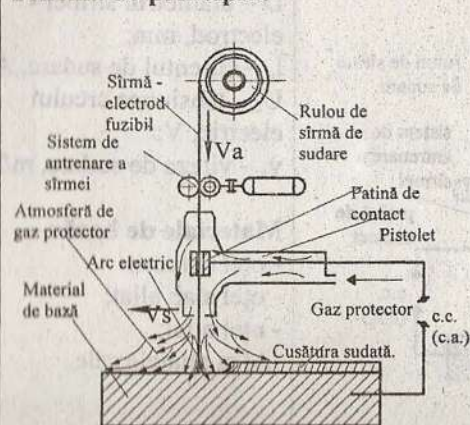Schema de principiu:**Elementele regimului de sudare:**

- d – diametrul electrodului, mm;
- I_s – curentul de sudare, A;
- U_a – tensiunea arcului electric, V;
- v_s – viteza de sudare, m/h;
- v_a – viteza de avans, m/min;
- Q – debitul de gaz protector, l/min;

Materiale de bază:

- oțel slab aliat;
- oțeluri inoxidabile;
- Al și aliajele sale;
- Cu și aliajele sale;
- Ti și aliajele sale.


Anexa T13.1 (continuare)

Denumirea procedurii: SUDARE CU ARC ELECTRIC ÎN MEDIU PROTECTOR DE GAZ (procedeu WIG).

Sursa de caldură: arcul electric alimentat în c.a. și c.c.

Elemente specifice:

- gaz de protecție – gaz inert (Ar) sau amestec de gaze ($\text{Ar} + \text{H}_2$; $\text{Ar} + \text{He}$) pentru protejarea arcului electric, băii metalice și cusăturii - WIG – Metal Active Gas
- electrod nefuzibil

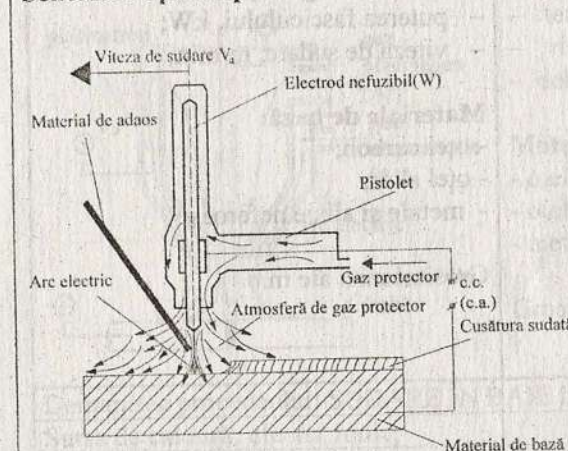Schema de principiu:**Elementele regimului de sudare:**

- I_s – curentul de sudare, A;
- U_a – tensiunea arcului electric, V;
- v_s – viteza de sudare, m/h;
- Q – debitul de gaz protector, l/min;


Materiale de bază:

- oțeluri inoxidabile;
- Al și aliajele sale;
- Cu și aliajele sale;
- Ti și aliajele sale;

Procedeu universal de sudare.

Denumirea procedurii: SUDARE PRIN TOPIRE CU FLACĂRĂ OXIACETILENICĂ

Sursa de caldură: flacără de combustie oxiacetilenică.

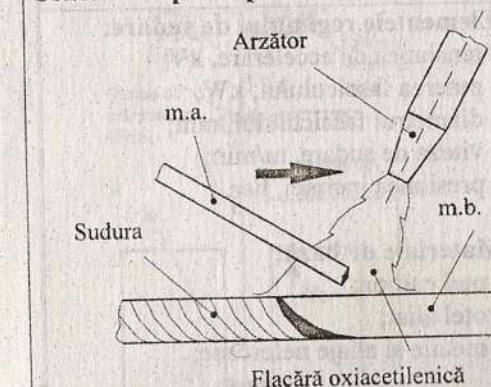Elemente specifice: flacăra oxiacetilenică poate atinge o temperatură de 3150°C .**Schema de principiu:****Elementele regimului de sudare:**

- tipul flăcării (carburantă, normală, oxidantă);
- Q_{CH} , debitul de acetilenă, l/oră;
- d – diametrul sârmei de m.a., mm;
- v_s – viteza de sudare, m/h;

Materiale de bază:


- oțeluri;
- fonte;
- Cu și aliajele sale.

Procedeu universal de sudare.

Anexa T13.1 (continuare)

Denumirea procedurii: SUDARE CU FASCICUL LASER.**Sursa de caldura:** fasciculul laser, de obicei laser cu gaz (CO_2)**Elemente specifice:**

- fasciculul laser este focalizat în zona de sudare, obținându-se densități de energie de ordinul 10^8 W/cm^2 . Se poate folosi și un gaz de protecție;
- materialul de bază nu trebuie să reflecte fasciculul laser.

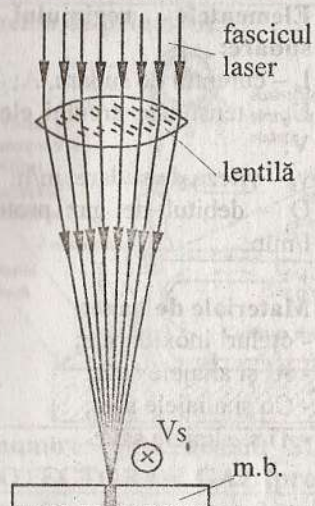Schema de principiu:**Elementele regimului de sudare:**

- puterea fasciculului, kW;
- viteza de sudare, m/min;


Materiale de bază:

- oțel carbon;
- oțel aliat;
- metale și aliaje neferoase

Grosimi mici ale m.b.

Denumirea procedurii: SUDARE CU FASCICUL DE ELECTRONI**Sursa de caldura:** fasciculul de electroni**Elemente specifice:**

- electronii accelerați cedează energia cinetică la ciocnirea cu materialul sudat, ajungându-se la densități de energie de ordinul $5 \times 10^8 \text{ W/cm}^2$.
- sudarea trebuie făcută în vid.

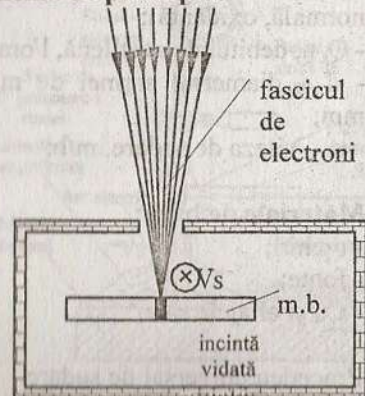Schema de principiu:**Elementele regimului de sudare:**

- tensiunea de accelerare, kV;
- puterea fasciculului, kW;
- diametrul fasciculului, mm;
- viteza de sudare, m/min;
- presiunea incintei, bar.

Materiale de bază:


- oțel carbon;
- oțel aliat;
- metale și aliaje neferoase;

Orice grosime a m.b.

Anexa T13.1 (continuare)

Denumirea procedurii: SUDARE CU PLASMĂ**Sursa de caldura:** jetul (arcul) de plasmă**Elemente specifice:**

- prin strângutarea unui arc electric care arde într-un mediu gazos (gaz plasmagen) se obține creșterea temperaturii la circa 10.000°C ;
- un al doilea gaz (Ar) poate fi folosit pentru protecție.

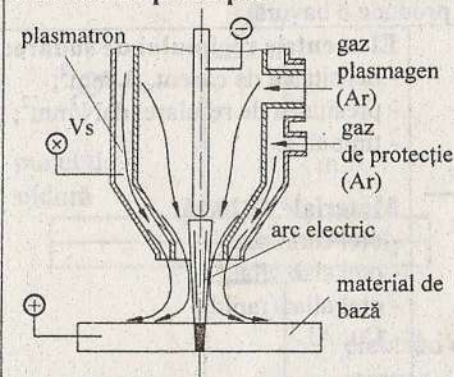Schema de principiu:**Elementele regimului de sudare:**

- tensiunea arcului, V;
- viteza de sudare, m/min;
- debitul gazului plasmagen, l/min;


Materiale de bază:

- oțel carbon;
- oțel aliat;
- metale și aliaje neferoase.

Grosimi mici, mijlocii (8-10mm).

Denumirea procedurii: SUDARE ÎN BAIE DE ZGURĂ**Sursa de caldura:** efectul Joule;**Elemente specifice:**

- baia de metal topit este acoperită de o baie de zgură topită; la trecerea curentului electric prin baia de zgură se produce căldura ce topește m.a. și marginile pieselor m.b.;
- sudare pe verticală;

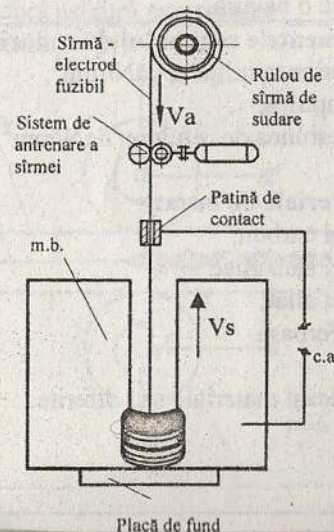Schema de principiu:**Elementele regimului de sudare:**

- diametrul sîrmei, mm;
- intensitatea curentului, A;
- tensiunea curentului, V;
- viteza de sudare, m/h;
- viteza de avans a m.a., m/min;


Materiale de bază:

- oțel carbon;
- oțel slab aliat;

Grosimi mari și foarte mari.

Denumirea procedului: SUDARE CAP LA CAP PRIN REZISTENȚĂ ELECTRICĂ**Sursa de caldură:** efectul Joule**Elemente specifice:**

- la trecerea curentului electric prin piesă, se produce încălzirea materialului; prin apropieri și îndepărtări succesive se produce topirea capetelor, urmată de apăsarea pieselor;
- în urma sudării în zona de îmbinare se produce o bavură.

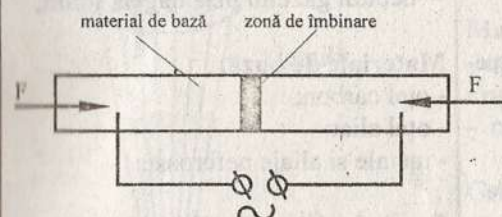Schema de principiu:**Elementele regimului de sudare:**

- densitatea de curent, A/mm^2 ;
- presiunea de refulare, daN/mm^2 ;
- timpul, s.


Materiale de bază:

- oțel carbon;
- oțel slab aliat;
- oțel aliat (rapid);
- Cu, Al

Aceleași materiale sau diferite.

Denumirea procedului: SUDARE PRIN FRECARE**Sursa de caldură:** frecarea dintre piesele sudate**Elemente specifice:**

- frecarea dintre o piesă fixă și alta aflată în mișcare de rotație produce încălzirea capetelor acestora până la atingerea stării plastice sau topite, urmată de oprirea rotației și apăsare;
- în urma sudării în zona de îmbinare se produce o bavură.

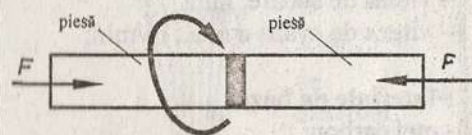Schema de principiu:**Elementele regimului de sudare:**

- presiunea inițială, daN/mm^2 ;
- timpul, s;
- presiunea de refulare, daN/mm^2 .


Materiale de baza:

- oțel carbon;
- oțel slab aliat;
- oțel aliat;
- neferoase.

Aceleași materiale sau diferite.

Denumirea procedului: SUDARE ÎN PUNCTE**Sursa de caldură:** efectul Joule**Elemente specifice:**

- curentul electric introdus prin intermediul unor electrozi de contact încălzește local materialul care ajuns în stare topită este apăsător de aceeași electrozi. La răcire, în locul respectiv se formează un punct de sudură.

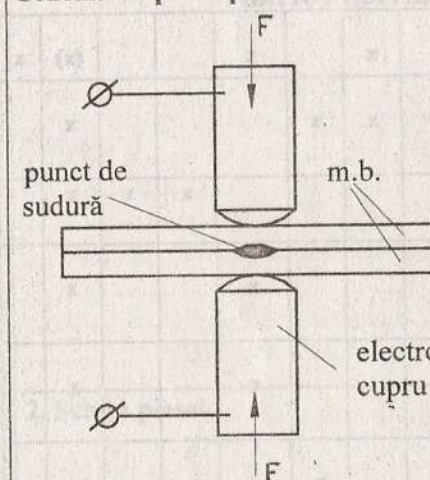Schema de principiu:**Elementele regimului de sudare:**


- densitatea de curent, A/mm^2 ;
- presiunea de contact, daN/mm^2 ;
- timpul, s.

Materiale de bază:

- oțel carbon sau aliat;
- oțel inoxidabil;
- Al și aliajele sale;
- Ti și aliajele sale.

Grosimi mici $\leq 0,8mm$, dar și mai mari.**Denumirea procedului: SUDARE ÎN LINIE****Sursa de caldură:** efectul Joule**Elemente specifice:**

- procedeu asemănător sudării prin puncte, electrozii având însă forma de role, iar punctele de sudura practic fiind suprapuse unul peste altul;
- sudura asigură etanșeitătea.

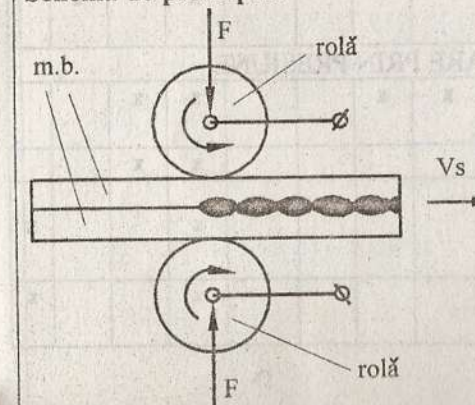Schema de principiu:**Elementele regimului de sudare:**

- densitatea de curent, A/mm^2 ;
- presiunea de contact, daN/mm^2 ;
- viteza de sudare, m/min .

Materiale de bază:

- oțel carbon;
- oțel slab aliat;
- oțel inoxidabil.

Grosimi mici $\leq 2,5mm$.

Anexa T13.3

Caracteristicile generale ale procedeelor de sudare

Procedeul de sudare	Grad de automatizare			Răspîndire echipament			Productivitate			Aspectul cusăturii		
	MN	SA	A	R	MJ	L	R	MJ	M	FB	B	S
PROCEDEE DE SUDARE PRIN TOPIRE												
Sudare cu electrozi înveliți	x					x		x		(x)	x	
Sudare cu flacără oxiacetilenică	x					x	x			x		
Sudare automată sub strat de flux			x		x				x	x	x	
Sudare în mediu protector de gaze – MAG		x	(x)		x			x			x	
Sudare în mediu protector de gaze – MIG		x	(x)		x			x			x	
Sudare în mediu protector de gaze – WIG	x		x		x		x				x	
Sudare cu fascicul de electroni			x	x				x	x	x		
Sudare cu fascicul laser			x	x				x	x	x		
Sudare în baie de zgură			x	x					x		x	
PROCEDEE DE SUDARE PRIN PRESIUNE												
Sudare în puncte	x	x	x		x	x			x	x		
Sudare în linie		x	x	x					x	x		
Sudare cap la cap prin topire intermediară			x	x					x			x
Sudare cap la cap prin frecare			x	x					x			x

Legendă: MN- manual; SA- semiautomat; A- automat; R- redus; MJ- mijlocie; L- largă; M- mare; FB- foarte bun; B- bun; S- satisfăcător.

T13

Student :

Grupa:

REFERAT

1. Definiții și noțiuni de bază:

2. Schița piesei.

Construcția sudată (schiță):		Materialul de bază:			
Îmbinări sudate.					
Simbolul	Tipul	Întinderea	Rostul		Poziția de sudare
			Simbol	Schița	
Procedee de sudare.					
Procedee de sudare posibile:					
Procedee secundare:.....pentru sudurile:.....					
Procedeele principale:.....pentru sudurile:.....					
Schița de principiu a principalului procedeu de sudare:			Motivele pentru care s-a optat pentru alegerea principalului procedeu de sudare:		

T 14

Lucrarea

ȘTANȚAREA TABLELOR SUBȚIRI

Scopul lucrării: Cunoașterea modului în care se obțin piesele din tablă subțire prin ștanțare.

1. Noțiuni generale.

1.1. Definiții și terminologie.

ștanțare - procedeu tehnologic de prelucrare prin tăiere a tablelor subțiri cu ajutorul ștanțelor;

ștanță - sculă tăietoare având două părți active care intră una în cealaltă, prevăzute cu muchii tăietoare cu profil identic (asociate, conjugate);

tablă subțire - tablă având grosimea mai mică de 4 mm (convențional);

șchemă tehnologică - reprezentare grafică a procesului de ștanțare, cuprinzând semifabricatul, etapele ștanțării, piesele ștanțate și deșeurile;

croire - modul de amplasare a pieselor ștanțate pe semifabricat pentru ca procesul să asigure un cât mai mare coeficient de utilizare a materialului și o tehnologie cât mai avantajoasă.

1.2. Ștanțarea.

În figura 1 este reprezentată schema ștanțării cu elementele active ale ștanței: poansonul și placa de tăiere.

Dacă scopul prelucrării este acela de a executa o gaură în semifabricat, atunci avem de-a face cu **ștanțare de perforare** (fig. 2, b).

Dacă se urmărește să se decupeze o piesă din semifabricat, atunci prelucrarea se numește **ștanțare de decupare** (fig. 2, c).

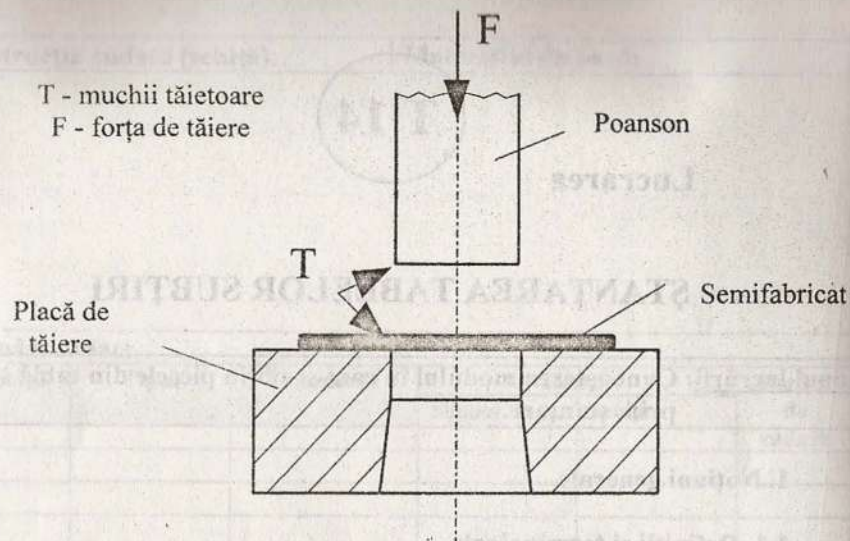
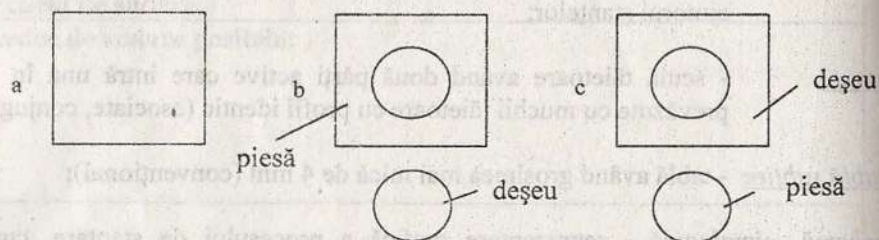


Fig. 1. Schema ștanțării.

Fig. 2. Ștanțarea de perforare și de decupare
a - semifabricat; b - perforare; c - decupare

1.3 Denumiri

Dacă ștanța execută o singură operație, ea se numește **ștanță simplă**, iar dacă execută mai multe operații, **ștanță combinată**.

În continuare, denumirea ștanței se completează cu denumirea operației executate: de exemplu, ștanță simplă *pentru decupare* sau ștanță combinată *pentru perforare și decupare*. Denumirea ștanțelor combinate trebuie să includă și o precizare a modului în care acționează ștanța: **succesiv sau combinat** (v. pct. 1.4).

Așadar, denumirea completă a unei ștanțe combinate poate fi:

ștanță combinată pentru perforat și decupat cu acțiune succesivă

1.4. Ștanțarea combinată

Piese din tablă, mai complicate, impun mai multe operații de tăiere. De exemplu, pentru o piesă relativ simplă - o șaibă - sunt necesare două operații: o perforare și o decupare. Aceste două operații pot fi organizate în două moduri: succesiv sau simultan.

Schemele tehnologice ale unor ștanțe care lucrează după cele două modalități sunt prezentate în figura 3:

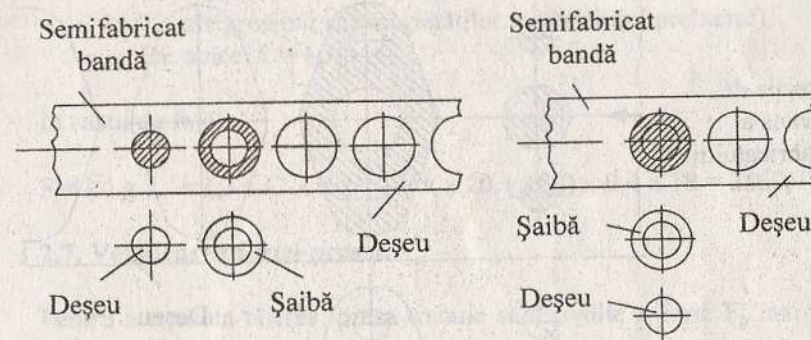


Fig. 3. : Schema tehnologică pentru ștanțarea succesivă (a) și simultană (b).


Datorită simplității ei, ștanțarea succesivă este preferată.

Piese ștanțate din tablă pot avea configurație complicată. Acestea se pot obține prin:

- configurarea muchiilor tăietoare ale poansoanelor și plăcilor de tăiere;
- folosirea mai multor elemente active (poansoane și plăci de tăiere).

2. Obținerea unei piese prin ștanțare (exemplu)

2.1. Schița piesei.

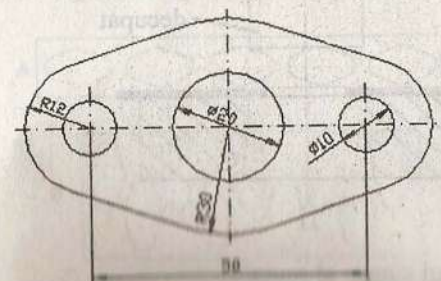

Denumirea și codul piesei: garnitură G1
Material: Cu5
Grosime: 0,4 mm


2.2. Operațiile necesare:

trei perforări (I) + o decupare (II)


2.3. Denumirea sculei:

șanță pentru perforare și decupare, cu acțiune succesivă

2.4. Schema tehnologică:

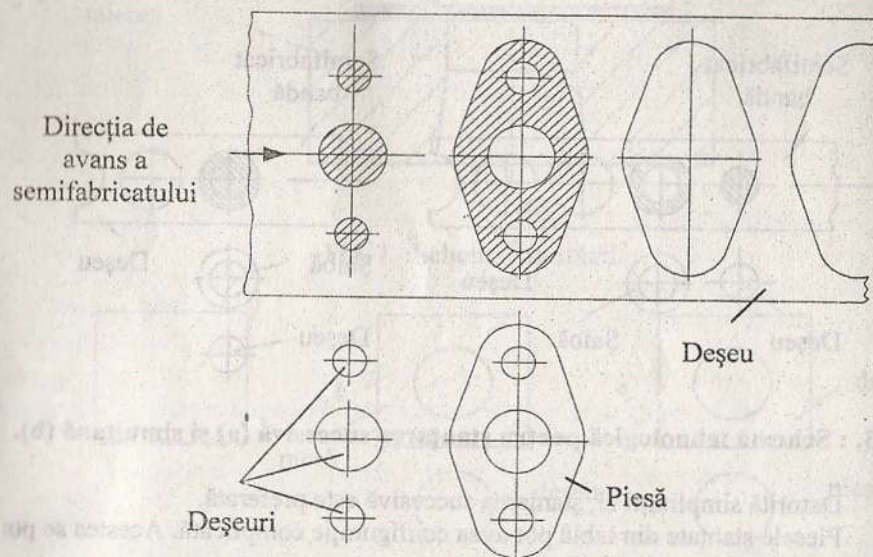

2.5. Schema ștanței.

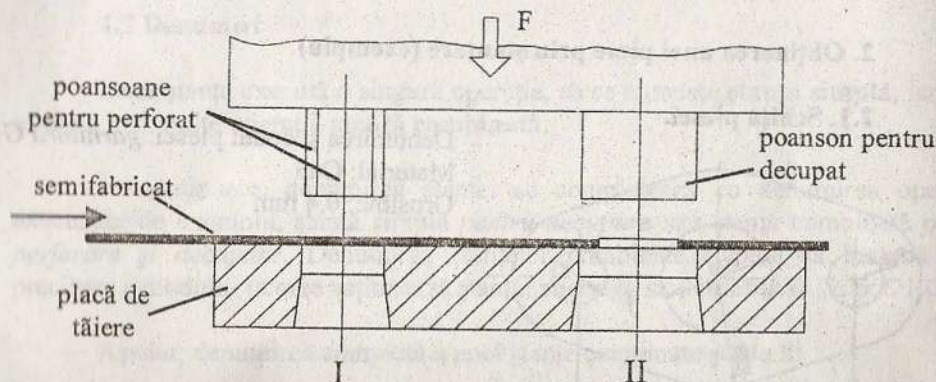

În anexa T14.2 este reprezentat desenul sumar al ștanței.

2.6. Calculul forței de tăiere F

$$F = k S_0 \tau_0 \text{ [daN]},$$

în care: S_0 este suprafața de tăiere [mm^2];

l - lungimea conturului tăiat, [mm] (calculat sau/și măsurat pe desenul piesei);

g - grosimea materialului [mm];

τ_0 - rezistența la forfecare a materialului [daN/mm^2] (v. anexa T.14.1);

k - coeficient de corecție (ține cont de eventualele neuniformități ale grosimii și proprietăților materialului prelucrat).

De obicei $k = 1,3$.

În cazul de față:

$$F = k l g \tau_0 = 1,3 \times (2 \times \pi \times 10 + \pi \times 20 + 180) \times 0,4 \times 18 = 2860,4 \text{ [daN]}$$

2.7. Verificarea forței preseii.

Pentru a executa tăierea, presa trebuie să dezvolte o forță F_p mai mare decât forța de tăiere, adică:

$$F_p > F$$

În cadrul lucrării de laborator se folosește o presă tip PELI 63, având o forță de presare de 63.000 daN (630kN).

În cazul nostru,

$$630 > 28,6$$

 
deci presa poate executa prelucrarea.

2.8 Alte variante de croire.

Observații:


varianta A:

- bandă mai îngustă;
- șanță mai lungă și mai îngustă;
- numărul de poansoane: 4;



varianta B:

- utilizare necorespunzătoare a materialului;
- bandă mai lată;
- șanță mai lată.
- număr dublu de poansoane (8);
- utilizare mai bună a materialului.

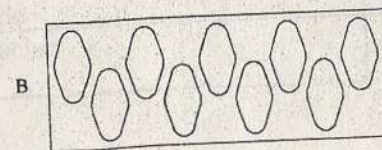

3. Modul de lucru

După documentare, studenții vor asista la o demonstrație practică în care vor observa:

- construcția ștanțelor;
- construcția și funcționarea preseii cu excentric;
- montarea ștanței pe presă;
- modul de execuție al ștanțării;
- sistemul de croire.

În continuare, fiecare student va primi o piesă sau un desen al unei piese din tablă pentru care va rezolva problemele descrise la punctele 2.1. ... 2.7. Soluțiile și rezultatele obținute se înscriu în referatul T 14.

Anexa T.14.1.


Valorile rezistenței la forfecare, τ_0 [daN/mm²], pentru câteva materiale.

Materialul	Marca oțelului	τ_0 [daN/mm ²]
tablă subțire din oțel carbon obișnuit STAS 500 - 80 g = (0,5 - 4) mm	OL 32	28 - 34
	OL 34	29 - 36
	OL 37	33 - 40
	OL 42	36 - 45
tablă subțire din oțel carbon de calitate STAS 880-80 g = (0,2 - 4)mm	OLC 10	29
	OLC 15	32
	OLC 20	36
	OLC 25	39
	OLC 30	42
	OLC 35	46
	OLC 40	49
	OLC 45	52
tablă subțire din oțel înalt aliat, rezistent la coroziune și la temperaturi înalte, STAS 3583 g = (0,8 - 4) mm	10 NC 180	47
	10 TNC 180	46
alamă	CuZn 37	26
	Cu Zn 42	40
	CuZn37 dură	36
	CuZn42 dură	50
bronz	CuSn6 moale	26
	CuSn6 dur	48
	CuSn6 f. dur	50
cupru	Cu 9, Cu 5 moale	18
	dur	26
plumb	Pb1	2-3
	Pb2	
	Pb3	
hârtie și carton		2 - 5
carton tare		7 - 9
klingherit		4-6
piele		0,7
cauciuc	moale	0,7
	tare	2-6

(T14)

Grupa:.....

 1. Definiții și noțiuni de bază:



- 1.- dorn
- 2.- placă port-poansoane
- 3.- placă de fixare
- 4.- poanson pentru decupare
- 5.- placă de ghidare
- 6.- placă de tăiere
- 7.- placă inferioară
- 8.- riglă de ghidare a benzii semifabricat
- 9.- șuruburi fixare
- 10.- poanson fixare

3.Denumire și cod:

4.Material:

5.Grosime:

6.Operațiile necesare:

7.Denumirea șculei:

8.Schema tehnologică:

9.Schema ștanței:

10.Forța de tăiere:

$$F = k l g \tau_0 =$$

11.Verificarea forței prese:

12.Alte sisteme de croire:

T 15

Lucrarea

CONTROLUL CALITĂȚII PIESELOR ȘI SEMIFABRICATELOR PRIN METODE NEDISTRUCTIVE

Scopul lucrării: Asimilarea noțiunilor de control al calității și metode nedistructive de control. Cunoașterea celor mai răspândite metode de acest fel.

1. Noțiuni generale

1.1. Definiții și terminologie

Calitate - aptitudinea unui produs sau serviciu de a satisface necesitățile utilizatorilor;

Controlul calității - tehnicile și activitățile cu caracter operațional desfășurate pentru stabilirea nivelului calitativ al produselor;

Control nedistructiv - ansamblul de metode de control al calității care nu afectează integritatea obiectului controlat;

Sistem de control - totalitatea mijloacelor de măsurare, etaloanelor materialelor, normelor și instrucțiunilor de lucru, necesare pentru efectuarea controlului;

Indicație - informația oferită de o metodă de control nedistructiv, într-o formă accesibilă simțurilor operatorului.

1.2. Schema generală a unei metode de control nedistructiv.

Actualmente sunt cunoscute câteva sute de metode de control nedistructiv, dar, indiferent de specificul fiecăreia, toate au aceeași schemă de bază (fig. 1).

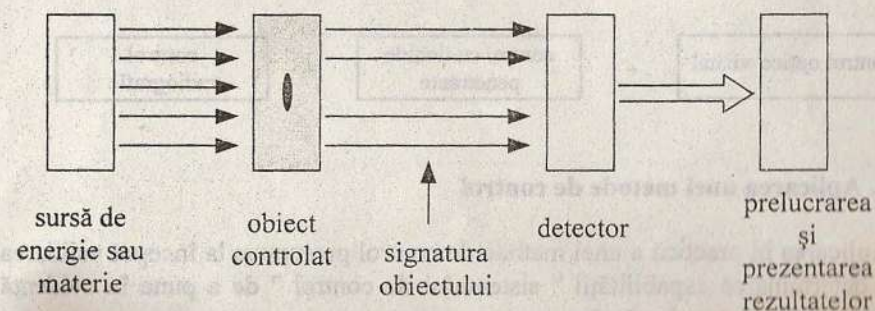


Fig. 1. Schema generală a unei metode de control nedistructiv.

În principiu, o metodă de control nedistructiv constă în investigarea obiectului controlat cu un flux de materie sau energie care-și modifică parametrii în contact cu obiectul, căpătând astfel informații despre starea acestuia (signatura obiectului). Un detector adecvat descifrează informația, care ulterior este prelucrată și prezentată într-un mod convenabil în vederea interpretării.

După cum s-a afirmat mai înainte, numărul metodelor de control nedistructiv este foarte mare, dar multe dintre acestea au un domeniu de aplicare destul de limitat. Cele mai răspândite metode, fie datorită simplității lor, fie datorită performanțelor dovedite în depistarea discontinuităților macrostructurale ale materialelor, sunt următoarele:

- controlul optico-vizual;
- controlul cu lichide penetrante;
- controlul cu pulberi magnetice;
- controlul radiografic;
- controlul ultrasonic;
- controlul cu curenți turbionari.

Descrierea sumară a acestor metode este prezentată în fișele 1 - 6 din anexa T15.1.

2. Alegerea metodelor de control nedistructiv.

Foarte important!

Nu există o metodă ideală de control, adică o metodă care să indice prezența tuturor tipurilor de discontinuități.

De aceea, în practică se folosește un complex de metode care, întotdeauna, începe cu controlul optico-vizual, având următoarea configurație minim necesară:

control optico-vizual

+

o metodă pentru detectarea defectelor de suprafață.

+

o metodă de detectare a defectelor de profunzime

De exemplu, pentru o piesă din aliaj de aluminiu, o variantă ar fi:

control optico-vizual

+

control cu lichide penetrante

+

control radiografic

3. Aplicarea unei metode de control

Aplicarea în practică a unei metode de control presupune la început validarea ei, adică determinarea capabilității "sistemului de control" de a pune în evidență tipurile de defecte pe care le căutăm.

Această etapă se efectuează cu ajutorul etaloanelor și blocurilor de referință (piese tipice cu defecte naturale sau artificiale) după reglaje uneori standardizate.

Așadar, se vor desfășura etapele:

- 1° Verificarea și etalonarea sistemului de control;
- 2° Efectuarea controlului;
- 3° Interpretarea și adoptarea deciziei admis / respins;
- 4° Întocmirea raportului de control (buletin de examinare, fișe, hărți de defecte etc.).

Documentul principal rezultat în urma controlului îl constituie buletinul de examinare, care, de regulă, trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

- cine și când a efectuat controlul? (laboratorul, instituția);
- ce s-a controlat? (obiectul, materialul etc);
- în ce condiții tehnice s-a efectuat controlul?
- care sunt rezultatele controlului?
- cine răspunde?

Ca model, în anexa T15.2 este prezentat un buletin de examinare.

Decizia admis / respins se adoptă prin confruntarea rezultatelor controlului cu condițiile impuse într-o normă, standard, prescripție etc.

4. Modul de lucru

După documentare, studenții vor asista la demonstrații efectuate cu materiale și aparatură specifice principalelor metode de control nedistructiv.

În continuare, fiecare student va primi o schiță a unei piese sau semifabricat având unul sau mai multe defecte, pe baza căreia va întocmi referatul prezentat în finalul lucrării.


Denumirea metodei: CONTROLUL OPTICO-VIZUAL.

Principiul de bază: Receptarea imaginilor de către ochiul omenesc liber (control vizual) sau ajutat de aparate optice (control optic).

Indicația de defect: Imagini virtuale receptate sau reale înregistrate pe fotografii sau pe bandă video.

Domeniul de aplicare: Orice obiect, orice material, semifabricat, piesă finită sau ansambluri statice sau în mișcare.

Performanțe: Discontinuități de suprafață (fisuri, pori, sufluri, incluziuni nemetalice, deformări), rupturi, părți lipsă, dimensiuni necorespunzătoare. Cel mai mic detaliu detectabil: sub 0,1mm.




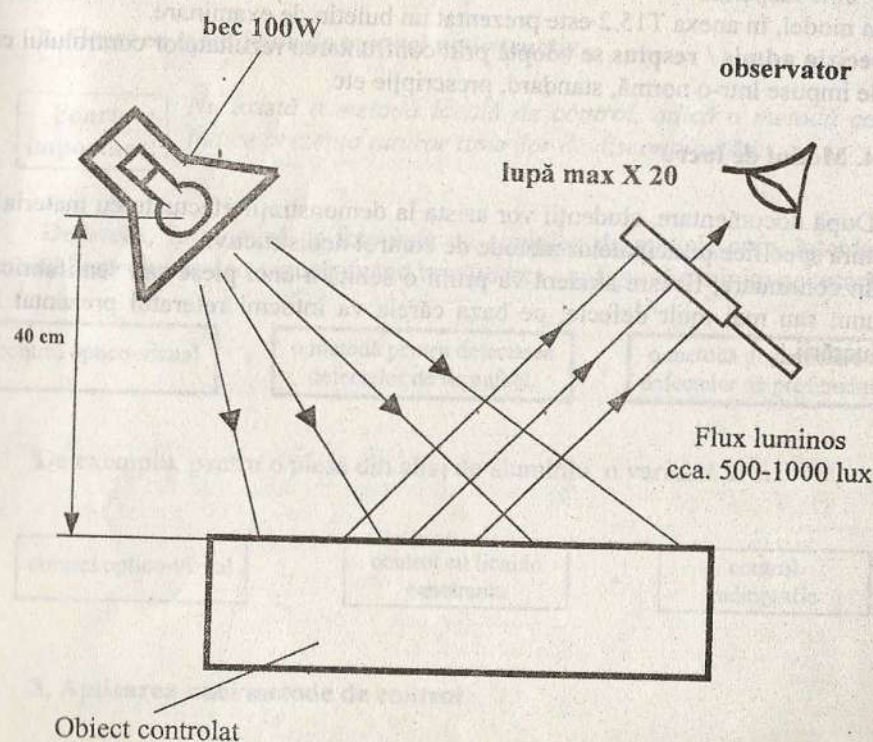
Reprezentare schematică:**Denumirea metodei: CONTROLUL CU LICHIDE PENETRANTE.**

Principiul de bază: Pătrunderea unor lichide cu putere mare de umectare (penetrare) în cavitățile discontinuităților, îndepărtarea excesului de penetrant și extragerea acestuia din discontinuități de către o substanță puternic absorbantă (developant).


Indicația de defect: pete colorate (roșii) pe fond alb sau pete luminoase (galben-galben verzui) pe fond luminos albastru - violet

Domeniul de aplicare: obiecte din orice material (metalic sau nemetalic), cu excepția celor poroase


Performanțe: discontinuități de suprafață sau de interior deschise (care comunică cu exteriorul): pori, sufluri, fisuri, suprapuneri de material etc. Cel mai mic detaliu detectabil: deschidere 2-3 μm .

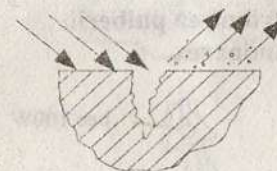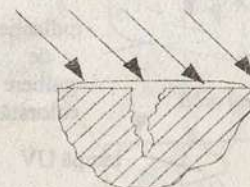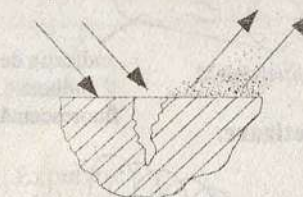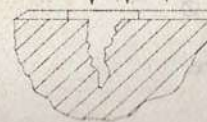Sucesiunea operațiilor:**1. Curățare – degresare.****2. Penetrare.****3. Îndepărtarea excesului de material.****4. Developare****5. Examinare**

a. În lumină albă pentru penetrant

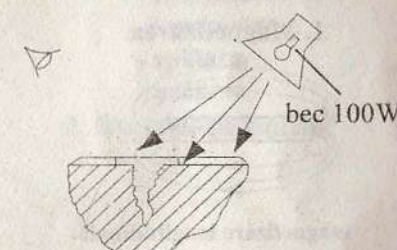

b. În lumină ultravioletă pentru penetrant fluorescent.

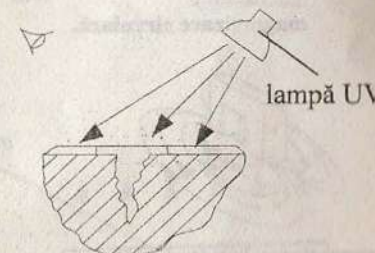**6. Stergere-curățare.**

Denumirea metodei: CONTROLUL CU PULBERI MAGNETICE.

Principiul de bază: Magnețizarea obiectului și producerea câmpurilor de dispersie (de scăpări) de către discontinuități. Acestea atrag pulberea magnetică, aglomerările de pulbere marcând locul discontinuităților.


Indicația de defect: Pete colorate (roșu, albastru, verde, galben) pe fondul suprafeței sau pete luminoase (galben sau galben-verzui) pe fond luminos albastru-violet.

Domeniul de aplicare: obiecte din materiale metalice feromagnetice (fier, oțel carbon, oțel slab aliat, fontă, nichel, cobalt, unele aliaje ale acestora).


Performanțe: discontinuități de suprafață sau sub suprafață (fisuri, nepătrunderi, sufluri, suprapuneri).

Cea mai mică deschidere a discontinuității: sub $5 \mu\text{m}$.


Condiție: liniile câmpului magnetic trebuie să taie perpendicular sau oblic defectul.

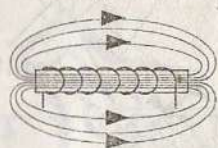Fazele operației de control cu pulberi magnetice.**1. Magnetizarea.**

 
magnetizare longitudinală.




magnetizare circulară.

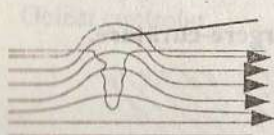magnetizare longitudinală
cu jug magnetic.


câmp de scăpări

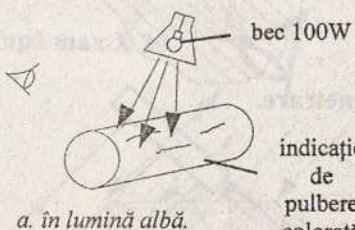2. Distribuirea pulberii.**3. Examinarea.**

a. în lumină albă.

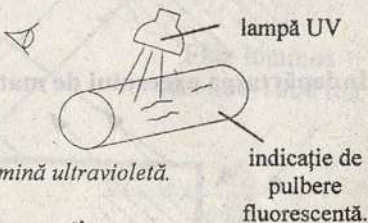

b. în lumină ultravioletă.

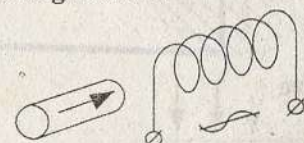4. Demagnetizare.**5. Curățare.****Denumirea metodei: CONTROLUL RADIOGRAFIC.**

Principiul de bază: Impresionarea peliculei fotografice de către radiațiile X sau γ care au străbătut obiectul controlat. Discontinuitățile atenuează diferit radiațiile și orice modificare de intensitate a acestora apare pe film.

Indicație de defect: Zone cu înnegrire diferite în raport cu cea a fondului (de obicei, mai negre).


Domeniu de aplicare: Fisuri, goluri, incluziuni metalice sau nemetalice, defecte de formă, corectitudinea asamblării; piese sudate, turnate, forjate etc.

Performanțe: Discontinuități cu grosime sub 1% din grosimea materialului examinat.


Condiție: radiațiile să străbată discontinuitatea în lungul ei.

Fazele operației de control radiografic.

generator Röntgen

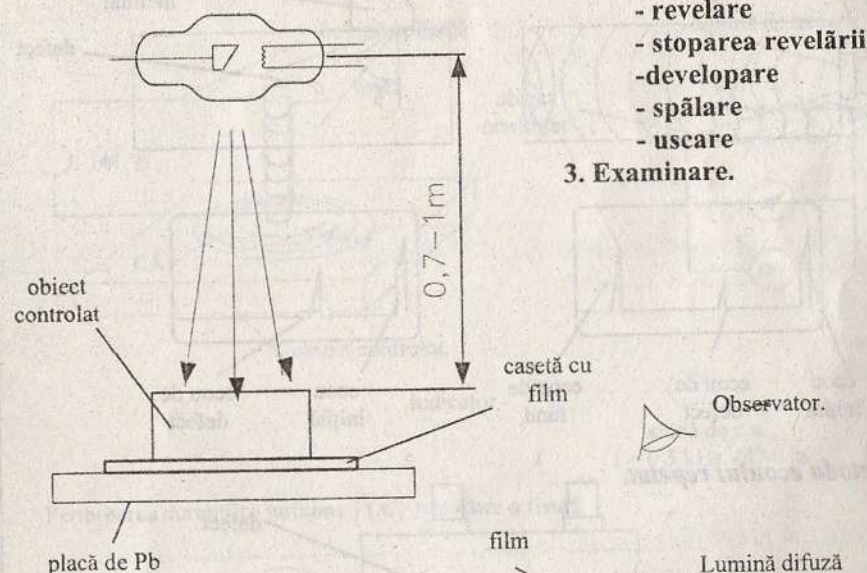**1. Expunere.****2. Prelucrarea filmului.**

- revelare
- stoparea revelării
- dezvoltare
- spălare
- uscare

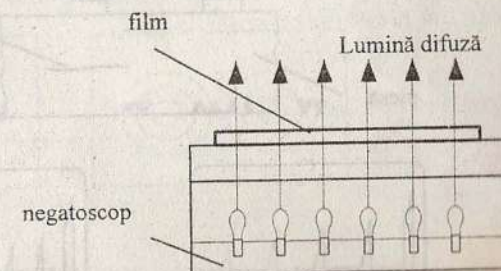3. Examinare.1. Expunere
(schema de iradiere)

3. Examinarea filmului.

Denumirea metodei: CONTROLUL ULTRASONIC.


Principiul de bază: Introducerea undelor ultrasonore în materialul controlat cu ajutorul unui traductor piezoelectric și reflexia acestora pe suprafața discontinuităților. Reflexiile sunt înregistrate de același traductor sau de un altul.

Indicatia de defect: buclă pe ecranul unui osciloscop, eventual însoțită de semnal acustic sau optic.

Domeniul de aplicare: Materiale metalice, dar și nemetalice sau compozite. Fisuri, goluri, incluziuni, delaminări etc.

Performanțe: Discontinuități cu diametru al suprafeței reflectante de câteva zecimi de mm.

Condiție: fasciculul ultrasonor să lovească defectul perpendicular pe suprafața acestuia.

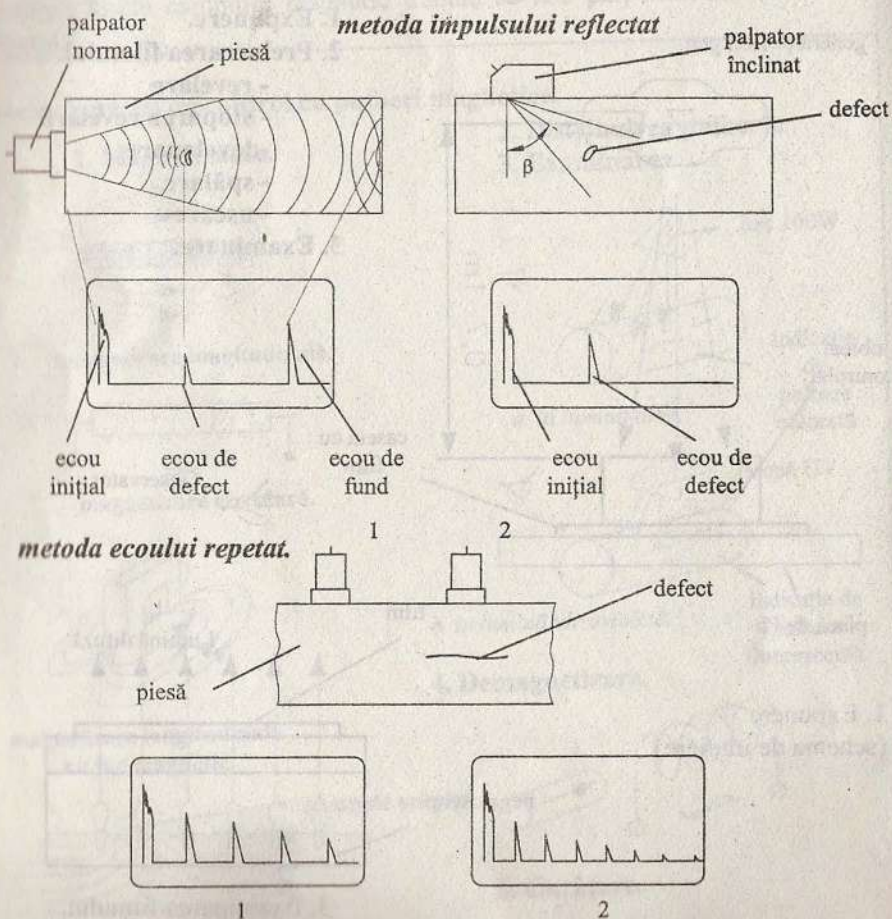
**Denumirea metodei: CONTROLUL CU CURENȚI TURBIONARI.**

Principiul de bază: Inducerea de curenți turbionari în materialul controlat și perturbarea acestora de către discontinuități. Perturbarea este înregistrată de aceeași bobină care a făcut și excitarea sau de o bobină separată.


Indicatia de defect: deviația unui ac indicator, o linie sau o buclă trasată pe ecranul unui osciloscop, însoțite eventual de semnal optic sau acustic.

Domeniul de aplicare: obiecte din materiale metalice (piese sudate, turnate, matritate, tevi, bare, fire etc); sortarea materialelor

Performanțe: Discontinuități în stratul superficial (în special fisuri, cu lungime minimă de 2-3 mm, orice deschidere); variații de dimensiuni sub 2%, variații de compoziție chimică, structură, etc

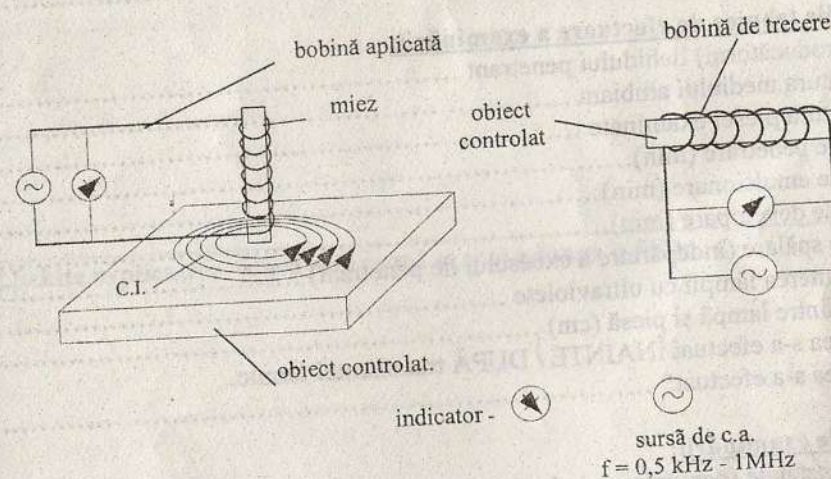Scheme de principiu.

Perturbarea curenților turbionari (CI) de către o fisură

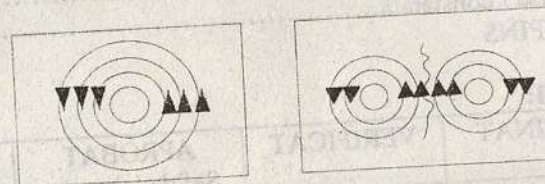

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
LABORATORUL DE DEFECTOSCOPIE (SALA CF 105)

Splaiul Independenței, 313, SECTOR 6
 77206, BUCUREȘTI; Tel.: 410.04.00./445

Anexa T15.2.

BULETIN DE EXAMINARE
CU LICHIDE PENETRANTE

Nr. /

Beneficiar Adresa

Comanda nr. Data efectuării examinării

Proba nr. Materialul

Procedeul de obținere

Metoda de examinare

Modul de pregătire a produsului pentru examinare

Standardul de metodă folosit

Criteriul Admis / Respins

Condițiile tehnice de efectuare a examinării:

Tipul (producătorul) lichidului penetrant

Temperatura mediului ambiant

Temperatura piesei examinate

Timpul de penetrare (min)

Timpul de emulsionare (min)

Timpul de dezvoltare (min)

Modul de spălare (îndepărtare a excesului de penetrant)

Tipul și puterea lămpii cu ultraviolete

Distanța dintre lampă și piesă (cm)

Examinarea s-a efectuat ÎNAINTE / DUPĂ tratamentul termic.

Examinarea s-a efectuat*

Rezultatele examinării:

Defecte constatate (denumire / simbol)

.....

Clasa de calitate prescrisă / constatată

Decizia: ADMIS / RESPINS

RESPONSABILITĂȚI:

	EXAMINAT	VERIFICAT	APROBAT Șef de laborator	DATA
Numele și prenumele				
Semnătura				

*) În cazul sudurilor, în stare finală, după primul strat, pe stratul de rădăcină, etc.

T15

REFERAT

Student :

Grupa:

1. Definiții și noțiuni de bază:

2. Schițe explicative (dacă este cazul se mai adaugă o filă):

Desenul piesei și al defectelor	Materialul piesei:
Metoda și schema de control	Indicație
Control optico-vizual	
Control cu pulberi magnetice	
Control cu lichide penetrante	
Control cu ultrasunete	
Control radiografic	

CUPRINS

	Pag.
Îndemn către studenți.	5
① Lucrarea T 1: Materiale metalice utilizate în construcția de mașini.	⑦ - 1
Lucrarea T 2: Piese finite.	23 -
⑫ Lucrarea T 3: Semifabricate.	③⑤ - 3
Lucrarea T 4: Încercări de duritate.	④① - 4
③ Lucrarea T 5: Încercarea la încovoiere prin șoc.	⑤① - 5
⑥ Lucrarea T 6: Încercări tehnologice.	⑤⑨ - 6
⑨ Lucrarea T 7: Tehnologicitate.	67
⑨ Lucrarea T 8: Proces tehnologic.	75
Lucrarea T 9: Parametrii regimului de lucru.	83
⑦ Lucrarea T10: Punerea în formă prin turnare.	⑧⑨ - 6
⑧ Lucrarea T11: Legile prelucrării prin deformare plastică.	⑨⑨ - 8
⑬ Lucrarea T12: Punerea în formă prin așchiere.	⑩③ - 11
⑩ Lucrarea T13: Punerea în formă prin sudare.	⑫① - 9
⑧ Lucrarea T14: Ștanțarea tablelor subțiri.	⑬⑤ - 8
④ Lucrarea T15: Controlul calității pieselor și semifabricatelor cu metode nedistructive.	⑭⑤ - 7
② — 16 Instrumente	2
11 — 17. Proce. cruce sud	10
14 — S.D.V.	

Mihai Voicu

Claudia Borda

Alexandru Dumitrache-Rujinski

Marius Dumitraș

Ionel Grecu

Marinela Marinescu

Angela Mincă

Dan Nițoi

Antoanela Strănutu

Ionelia Tonoiu

TEHNOLOGIA MATERIALELOR

INDRUMAR DE LABORATOR

ISBN-973-9427-20-0